

**ООО "Контрольно-Измерительные Приборы"**



**ЕАС**

**МЕГАОММЕТР**

**E6-40**

**Руководство по эксплуатации**

**49651170.4221.001 РЭ**

**Редакция 2.11**

**г. Ижевск**

**2017**

## **Содержание**

1 Описание мегаомметра .....	5
1.1 Назначение .....	5
1.2 Технические характеристики .....	5
1.3 Комплект поставки .....	7
1.4 Устройство и работа мегаомметра .....	8
1.5 Маркировка и пломбирование .....	9
1.6 Упаковка .....	9
2 Использование по назначению .....	10
2.1 Эксплуатационные ограничения .....	10
2.2 Подготовка к использованию .....	10
2.3 Использование мегаомметра .....	12
3 Техническое обслуживания .....	16
4 Текущий ремонт .....	16
5 Транспортирование и хранение .....	17
6 Утилизация .....	18
7 Гарантии изготовителя .....	18
8 Сведения о рекламациях .....	19
9 Свидетельство о приемке и поверке .....	20
10 Свидетельство об упаковывании .....	20
Приложения А. Свидетельство об утверждении типа СИ .....	21

Настоящий документ является совмещённым и содержит разделы технического описания, инструкции по эксплуатации и паспорта, предназначен для ознакомления с устройством, принципом работы, техническими характеристиками и правилами эксплуатации мегаомметра "Е6-40" ТУ 4221-001-49651170-2015 (в дальнейшем – мегаомметр).

Внешний вид мегаомметра приведён на рисунке 1.



Рисунок 1 - Внешний вид мегаомметра.

## **ВНИМАНИЕ !**

---

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕГАОММЕТРА.

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС МЕГАОММЕТРА, ВНУТРИ НЕТ ЭЛЕМЕНТОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ МЕГАОММЕТР, НЕ ИЗУЧИВ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.


---

### **ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

**ВНИМАНИЕ !**



НЕ ВКЛЮЧАТЬ МЕГАОММЕТР, НЕ ИЗУЧИВ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

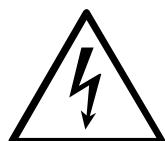

**ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!**

НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГНЕЗДАХ МОЖЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ.

# **1 Описание и работа мегаомметра**

## **1.1 Назначение**

1.1.1 Мегаомметр предназначен для измерения сопротивления изоляции, а также диагностики состояния изоляции электрических цепей и оборудования не находящихся под напряжением.

1.1.2 Мегаомметр является переносным прибором, выполнен в ударопрочном корпусе.

1.1.3 Питание мегаомметра осуществляется от свинцово-кислотной аккумуляторной батареи (далее по тексту АКБ) номинального напряжения "6В", ёмкостью "1.3А/ч".

1.1.4 Рабочие условия эксплуатации мегаомметра:

- температура окружающего воздуха, от минус 30 °С до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 90 % при 30 °С;
- атмосферное давления от 60 до 106,7 кПа (от 460 до 800 мм рт. ст.).

1.1.5 Нормальные условия эксплуатации мегаомметра:

- температура окружающего воздуха, от плюс 15 °С до плюс 25 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давления от 84 до 106 кПа.

## **1.2 Технические характеристики**

1.2.1 Мегаомметр обеспечивает воспроизведение испытательного напряжения постоянного тока со значениями 100, 250, 500, 1000 или 2500 вольт с относительной погрешностью установки напряжения не более 10%.

1.2.3 Относительная погрешность при измерении сопротивления приведена в таблице 1.

**Таблица 1 – погрешность измерения сопротивления изоляции**

Диапазон измерения	Погрешность измерения
0.1 МОм до 1ГОм	$\pm(0,03 \cdot Rx + 3 \text{ е.м.п.})^1)$
1ГОм до 10 ГОм	$\pm 5\%$
10 ГОм до 250 ГОм	$\pm 10\%^2)$

1) Rx - измеренное значение сопротивления, МОм;

2) для получения заявленной погрешности необходимо использовать кабель измерительный экранированный.

1.2.4 Пределы измерений сопротивления представлены в таблице 2

Таблица 2 – пределы измерений.

	Испытательное напряжение				
	100 В	250 В	500 В	1000 В	2500 В
Минимальное сопротивление	0,1 МОм	0,25 МОм	0,5 МОм	1 МОм	2,5 МОм
Максимальное сопротивление	10 ГОм	25 ГОм	50 ГОм	100 ГОм	250 ГОм

1.2.5 Время установления показаний не более 30 секунд при электрической ёмкости объекта измерения не более 1мкФ.

1.2.6 Мегаомметр позволяет измерять внешнее переменное напряжение частотой 50 Гц и действующим значением от 50 до 600 В. Погрешность измерения внешнего напряжения составляет не более 10%.

Внешнее напряжение измеряется постоянно, независимо от включенного режима. При появлении напряжения на измерительных клеммах, на индикаторе высвечивается мигающее действующее значение напряжения.

1.2.7 Время готовности мегаомметра после включения питания не более 5 секунд.

1.2.8 Количество измерений мегаомметром от полностью заряженной АКБ не менее 500 (при нормальных условиях эксплуатации.)

1.2.9 Масса мегаомметра не более 1,1 кг.

1.2.10 Габаритные размеры мегаометра без упаковки 95x120x195 мм.

1.2.11 Степень защиты корпуса IP67 по ГОСТ 14254-96.

1.2.12 Средний срок службы мегаомметра 10 лет. (не распространяется на АКБ)

1.2.13 Ток в измерительной цепи не более 2mA.

1.2.14 Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов.

Золото – 0,048г.

Серебро – 0,134г.

Свинец – 112г.

Медь – 2,84г.

Алюминий – 2,35г.

### **1.3 Комплект поставки**

**1.3.1 В комплект поставки мегаомметра входят изделия и документация, перечисленные в таблице 3.**

**Таблица 3 – Комплект поставки мегаомметра.**

Поз.	Наименование	Кол. шт.
1	Мегаомметр Е6-40	1
2	Кабель измерительный красный	1
3	Кабель измерительный чёрный	1
4	Щуп измерительный красный	1
5	Щуп измерительный чёрный	1
6	Зажим типа "крокодил" красный	1
7	Зажим типа "крокодил" чёрный	1
8	Сетевое ЗУ miniUSB 5В 1А	1
9	Руководство по эксплуатации	1
10	Наплечный ремень с сумкой	1
11	Упаковка транспортная	1
12	Кабель измерительный экранированный	1 <sup>1)</sup>
13	Кабель соединительный жёлтый	1 <sup>1)</sup>
14	Методика поверки	1 <sup>1)</sup>

**Примечание к таблице 3:**

**1) Комплектность выбирается по требованию заказчика.**


## 1.4 Устройство и работа мегаомметра

1.4.1 Мегаомметр позволяет измерять сопротивление изоляции, коэффициент абсорбции, коэффициент поляризации, а также измерять внешнее напряжение на объекте измерения.

1.4.2 Работа мегаомметра происходит следующим образом (смотрите структурную схему магаомметра на рисунке 2):

- на объект измерения подаётся испытательное напряжение постоянного тока, вырабатываемое внутренним повышающим преобразователем;
- величина выходного напряжения устанавливается микро-ЭВМ по данным выбранным пользователем;
- ток проходит через объект измерения и внутреннюю резистивную цепь (далее шунт);
- напряжение на шунте пропорционально току в измерительной цепи;
- в ходе измерения микро-ЭВМ переключает сопротивление шунта, подбирая диапазон измерения;
- падение напряжения на шунте усиливается и подаётся на вход аналого-цифрового преобразователя (далее по тексту АЦП) микро-ЭВМ для расчёта тока;
- для измерения испытательного напряжения, между высоковольтным выходом и экраном включен делитель, выходное напряжение которого подаётся на второй вход внутреннего АЦП микро-ЭВМ;
- микро-ЭВМ по данным АЦП производит программную фильтрацию, вычисляет значения напряжения и тока в измерительной цепи, после чего рассчитывает измеряемое сопротивление по закону Ома;
- результат измерения отображается на индикаторе;

Рисунок 2 – структурная схема мегаомметра.

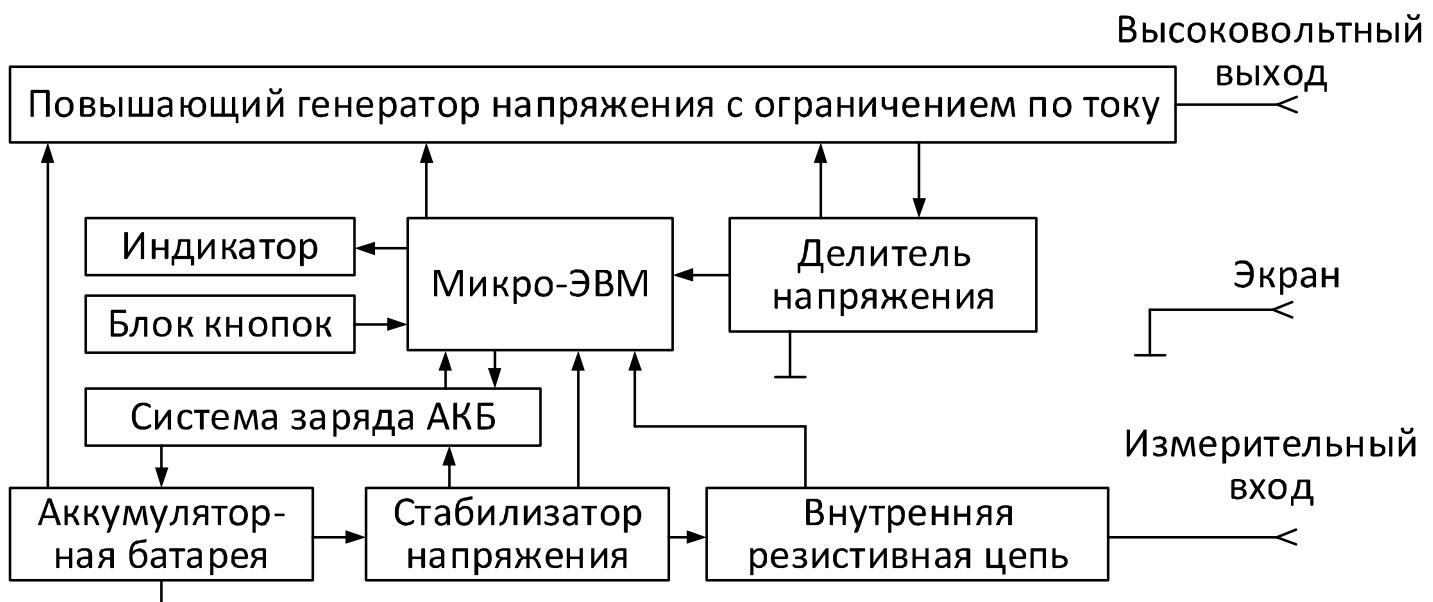

## **1.5 Маркировка и пломбирование**

**1.5.1 На мегаомметре нанесены:**

- а) наименование "Мегаомметр Е6-40";
- б) товарный знак предприятия-изготовителя "  ";
- в) знак утверждения типа средств измерений "  ";
- г) знак внимание опасное напряжение "  ";
- д) знак "Внимание! Смотри дополнительные указания в паспорте и инструкции по эксплуатации" символ "  ";

е) полярность выходных гнёзд - символы "+" и "-";

ж) гнездо экрана - символ "Э";

з) названия кнопок "Реж.", "Уст.У" и "Иzm.";

и) испытательное напряжение изоляции "  ";

**1.5.2 На крышке мегаомметра нанесены:**

а) товарный знак предприятия-изготовителя "  ";

б) наименование "Мегаомметр Е6-40";

в) наименование страны изготовителя – "Сделано в России";

г) порядковый номер по системе нумерации изготовителя и год;

д) единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза "  ";

**1.5.3 На транспортную упаковку нанесена маркировка, содержащая следующие данные:**

а) товарный знак предприятия-изготовителя "  ";

б) порядковый номер по системе нумерации изготовителя и год;

в) название мегаомметра "Мегаомметр Е6-40";

г) знак "Пределы температуры" -50°C/+70°C ;

д) максимально-допустимое количество мегаомметров в транспортной упаковке, устанавливаемых друг на друга при штабелировании;

е) указание на верх упаковки;

ж) указание на то, что мегаомметр в транспортной упаковке боится сырости и действия прямого солнечного излучения.

## **1.6 Упаковка**

**1.6.1 Упаковка обеспечивает защиту мегаомметра и его комплектных частей от механических и климатических воздействий при хранении и транспортировании.**

**1.6.2 В качестве транспортной тары для упаковки мегаомметра применяются ящик из гофрированного картона.**

**1.6.3 В один ящик укладывается один мегаомметр.**

**1.6.4** Перед укладкой в ящик комплектные части помещаются в полиэтиленовый пакет.

**1.6.5** Наплечный ремень с сумкой укладывается рядом с мегаомметром, руководство по эксплуатации укладываются сверху.

**1.6.6** Габаритные размеры упаковки не более 160x285x110 мм.

**1.6.7** Вес мегаомметра в упаковке не более 1.5кг.

## **2 Использование по назначению.**

### **2.1 Эксплуатационные ограничения.**

**2.1.1** Перед использованием мегаомметра убедитесь, что условия окружающей среды соответствуют рабочим условиям эксплуатации мегаомметра, указанным в п.1.1.4 настоящего руководства по эксплуатации.

**2.1.2** Хранение мегаомметра с разряженным АКБ приводит к выходу из строя АКБ.

**2.1.3** Рекомендуемая температура заряда АКБ от +15°C до +25°C. При отклонении от рекомендованной температуру полный заряд АКБ не гарантируется .

**2.1.4** Для заряда мегаомметра необходимо использовать зарядное устройство со штекером Mini-USB тип В и выходными параметрами 5В 1А.

### **2.2 Подготовка к использованию.**

#### **2.2.1 Указания мер безопасности.**

**ВНИМАНИЕ! Не допускается работать с неисправным, повреждённым или не поверенным мегаомметром.**

**ВНИМАНИЕ! Использование шнуров, не предусмотренных комплектом поставки, может нарушить безопасность мегаомметра, а также привести к недостоверности результатов измерения.**

**ВНИМАНИЕ! При измерении сопротивлений на измерительных клеммах формируется высокое напряжение. После прекращения измерения, снижение напряжения до безопасного уровня происходит за время не более 10 секунд.**

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно выполняться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем их предварительного заземления.


Заземление токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра.

При работе с мегаомметром запрещается прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен.

После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.

2.2.2 Органы управления расположены на передней панели мегаомметра (см. рисунок 3).

Рисунок 3 – передняя панель мегаомметра.

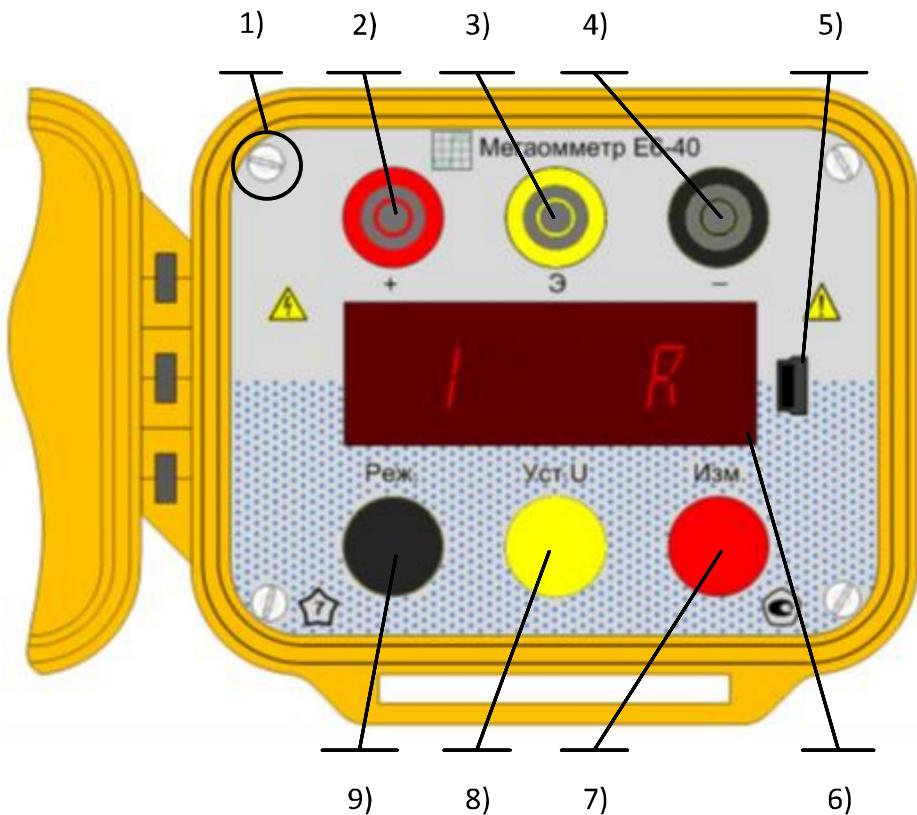

1 – Место пломбирования;

2 – гнездо "+" предназначено для подключения к объекту измерения положительного потенциала;

3 – гнездо "Э" предназначено для подключения к экрану объекта измерения;

4 – гнездо "-" предназначено для подключения к объекту измерения отрицательного потенциала;

5 – разъём MiniUSB для подключения зарядного устройства;

6 – цифро-буквенный индикатор;

7 – кнопка "Изм.>";

8 – кнопка "Уст. У";

9 – кнопка "Реж.>";

## 2.2.3 Внешний осмотр.

Убедитесь в чистоте и отсутствии капель влаги на поверхности корпуса вокруг разъёмов "+", "-", "Э". Загрязнённая поверхность может привести к увеличению погрешности измерения.

Убедитесь в отсутствии внешних повреждений мегаомметра, кабелей измерительных и щупов.

## **2.2.4 Опробование.**

К опробованию допускаются приборы удовлетворяющие требованиям внешнего осмотра.

При опробовании проверяют: исправность кнопок, чёткость индикации.

## **2.3 Использование мегаомметра.**

2.3.1 В случае длительного хранения в условиях отличающихся от рабочих, перед использованием выдержать мегаомметр в рабочих условиях не менее 4 часов.

2.3.2 При проведении измерения в диапазоне выше 10ГОм следует использовать кабель измерительный экранированный (таблица 3 п.12).

2.3.3 К разъёмам подключить кабели измерительные из комплекта поставки в соответствии с цветовой маркировкой.

2.3.4 Мегаомметр имеет 7 режимов работы:

1 – измерение сопротивления в автоматическом режиме. Этот режим производит измерение с автоматическим выбором диапазона. Время измерения от 10 до 30 секунд.

2 – измерение коэффициента абсорбции. В этом режиме измерение сопротивления производится в течении минуты после чего вычисляется коэффициент абсорбции.

3 – измерение коэффициента поляризации. В этом режиме измерение сопротивления производится в течении 10минут. После чего вычисляется коэффициент поляризации.

4 – режим просмотра памяти. В этом режиме мегаомметр позволяет просмотреть последние 20 результатов измерений.

5 – режим измерения сопротивления в ручном режиме. В этом режиме мегаомметр производит измерение сопротивления пока удерживается кнопка "Иzm."

6 – режим заряда АКБ.

7 – режим тестирования АКБ.

2.3.5 Включение мегаомметра производится длительным нажатием (приблизительно 5 сек) на кнопку "Иzm".

После включения на индикаторе появляется шкала из вертикальных полос, отображающая уровень заряда АКБ. Восемь полосок – максимальный уровень заряда, одна полоска минимальный уровень заряда.

Индикация уровня заряда АКБ продолжается пока удерживается кнопка "Иzm.".

После отпускания кнопки "Изм." мегаомметр переходит в основное меню. В основном меню на экране попеременно отображается номер выбранного режима работы с буквенным обозначением и выбранное испытательное напряжение.

После включения, мегаомметр восстанавливает режим и испытательное напряжение выбранное до выключения.

Длительное нажатие кнопки "Реж." (более 3 сек) позволяет просмотреть последнее измеренное значение.

### 2.3.6 Выбор испытательного напряжения.

При каждом нажатии кнопки "Уст. У" происходит последовательный перебор испытательного напряжения из ряда: 100, 250, 500, 1000 и 2500В. Выбранное напряжение отображается на индикаторе, сохраняется в памяти прибора и используется для дальнейших измерений.

### 2.3.7 Выбор режима измерения.

Каждым нажатием кнопки "Реж." происходит последовательный перебор режимов, при этом на индикаторе отображается порядковый номер выбранного режима и его буквенное обозначение. В таблице 4 приведены соответствие режимов и надписи на индикаторе.

### 2.3.8 Измерение сопротивления в автоматическом режиме.

Режим позволяет производить измерение сопротивления изоляции с автоматическим выбором времени измерения на объектах ёмкостью до 1мкф. Время измерения зависит от свойств объекта и сопротивления изоляции, составляет от 10 до 30 секунд.

Для использования этого режима необходимо выбрать испытательное напряжение в соответствии с п.2.3.6 далее выбрать режим "Измерение сопротивления автоматическое" в соответствии с п.2.3.7 и запустить процесс измерения нажав кнопку "Изм.". Ход процесса измерения отображается в виде заполняющейся шкалы из вертикальных полос. После измерения результат сохраняется в памяти магаомметра и отображается на индикаторе.

Таблица 4 – соответствие выбранного режимов и надписи на экране

Надпись на индикаторе	Выбранный режим
1 R	Измерение сопротивления автоматическое
2 А	Измерение абсорбции
3 П	Измерение поляризации
4 ПАМ	Просмотр памяти

### 2.3.9 Измерение коэффициента абсорбции.

В этом режиме мегаомметр измеряет сопротивление изоляции в течении одной минуты и вычисляет коэффициент абсорбции.

Измерение коэффициента абсорбции и поляризации рекомендуется проводить при температуре не ниже +10°C.

Для использования этого режима необходимо выбрать испытательное напряжение в соответствии с п.2.3.6 далее выбрать режим "Измерение абсорбции" в соответствии с п.2.3.7 и запустить процесс измерения нажав кнопку "**Иzm.**". Ход процесса измерения отображается в виде заполняющейся шкалы из четырёх горизонтальных полос. В ходе измерения мегаомметр сохраняет в памяти сопротивления, измеренные через 15 и 60 секунд после подачи испытательного напряжения на объект измерения и далее вычисляет коэффициент абсорбции по формуле:

$$Кабс=R60/R15$$

Где: Кабс – коэффициент абсорбции

R60 – сопротивление изоляции измеренное через 60секунд.

R15 – сопротивление изоляции измеренное через 15секунд.

После измерения в памяти сохраняются значения R15, R60 и Кабс, на индикаторе отображается Кабс.

Процесс измерения можно прервать повторным нажатием кнопки "**Иzm.**".

### 2.3.10 Измерение коэффициента поляризации.

В этом режиме мегаомметр измеряет сопротивление изоляции в течении десяти минут и вычисляет коэффициент поляризации.

Для использования этого режима необходимо выбрать испытательное напряжение в соответствии с п.2.3.6 далее выбрать режим "Измерение поляризации" в соответствии с п.2.3.7 и запустить процесс измерения нажав кнопку "**Иzm.**". Ход процесса измерения отображается в виде заполняющейся шкалы из четырёх горизонтальных полос. При измерении мегаомметр сохраняет в памяти сопротивления, измеренные через 60 и 600 секунд после подачи испытательного напряжения на объект измерения, и далее вычислит коэффициент поляризации по формуле:

$$Кп=R600/R60$$

Где: Кп – коэффициент поляризации

R600 – сопротивление изоляции измеренное через 600секунд.

R60 – сопротивление изоляции измеренное через 60секунд.

После измерения в памяти сохраняются значения R60, R600 и Кп на индикаторе отображается Кп.

Процесс измерения можно прервать повторным нажатием кнопки "**Иzm.**".

### 2.3.11 Режим просмотра памяти.

Этот режим позволяет просматривать сохранённые в памяти последние 20 измерений.

Для использования этого режима необходимо выбрать режим "Просмотр памяти" в соответствии с п.2.3.7 и запустить процесс просмотра нажав на кнопку "Иzm.". После запуска процесса просмотра на индикаторе попеременно отображается номер ячейки и сохранённое значение.

Изменения номера просматриваемой ячейки производится кнопками "Реж." и "Уст. U". Нажатие на кнопку "Реж." уменьшает порядковый номер ячейки, а нажатие на кнопку "Уст. U" увеличивает порядковый номер.

Выход из режима просмотра памяти производится нажатием на кнопку "Иzm.".

### 2.3.12 Режим измерения сопротивления в ручном режиме.

Этот режим необходим для измерения объектов с электрической ёмкостью более 1мкФ.

Для использования этого режима необходимо выбрать испытательное напряжение в соответствии с п.2.3.6 далее запустить процесс измерения одновременным нажатием кнопок "Реж." и "Иzm.", и последующим удержанием кнопки "Иzm.". Первые 4-5 секунд происходит установка напряжения и предварительный подбор шунта. После чего производится непрерывное измерение сопротивления, которое отображается на индикаторе. Измерение происходит пока пользователь удерживает кнопку "Иzm.".

### 2.3.13 Режим заряда АКБ.

Для заряда АКБ необходимо к **выключенному** мегаомметру подключить зарядное устройство из комплекта поставки в разъём Mini-USB, расположенный на передней панели прибора.

Процесс заряда отображается в виде шкалы из вертикальных полос. Одна полоса - минимальный уровень заряда, восемь полос - максимальный уровень заряда. После полной зарядки выводится надпись "OK" и заряд прекращается. Далее мегаомметр поддерживает АКБ в буферном режиме, т.е. поддерживает его заряд до момента отключения зарядного устройства.

### 2.3.14 Режим тестирования АКБ.

Режим необходим для оценки работоспособности АКБ. В этом режиме производится измерение ёмкости АКБ и её внутреннее сопротивление.

Для активации режима тестирования необходимо в режиме заряда АКБ нажать кнопку "Иzm.", на индикаторе мигнёт 3 раза надпись "tst", после чего начнётся тестирование.

В процессе тестирования происходит цикл заряд-разряд-заряд. По окончании тестирования на дисплее отображается шкала из четырёх полос характеризующая ориентировочное время работы до разряда АКБ (соответствие индикации и состояния АКБ приведены в таблице 5).

Таблица 5 – соответствие индикации и состояния АКБ.

Надпись на индикаторе	Количество измерений
- - - В	более 500
- - В	200-500
- - В	100-200
- В	менее 100

Время тестирования зависит от состояния АКБ и может длится до 10 часов. Для преждевременного завершения тестирования необходимо отключить мегаомметр от зарядного устройства. Рекомендуется не прекращать процесс тестирования АКБ.

### **3 Техническое обслуживание**

3.1 При хранении мегаомметра происходит саморазряд АКБ, который может привести к её глубокому разряду и потере работоспособности.

Во избежание потери работоспособности АКБ необходимо с периодичностью не реже чем один раз в 3 месяца производить подзарядку(п.2.3.13). И раз в пол года производить тестирование АКБ (п.2.3.14) с занесением результатов тестирования в таблицу 7.

3.2 При эксплуатации мегаомметр необходимо содержать в чистоте, оберегать его от воздействия грязи, пыли, ударов и падений.

Для удаления загрязнений применять мягкую ткань смоченную изопропиловым спиртом.

#### **ВНИМАНИЕ!**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕГАОММЕРА РАСТВОРИТЕЛЯМИ КРАСОК И ЭМАЛЕЙ, А ТАКЖЕ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧИСТИЩИХ СРЕДСТВ.**

### **4 Текущий ремонт**

4.1 Текущий ремонт мегаомметра осуществляется изготовителем или специализированным предприятием, имеющим право (аккредитованным) на проведение ремонта.

4.2 Перечень возможных неисправностей мегаомметра, которые могут быть устранены пользователем приведен в таблице 6.

Таблица 6 – перечень возможных неисправностей.

<b>Возможная неисправность</b>	<b>Вероятная причина</b>	<b>Метод устранения</b>
Не включается.	Разряжен или неисправен АКБ.	Если после 5 часов заряда АКБ мегаомметр не включается, мегаомметр сдать в ремонт.
Не стабильный или не верный результат.	Неисправные щупы.	Замкнуть щупы между собой, произвести измерение. Разомкнуть щупы, произвести измерение. Минимальное и максимальное значение должны соответствовать (Таб.2), если результат нестабильный заменить щупы.
Не заряжается.	Неисправно зарядное устройство.	Если после подключения зарядного устройства к выключеному мегаомметру на индикаторе появляется и пропадает индикация заменить зарядное устройство.

## 5 Транспортирование и хранение

5.1 Мегаомметр транспортируют в закрытых транспортных средствах любого вида. При транспортировании самолетом средства измерений должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

5.2 Внешние условия при транспортировании мегаомметров в упаковке должны быть в пределах:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 70 °С.
- влажность воздуха не более 95% при температуре плюс 30 °С.
- атмосферное давление от 60 до 106,7 кПа (от 460 до 800 мм рт. ст.).

5.3 Распаковывание мегаомметра производят после выдержки его в течение 4 часов в условиях:

- температура плюс  $(20 \pm 5)$  °С.
- относительная влажность от 30 до 80 %.
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

Мегаомметр следует хранить на складе в упаковке изготовителя в условиях:

- температура от 0 °С до плюс 40 °С.
- относительная влажность 80 % при плюс 35 °С.
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

5.4 В помещении для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозийно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150.

## **6 Утилизация.**

6.1 В мегаомметре применена свинцово-кислотная аккумуляторная батарея в которой содержатся токсичные вещества.

Утилизация аккумуляторных батарей должна производится только специализированными предприятиями по переработке токсичных отходов. Категорически запрещается утилизировать аккумуляторные батареи в местах захоронения отходов общего назначения.

## **7 Гарантии изготовителя**

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемого мегаомметра всем требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

7.2 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления.(приемки ОТК, в том числе и упаковки). Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты поставки мегаомметра, а в случае невозможности определить дату поставки - с даты изготовления.

7.3 Ввод мегаомметра в эксплуатацию в период гарантийного срока хранения прекращает его течение. Если мегаомметр не был введен в эксплуатацию по истечения гарантийного срока хранения, началом гарантийного срока эксплуатации считается момент истечения гарантийного срока хранения.

7.4 Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации;
- при нарушении потребителем требований руководства по эксплуатации на мегаомметр;
- при нарушении потребителем гарантийных пломб;
- при наличии механических повреждений корпуса;
- если дефект вызван воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.

7.6 После окончания гарантийных обязательств изготовитель осуществляет ремонт мегаомметра и его поверку на платной основе.

## **8 Сведения о производителе и рекламации**

8.1 Предприятие изготовитель: ООО "Контрольно-Измерительные приборы".

8.2 Адрес и контактные данные предприятия изготовителя:

426011 Российская Федерация, гор. Ижевск, ул. Карла Маркса, 437 литер "Д"

Телефон/факс +7(3412)31-44-40, +7(3412)31-44-41, +7(3412)72-07-27

Web: <http://www.kipltd.ru> e-mail: [kipltd@udm.ru](mailto:kipltd@udm.ru).

8.3 Рекламации на мегаомметр, в которых в течение гарантийного срока эксплуатации и хранения выявлено несоответствие требованиям технических условий, оформляются актом и направляются предприятию-изготовителю. Меры по устранению дефектов принимаются предприятием-изготовителем.

8.4 Рекламации на мегаомметр, дефекты которых вызваны нарушением правил эксплуатации, транспортирования или хранения, не принимаются.

## **9 Свидетельство о приемке и поверке**

9.1 Мегаомметр Е6-40 серийный номер \_\_\_\_\_ соответствует ТУ 4221-001-49651170-2015 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

МП Представитель ОТК \_\_\_\_\_  
(подпись)

9.2 Первоначальная поверка проведена.

Поверитель \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись, дата)

МК

## **10 Свидетельство об упаковывании**

10.1 Мегаомметр Е6-40

серийный номер \_\_\_\_\_ упакован  
предприятием-изготовителем согласно требованиям,  
предусмотренным действующей технической документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Упаковку произвёл \_\_\_\_\_ МП  
(подпись или штамп упаковщика)

Мегаомметр после упаковки принял \_\_\_\_\_  
(подпись)

## **11. Учёт технического обслуживания АКБ.**

#### Таблица.7 – таблица учёта технического обслуживания АКБ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.058.A № 62432

Срок действия до 02 июня 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Мегаомметры Е6-40

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
ООО "Контрольно-Измерительные Приборы", г. Ижевск

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 64074-16

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
49651170.4221.001 МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02 июня 2016 г. № 708

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С.Голубев

2016 г.

Серия СИ

№ 024970



