



Рекомендуемые настройки частотных преобразователей DANFOSS VLT MICRO DRIVE FC 51 для работы в составе со щитами управления вентилятором VENTMATIC FC380-1-VR.

- FC380-1-VR IP 41 - FC380-1-VR IP65

Основные необходимые настройки:

- 1. Настройка параметров электродвигателя
- 2. Настройка задержки запуска ПЧ
- 3. Настройка источника задания скорости ПЧ
- 4. Настройка времени разгона и времени торможения ПЧ
- 5. Настройка нижнего и верхнего пределов скорости ПЧ
- 6. Настройка аварийного сигнала ПЧ
- 7. Настройка источника обратной связи управления процессом

## 1. Настройка параметров электродвигателя:

Выберите опцию [1-20] Мощность двигателя, [кВт]/[л.с.]

- введите мощность двигателя, указанную на паспортной табличке, нажмите [Ok];

Выберите опцию [1-22] Напряжение двигателя, [U]

введите напряжение двигателя, указанное на паспортной табличке, нажмите [Ok];

Выберите опцию [1-23] Частота двигателя [Гц]

- введите частоту двигателя, указанную на паспортной табличке, нажмите [Ok];

Выберите опцию [1-24] Ток двигателя, [А]

- введите ток двигателя, указанный на паспортной табличке, нажмите [Ok];

Выберите опцию [1-25] Номинальная скорость двигателя, [п]

введите скорость двигателя, указанную на паспортной табличке, нажмите [Ok];

2. Настройка задержки запуска ПЧ:

В щитах FC380-1-VR пуск двигателя и открытие воздушной заслонки происходит одновременно. Для обеспечения частичного открытия воздушной заслонки в FC 51 имеется возможность сдвинуть запуск ПЧ до 10 сек.

- выберите опцию [1-71] Задержка пуска [0.0-10.0с]
- установите значение [10,0], нажмите [Ok];
- 3. Настройка источника задания скорости ПЧ:

В щитах FC380-1-VR нет возможности управлять скоростью ПЧ с контроллера, поэтому значение скорости двигателя устанавливается вручную. Для удобства выставления значения скорости рекомендуется установить настройку «задание скорости от потенциометра LCP».

- выберите опцию [3-15] Источник задания 1
- установите значение [21] Потенциометр LCP, нажмите [Ok];
- 4. Настройка времени разгона и времени торможения ПЧ:

Чтобы исключить перегрузки двигателя при разгоне и торможении, обеспечить плавный пуск рекомендуется установить настройки «время разгона [c]»до номинальной частоты и «время торможения [c]. Время разгона рекомендуется устанавливать не менее 30 с. для маломощных двигателей (0,25-3,0 кВт), не менее 60 с. для двигателей 4,0-11,0 кВт и не менее 90 с. для двигателей 15,0 кВт и более. То же самое и для времени торможения.

- выберите опцию [3-41] Время разгона [0.05-3600.0 с]
- установите значение времени разгона в зависимости от мощности вашего двигателя, но не менее [30 c], нажмите [Ok];
- выберите опцию [3-42] Время торможения [0.05-3600.0 с]
- установите значение времени торможения в зависимости от мощности вашего двигателя, но не менее [30 с], нажмите [Ок];
- 5. Настройка нижнего и верхнего пределов скорости ПЧ:

Для настройки нижнего и верхнего пределов скорости двигателя необходимо выбрать следующие опции:

- выберите опцию [4-12] нижний предел скорости двигателя [0.0-400.0 Гц]
- установите минимальный предел скорости двигателя [Гц], соответствующий минимальной выходной частоте вала двигателя, нажмите [Оk];
- выберите опцию [4-14] верхний предел скорости двигателя [0.0-400.0 Гц]
- установите максимальный предел скорости двигателя [Гц], соответствующий максимальной выходной частоте вала двигателя, нажмите [Ok];

## 6. Настройка аварийного сигнала ПЧ:

Для настройки сигнала «АВАРИЯ» от ПЧ к щиту управления необходимо настроить выходную функцию реле.

- выберите опцию [5-40] Реле
- установите значение [9] «Аварийный сигнал», нажмите [Ok];
- 7. Настройка источника обратной связи управления процессом:
- выберите опцию **[7-20]**
- установите значение [1] Аналоговый вход 53, нажмите [Ok];
- установите перемычку между клеммами 53-55

В случае возникновения вопросов по настройке частотных преобразователей для щитов управления VENTMATIC вы можете позвонить в службу технической поддержки по тел. **+74956644486 доб.4** или написать обращение на почту <a href="mailto:support@vent-matic.ru">support@vent-matic.ru</a>