




БАРСВЕЛД

BARSWELD.RU

АППАРАТ
ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ

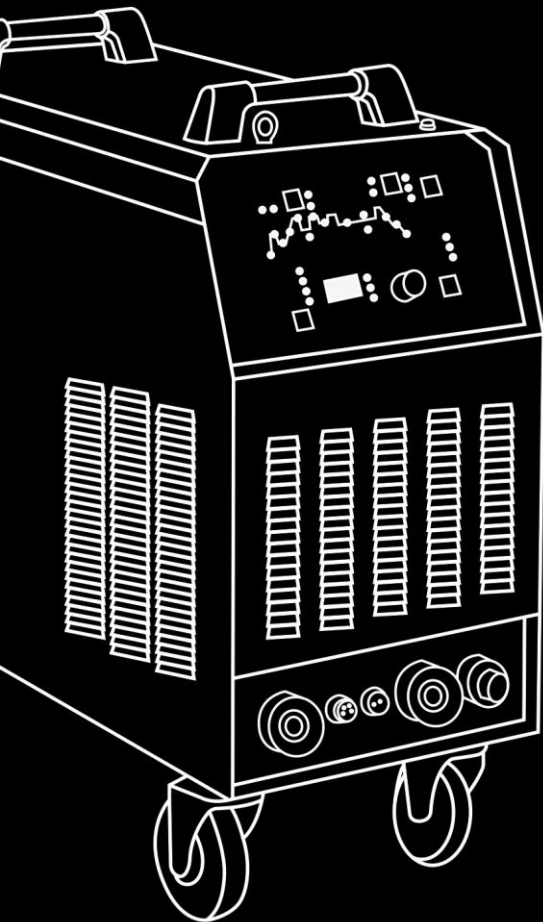

PROFI

**TIG-317 DP
AC/DC**

**TIG-357 DP
AC/DC**

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

1. Техника безопасности меры предосторожности	3
2. Комплектация	6
3. Общее описание.....	7
4. Основные характеристики	8
5. Описание панели	9
6. Установка и эксплуатация	13
7. Техническое обслуживание	16
8. Диагностика неисправностей	17
9. В помощь сварщику	19
10. Гарантийный талон	28

Пожалуйста, перед установкой и использованием изделия **внимательно** прочитайте и изучите данное руководство.

Информация, содержащаяся в данном руководстве, носит информационный характер и является верной на момент издания. Компания оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство и не обязана предупреждать об этом заранее.

При обнаружении любых неточностей, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Руководство по эксплуатации издано 01 декабря 2022 года.

1. Техника безопасности меры предосторожности

Нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ часто приводит к самым печальным последствиям – пожарам, взрывам и, как следствие, травмам и гибели людей.

При нарушении техники безопасности во время сварки возможны поражения электрическим током, ожоги от шлака и капель металла, травмы механического характера.

Для предотвращения всех вышеупомянутых положений важно неукоснительно соблюдать все меры предосторожности:

Подготовить рабочее место согласно технике безопасности:

При дуговой электросварке брызги расплавленного металла разлетаются на значительные расстояния, что вызывает опасность пожара. Поэтому сварочные цеха (посты) должны сооружаться из негорючих материалов. В местах проведения сварочных работ не допускается скопление смазочных материалов, ветоши и других легковоспламеняющихся материалов.


Для быстрой ликвидации очагов пожаров рабочее место должно быть оснащено средствами пожаротушения: огнетушитель и емкость с водой, которые должны находиться в легкодоступном месте.

При завершении сварки следует внимательно осмотреть место проведения работ: не тлеет ли что-нибудь, не пахнет ли дымом и гарью.

Обеспечить необходимую защиту:

- Необходимо проверить изоляцию всех проводов, связанных с питанием источника тока и сварочной дуги, устройства геометрически закрытых включающих устройств, заземление, корпусов сварочных аппаратов. Заземлению подлежат: корпуса источников питания, аппаратного ящика и вспомогательное электрическое оборудование;
- Необходимо использовать различные средства индивидуальной защиты, такие как: сварочные маски, специальную брезентовую одежду, брезентовые рукавицы, кожаные ботинки;
- При сварке необходимо использовать электрододержатели с хорошей изоляцией, которая гарантирует, что не будет случайного контакта токоведущих частей электрододержателя со свариваемым изделием или руками сварщика;
- Необходимо работать в исправной сухой спецодежде и рукавицах. При работе в тесных отсеках и замкнутых пространствах обязательно использование резиновых галош и ковриков, источников освещения с напряжением не выше 6-12В;
- Необходимо проводить сварочные работы только в хорошо вентилируемых помещениях или использовать вентиляционное оборудование.

Для сведения к минимуму возможности получения травм и увечий, ознакомьтесь с их причинами и мерами предосторожности:

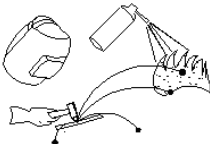	Электрический ток (может привести к серьезным увечьям или даже смерти) Для предотвращения надо: • установить заземление перед началом работы; • никогда не дотрагиваться до деталей, подключенных к источнику питания, голыми руками или находясь в мокрых перчатках или одежде.
	Дым и газ (может быть вредным для здоровья) Для предотвращения надо: • избегать вдыхания дыма и газа во время сварки; • при сварке находиться в хорошо проветриваемом помещении или использовать вентиляционное оборудование.
	Световое излучение (может привести к повреждению глаз или ожогам) Для предотвращения надо: • для защиты ваших глаз и тела использовать подходящую сварочную маску и защитную одежду; • для защиты наблюдателей использовать подходящие сварочные маски и ширмы.
	Неправильная работа (может быть причиной пожара или даже взрыва) Для предотвращения надо: • убедиться в отсутствии легковоспламеняющихся материалов рядом с местом работы, т.к. сварочные искры могут быть причиной пожара; • иметь поблизости огнетушитель; • не использовать данное оборудование для разогрева труб.
	Высокая температура изделия (может привести к ожогам) Для предотвращения надо: • не трогать горячее изделие голыми руками сразу после сварки. Дать ему остыть; • при длительной сварке необходимо использовать охлаждение.

	Магнитные поля (оказывают действия на электронные стимуляторы сердца) Для предотвращения надо: • людям, имеющим электронные стимуляторы сердца, перед работой необходимо проконсультироваться у врача.
	Движущиеся части (могут привести к увечьям) Для предотвращения надо: • избегать контакта с движущимися частями, например, с вентиляторами; • все двери, панели, крышки и другие защитные устройства должны быть закрыты во время работы.

Соблюдать производственные условия:

- Сварочный инвертор БАПСВЕЛД Profi DP AC/DC обладает классом защиты IP21S и не рассчитан на работу в условиях повышенной влаги и сырости;
- Работа должна выполняться в сухой окружающей среде с влажностью не более 80 %;
- Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от +10 °C до +40 °C;
- Избегайте работать под открытым небом, если нет защиты от солнечного света или дождя;
- Избегайте работ в среде с большим содержанием пыли или коррозионного химического газа.

При проблемах с оборудованием необходимо обратиться за профессиональной помощью:

- Используйте данное руководство при возникновении каких-либо трудностей при установке или работе;
- Обратитесь в сервисный центр вашего поставщика за квалифицированной помощью, если после прочтения данного руководства у вас все еще остались вопросы.

2. Комплектация

Название	Кол-во	БАРСВЕЛД Profi TIG-317 DP AC/DC	БАРСВЕЛД Profi TIG-357 DP AC/DC
Аппарат	1 шт	+	+
Клемма заземления	1 шт	+	+
Соединитель кабельных разъемов	1 шт	+	+
Сварочная горелка	1 шт	+	+
Сопло	3 шт	+	+
Цанга	2 шт	+	+
Колпачок	1 шт	+	+
Шестигранный ключ	1 шт	+	+
Руководство пользователя	1 шт	+	+

Комплектация может быть незначительно изменена заводом-изготовителем

3. Общее описание

Установки аргонодуговые – аппараты, предназначенные для сварки в среде инертного газа аргона плавящимся или неплавящимся электродами TIG. В качестве неплавящегося электрода обычно используется вольфрамовый. При этом способе сварки зажигание дуги, в отличие от сварки плавящимся электродом, не может быть выполнено путем касания электродом изделия. Установки для аргонодуговой сварки выполнены с применением инверторной технологии. Встроенный микропроцессор обеспечивает надежную работу аппарата, контроль и ввод параметров осуществляется с помощью панели цифрового управления.

Преимущества БАРСВЕЛД Profi TIG DP AC/DC:

- Высокое качество сварных соединений на разнообразных металлах и сплавах различной толщины
- Возможность сварки в различных пространственных положениях
- Возможность использовать как постоянный (DC) ток, так и переменный (AC)
- Возможность сварки нержавеющей, легированной, углеродистой стали
- Возможность сварки цветных металлов
- Способ сварки обеспечивает хорошее качество и формирование сварных швов
- Позволяет точно поддерживать глубину проплавления металла
- Отсутствие операций по засыпке и уборке флюса, удалению шлака.
- Высокая производительность и легкость механизации и автоматизации
- Из-за сравнительно небольших габаритов и веса, аппараты легко перемещать
- Наличие цифрового дисплея
- Плавное нарастание и плавное снижение сварочного тока в конце сварки
- Продувка газа до и после сварки
- 2 / 4-х-тактный режим
- Сварка пульсом с регулировкой частоты
- Поджиг дуги в режиме TIG обеспечивается бесконтактным (HF) способом
- Применение технологии PWM (Широтно-Импульсной-Модуляции) позволяет увеличить концентрацию и стабильность выходного сварочного тока
- Высокая экономия электроэнергии за счет высокого КПД аппарата
- Функция HOT-START (Горячий старт).
- Функция ARC-FORCE (Форсаж дуги).
- Функция ANTI-STICK (Антизалипание).

4. Основные характеристики

Таблица 1. Основные характеристики

Тип	БАРСВЕЛД Profi TIG-317 DP AC/DC		БАРСВЕЛД Profi TIG-357 DP AC/DC	
	TIG	MMA	TIG	MMA
Параметры электросети (В)	380±15%, 50/60Гц, 3 фазы			
Потребляемая мощность (eff), (кВт)	5,4	7,8	6,4	9,1
Номинальный входной ток (А)	13,7	19,7	16,1	22,9
Напряжение без нагрузки (В)	67		77	
Пределы регулирования тока (А)	5-315	40-315	5-350	40-350
Пределы регулирования напряжения (В)			10,4-22,6	
Поджиг	HF (бесконтактный)		HF (бесконтактный)	
Продолжительность нагрузки (%)	60			
КПД (%)	85			
Коэффициент мощности	0,93			
Класс изоляции	F			
Класс защиты	IP21S			
Вес (кг)	26,8		37,4	
Габариты (мм)	540x290x540		640x290x640	

Основные характеристики могут быть незначительно изменены заводом-изготовителем

5. Описание панели

5.1 Передняя панель (на примере TIG-357 DP AC/DC)

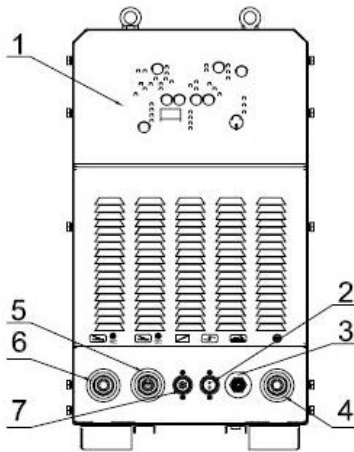


Рис.1. Передняя панель

1. Панель управления
2. Разъем управления горелки
3. Разъем подачи газа в горелку
4. «-» выходной соединительный разъем
5. «+» выходной соединительный разъем постоянного тока
6. «+» выходной соединительный разъем переменного тока
7. Разъем подключения дистанционного управления

5.2 Задняя панель (на примере TIG-357 DP AC/DC)


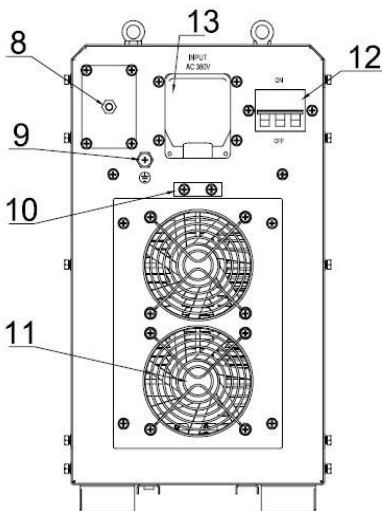


Рис.2. Задняя панель

8. Разъем для подключения газа
9. Винт заземления
10. Фиксирующий паз провода
11. Вентилятор
12. Выключатель электросети
13. Разъем силового кабеля

5.3 Панель управления (на примере TIG-357 DP AC/DC)

Панель управления, согласно нижерасположенной схеме, служит для выбора функций и настройки

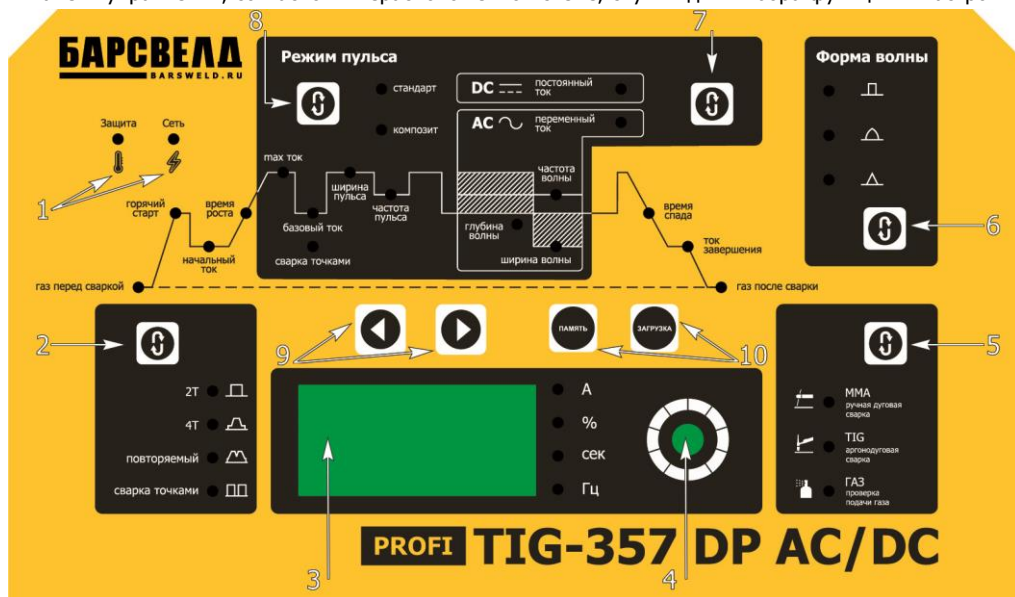

параметров.

Рис.3. Панель управления

2. Описание панели управления

No.	Название	Описание
1	Индикаторы «Защита», «Сеть»	Защита: Предупреждает о перегреве, перегрузке по току. Сеть: Предупреждает о возникновении ошибки в соединении/выхода из строя элементов в сети аппарата, загораясь зеленым цветом. Индикатор горит красным цветом во время работы аппарата
2	Кнопка выбора режима сварки	Используется для выбора режима сварки.
3	Дисплей	Отображает выбранные параметры
4	Ручка выставления параметров	Ручка выставления параметров

5	Кнопка выбора типа сварки/ продувки газа	Выбор TIG или MMA типа сварки/ продувка газа
6	Кнопка выбора формы волны Функция доступна при работе в режиме переменного тока	Можно выбрать три разные формы волны: такие как прямоугольная волна, синусоидальная волна и треугольная волна.
7	Кнопка выбора постоянного или переменного тока	Выбор режимов переменного или постоянного тока
8	Кнопка выбора режима «ПУЛЬС»	Выбор режима стандартного пульса, композитного пульса. Композитный пульс используется при работе в режиме переменного тока. Функция отключается, когда индикаторы стандартного или композитного пульса не горят
9	Кнопки выбора параметров	Перемещает световой индикатор влево/вправо
10	Кнопки сохранения выбранных параметров «ПАМЯТЬ» и «ЗАГРУЗКА»	Используется для сохранения/загрузки выбранных параметров, сохраняет 10 выбранных параметров каждого режима сварки

3. Установка параметров

Название	Описание	Диапазон установки	Значение по умолчанию
Газ перед сваркой	Время подачи газа перед сваркой	0 ~ 10 с	0.1 с
Горячий старт	Ток во время поджига дуги	10 ~ 350 A	100 A
Начальный ток	С режимом завершения выставляется заданное значение тока поджига дуги	5 ~ 350 A	40 A
Время роста	С режимом заварки кратера выставляется время роста тока от поджига дуги до начала сварки	0 ~ 10 с	5 с
Максимальный ток	Время сварки в режиме точечной сварки	0~10 с	3 с
Базовый ток	Выставляется малый ток с пульсным методом	5~350 A	10 A

Сварка точками	Выставляется сварочный ток или пультный пиковый ток	5 ~ 350 А	150 А
Ширина пультса	Выставляется коэффициент между пиковым током и циклом пультса с пультным методом	10 ~ 90 %	50 %
Частота пультса	Выставляется значение частоты пультса с пультным методом	0.1 ~ 20 Гц	5 Гц
Ширина волны	Выставляется ширина при сварке переменным током	10 ~ 90 %	30 %
Глубина	Выставляется глубина при сварке переменным током	-50 ~ +50 %	0 %
Частота переменного тока	Выставляется переменная частота тока при сварке переменным током	20 ~ 200 Гц	80 Гц
Время спада	Выставляется время спада от сварки до тока завершения с режимом заварки кратера	0 ~ 10 с	5 с
Ток завершения	С режимом заварки кратера выставляется номинальное значение тока завершения	5 ~ 350 А	20 А
Газ после сварки	Время подачи газа после сварки	0 ~ 10 с	5 с

Порядок выбора программы

1. Нажмите кнопку «ЗАГРУЗКА» (Рис.3, п.7) для выбора номера программы. Для перехода к следующей программе или другой нажмите на кнопку «ЗАГРУЗКА» повторно.

Порядок ввода параметров в память сварочного аппарата

1. Выберите номер программы для выбранного параметра при помощи кнопки «ЗАГРУЗКА» (Рис. 3, п. 10).
2. Установите необходимые величины параметров при помощи ручки выставления параметров (Рис. 3, п. 4). Переход к выбранному параметру осуществляется при помощи кнопок выбора параметра (Рис. 3, п. 9).
3. Сохраните выбранный номер программы для выбранного и установленного параметра в памяти, нажав кнопку «ПАМЯТЬ» (Рис. 3, п. 10). Дисплей замигает, указывая на сохранение номера программы в памяти сварочного аппарата (Рис. 3, п. 3).

6. Установка и эксплуатация

Внимание: устанавливайте аппарат последовательно, согласно шагам, описанным ниже. Переводите тумблер выключателя электросети в положение «Выкл» перед любыми работами.

6.1. Установка

Подключения аппарата к сети

Для подключения аппарата к сети, необходимо использовать сетевой кабель. Его необходимо подключить с требуемыми параметрами и проверить соединение, т.к. окисления могут привести к серьезным последствиям и даже поломке. Другой конец сетевого кабеля подключите к соответствующему разъему на задней панели аппарата (Рис.2, п.13). Заметьте, что аппарат серии **TIG DP AC/DC необходимо** подсоединить к **трехфазной** питающей сети с напряжением **380 В**. Затем проверьте с помощью мультиметра, чтобы технические данные на задней панели аппарата соответствовали напряжению и частоте питающей сети.

6.1.1. TIG режим

Вставьте разъем горелки в соответствующий разъем и зафиксируйте его (Рис. 1, п. 4).

Вставьте разъем подачи газа в соответствующий разъем на передней панели (Рис. 1, п. 3).

Вставьте кабель управления кнопки горелки в соответствующий разъем на передней панели и зафиксируйте его (Рис. 1, п. 2).

Вставьте силовую вставку обратного кабеля в гнездо, помеченное знаком “+” на передней панели, закрутите ее по часовой стрелке. Поместите заземляющий зажим на заготовку (Рис. 1, п. 5,6).

Снабжение газом: Подсоедините газовый шланг к медному штуцеру (Рис. 2, п. 8). Система газоснабжения, состоящая из газового баллона, редуктора и газового шланга, должна иметь плотные соединения, чтобы обеспечить надежную подачу газа, что является чрезвычайно важным для осуществления TIG сварки.

Проверка газа: нажмите на кнопку проверки газа для проверки работы клапанов, клапаны исправны при поступлении газа (Рис. 3, п. 5).

Заземлите аппарат для предотвращения возникновения статического электричества и утечки токов (Рис.2, п.9).

Включение аппарата и подготовка к началу работы

После выполнения действий, указанных выше, переведите тумблер в положение «Вкл» (Рис. 2, п. 12), аппарат начнет свою работу с включения амперметра и работы вентилятора. С помощью переключателя «AC/DC» выберите режим AC или DC (Рис. 3, п. 7).

С помощью переключателя режимов выберите режим TIG (Рис. 3, п. 5).

Откройте вентиль на газовом баллоне. Для подачи газа нажмите кнопку на горелке и установите расход защитного газа с помощью редуктора.

Установите значение тока в соответствии с толщиной заготовки и видом материала (смотрите

таблицы 5-9 в разделе «В помощь сварщику»).

Процесс сварки

Поднесите горелку к заготовке так, чтобы вольфрамовый электрод не касался заготовки, а находился на расстоянии 2-4 мм от неё. Нажмите кнопку на горелке, встроенный осциллятор обеспечит поджиг дуги. При наличии дуги приступайте к процессу сварки.

Окончание работы

После выполнения всех необходимых работ выключите аппарат посредством перевода тумблера выключателя электросети в положение «Выкл» (Рис. 2, п. 12). Проверьте, ничего ли не тлеет вокруг, так как пожар может начаться не сразу, а через некоторое время.

6.1.2. MMA режим

Сварочные кабели, такие как кабель электрододержателя и кабель клеммы заземления, подключаются к соответствующим разъемам «+» и «-» в зависимости от применяемых электродов. Для прямой полярности кабель электрододержателя необходимо вставить в разъем «-», а кабель клеммы заземления – в разъем «+».

Выбирать полярность надо в зависимости от конкретной ситуации. При неправильном подключении появляются такие явления, как: нестабильная дуга, чрезмерное разбрызгивание и прилипание электрода. Для решения данных проблем измените соединение посредством перемены местами сварочных кабелей.

Кабели должны быть плотно подсоединены, так как слабое подключение снижает эффективности работы.

Внимание: в режиме MMA функции "Пульс" недоступны.

Включение аппарата и подготовка к началу работы

После выполнения действий, указанных выше, переведите тумблер в положение «Вкл» (Рис. 2, п. 12), аппарат начнет свою работу с включения амперметра и работы вентилятора.

С помощью переключателя режимов выберите режим MMA (Рис. 3, п. 5).

Задайте необходимую величину сварочного тока согласно типу и размеру электрода (смотрите таблицы 1-3 в разделе «В помощь сварщику»).

Обращайте внимание на упаковку электродов, где указывается их полярность и ток.

Процесс сварки

Легким касанием электрода зажгите дугу и приступите к работе. Затем, при появлении дуги установите дистанцию от свариваемого изделия, которая должна равняться диаметру электрода. Помните, что угол наклона электрода должен составлять 20-30°.

Окончание работы

После выполнения всех необходимых работ выключите аппарат посредством перевода тумблера в положение «Выкл» (Рис. 2, п. 12). Проверьте, ничего ли не тлеет вокруг, так как пожар может начаться не сразу, а через некоторое время.

6.2. Эксплуатация

Вентиляция

В процессе работы сварочный аппарат создает сильный ток, что, в свою очередь, приводит к росту температуры компонентов изделия. Встроенный в систему вентилятор необходим для поддержания оптимальной температуры и устойчивой работы сварочного аппарата. Перед началом работ сварщик должен удостовериться, что жалюзи вентилятора (решетки) аппарата раскрыты и ничем не заблокированы. Минимальное расстояние между аппаратом и соседними объектами должно составлять 30 см. Хорошая вентиляция является залогом нормальной работы и продолжительной жизни аппарата.

Перегрузка

ПН - продолжительность нагрузки. Значение ПН для аппарата **БАРСВЕЛД Profi DP AC/DC** при работе на максимальном токе (для просмотра диапазона сварочного тока, пожалуйста, обратитесь к таблице 1. «Основные характеристики») равна 60% (из расчета 10 минут, где 6 минут – работа, 4 минуты – отдых). Это значит, что при работе на максимальном токе более 6 минут происходит перегрузка аппарата с последующим нагревом. Перегрузка может значительно сократить срок эксплуатации аппарата.

Перенапряжение

Для просмотра диапазона напряжения электропитания аппарата, пожалуйста, обратитесь к таблице 1. «Основные характеристики». Оборудование имеет функцию автоматической компенсации напряжения сети, которая гарантирует, что сварочный ток изменяется в пределах заявленного диапазона. В случае, если входное напряжение сети превышает допустимое значение, возможно повреждение компонентов аппарата.

Перегрев

Внезапное прекращение работы изделия может произойти из-за перегрева. При перегреве аппарата загорается индикатор «Защита» (Рис.1), и процесс сварки автоматически останавливается. Не отключая аппарат, дождитесь, пока внутренняя температура станет соответствовать стандартному диапазону и погаснет лампа индикатора.

7. Техническое обслуживание



Внимание: следующие действия требуют достаточных профессиональных знаний в области сварки и электричества и всестороннем знании безопасности. Сварщики должны иметь свидетельства о квалификации. Удостоверьтесь, что входной кабель аппарата выключен из сети, прежде чем раскрыть сварочный аппарат.

- Периодически проверяйте, находится ли аппарат, особенно внутренняя схема и соединения кабелей и разъемов, в хорошем состоянии. Затяните расшатанные соединения. При обнаружении окисления, уберите наждачной бумагой и затем повторно соедините.
- Держите руки, волосы и инструменты далеко от движущихся частей, таких как вентилятор, дабы избежать увечья или повреждение аппарата.
- Периодически очищайте аппарат от пыли сухим и чистым сжатым воздухом. Если аппарат находится в среде сильного задымления или загрязнения, чистите аппарат ежедневно. Давление сжатого воздуха должно быть надлежащего уровня, чтобы избежать повреждения мелких деталей.
- Избегайте дождя, воды и пара, пропитывающего аппарат. При попадании воды высушите аппарат и проверьте изоляцию (включая изоляцию между соединениями).
- Периодически проверяйте, находится ли покрытие изоляции всех кабелей в хорошем состоянии. При нахождении каких-либо повреждений изоляции кабеля, повторно оберните его или замените.
- Если аппарат не используется в течение долгого времени, поместите его в первоначальную упаковку и поставьте в сухое место.
- Проводите работы при закрытом аппарате.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что:

- Некачественное техническое обслуживание может привести к снятию аппарата с гарантии.

8. Диагностика неисправностей



Внимание: если аппарат не отработал свой гарантийный срок, не производите ремонт самостоятельно.

Общий анализ сбоев и их решение:

Сбой	Причина	Решение
Аппарат включен, сигнальная лампа не горит, нет сварочного тока, встроенный вентилятор не работает	Не работает выключатель сети	Проверьте выключатель и при необходимости замените его
	Отсутствует сетевое напряжение	- Проверьте провода на наличие повреждений - Проверьте хорошо ли соединены элементы сетевого кабеля
	Обрыв силового кабеля	Замените силовую кабель
Аппарат включен, горит сигнальная лампа, нет сварочного тока, встроенный вентилятор не работает	Напряжение сети превышает допустимое значение	Проверьте напряжение сети. Выставьте необходимое значение, согласно справочникам и таблицам
	Ошибка в выборе питающей электросети 380В-220В	Проверьте по таблице основных характеристик и выберите необходимую электросеть
	Перепады входного тока в связи с неисправностью сетевого кабеля и отключение аппарата в связи с запуском режима защиты от сбоев	- Проверьте сетевой кабель. При необходимости замените его - Проверьте, хорошо ли соединены элементы сетевого кабеля
	Частое включение и выключение аппарата в короткий промежуток времени приводит к запуску режима защиты от сбоев	Выключите аппарат и снова включите его не ранее, чем через три минуты
Аппарат включен, сигнальная лампа не горит, встроенный вентилятор работает, осциллятор не действует, поэтому невозможно поджечь дугу	Внутренние неисправности	Обратитесь за помощью в сервисный центр
Аппарат включен, сигнальная лампа не горит, осциллятор работает, рабочего тока нет	Обрыв кабеля сварочной горелки	Замените кабель сварочной горелки
	Не подключен обратный кабель, идущий к заготовке	Подключите его и туго затяните
	Нет подачи защитного газа	- Проверьте исправен ли газовый баллон и есть ли в нем газ - Проверьте, хорошо ли соединены

		элементы сетевого кабеля
Аппарат включен, сигнальная лампа не горит, встроенный вентилятор работает, тока нет, невозможно поджечь дугу	Переключатель режимов MMA/TIG находится в положении MMA	Переключите на режим TIG
	Переключатель режимов MMA/TIG находится в положении TIG	Переключите на режим MMA
	Не работает осциллятор	Обратитесь в сервисный центр
Аппарат включен, горит сигнальная лампа, дуги нет	Включен режим защиты от сбоев	Выключите источник тока, подождите, пока индикатор погаснет, и снова включите аппарат
	Включен режим защиты от перегрева	Не отключая аппарат, дождитесь момента, когда погаснет индикатор, и можете снова приступить к сварке
	Внутренние неисправности инвертора	Обратитесь в сервисный центр
	Повреждение обратного кабеля	Замените его
Перепады рабочего тока в процессе сварки	Повреждение потенциометр	Обратитесь в сервисный центр
	Имеют место сильные перепады напряжения в сети, либо пропадает контакт в сетевом кабеле	- Проверьте сетевой кабель на наличие повреждений - Проверьте, хорошо ли соединены элементы сетевого кабеля
В процессе сварки возникает чрезмерный уровень напряжения. Трудности при работе с электродами с щелочным покрытием	Неверно выбрана полярность подключения сварочных кабелей	Поменяйте местами сварочные кабели, подсоединенные к разъемам «+» и «-»

Примечание: при возникновении проблем, не указанных в данной таблице, позвоните в сервисный центр.

9. В помощь сварщику

Данные советы и таблицы помогут вам в различных ситуациях, например, помогут вам подобрать правильный электрод для сварки, избежать некоторых дефектов или оказать первую помощь.

ММА режим

Таблица 1. Настройка сварочного тока в зависимости от положения сварки

Покрытие электрода	Диаметр электрода (мм)	Сварочный ток (А) при положении шва		
		нижнем	вертикальном	потолочном
Основное	2,5	70-90	60-80	55-75
	3	90-110	80-100	70-90
	4	120-170	110-150	95-135
	5	170-210	150-190	-
Рутиловое	2,5	70-90	60-80	55-75
	3	90-130	80-115	75-105
	4	140-190	125-170	110-155
	5	180-230	165-205	-

Таблица 2. Настройка сварочного тока в зависимости от полярности тока

Диаметр электрода (мм)	Сила тока (А)		Напряжение на дуге (В)
	Обратная	Прямая	
2	20-100	65-160	10-30
3	100-160	140-180	20-40
4	140-220	250-340	30-50
5	220-280	270-360	40-60

Таблица 3. Ориентировочные режимы сварки в зависимости от типа соединения и толщины

Толщина металла (мм)	Соединение					
	Стыковое		Тавровое		Нахлесточное	
	Свароч. ток (А)	Диаметр элек-да (мм)	Сварочный ток (А)	Диаметр электрода (мм)	Сварочный ток (А)	Диаметр электрода (мм)
1	25-35	2	30-50	2	30-50	2,5
1,5	35-50	2	40-70	2-2,5	35-75	2,5
2	45-70	2,5	50-80	2,5-3	55-85	2,5-3
3	70-120	3	70-130	3	75-130	3
4	120-160	3-4	120-160	3-4	120-180	3-4
5	130-180	3-4	130-180	4	130-180	4
10	140-220	4-5	150-220	4-5	150-220	4-5
15	160-250	4-5	160-250	4-5	160-250	4-5
20	160-340	4-6	160-340	4-6	160-340	4-6

Таблица 4. Зависимость диаметра сварочного провода от сварочного тока

Сварочный кабель	
Марок КГ, КОГ	
Сварочный ток (А)	Сечение провода (мм ²)
100	10
200	25
300	35
400	50
500	70

TIG режим

Таблица 5. Маркировка вольфрамовых электродов

Марка электрода	Цвет	Свариваемые материалы	Тип тока
WC	Серый	Нерж., цвет. металлы	Переменный
WZ	Белый	Аллюм., цвет. металлы	Переменный
WT	Красный	Нерж.	Постоянный
WL	Синий	Универсал.	Постоянный

**Таблица 6. Настройки аппарата для TIG-сварки листов из нержавеющей стали
(ориентировочно)**

Толщина плиты (мм)	Способ соединения	Вольфрам. электрод, d (мм)	Диаметр проволоки (мм)	Тип тока	Рабочий ток (А)	Расход газа (л/мин)	Скорость сварки (см/мин)
1,0	Стыковое	2	1,6	Постоян., положит.	7~28	3~4	12~47
1,2	Стыковое	2	1,6		15	3~4	25
1,5	Стыковое	2	1,6		5~19	3~4	8~32

Таблица 7. Выбор диаметра вольфрамового электрода в зависимости от силы тока и рода сварочного тока (защитный газ – аргон)

Марка электрода	Род тока (А)	Диаметр электрода (мм)					
		2	3	4	5	6	7
ЭВЧ – чистый вольфрам	Постоянный, прямой полярности	50	170	370	470	560	-
	Постоянный, обратной полярности	30	40	55	65	85	110
	Переменный	20	50	80	220	260	310
ЭВЧ – вольфрам с оксидами лантана	Постоянный, прямой полярности	150	250	500	710	1000	-
	Постоянный, обратной полярности	35	45	60	80	100	125
	Переменный	100	160	220	280	340	410

Таблица 8. Настройки аппарата для TIG-сварки листов из титана и его сплавов (ориентировочно)

Толщина плиты (мм)	Форма разделки	Кол-во слоев сварки	Диаметр вольфрам. электрода (мм)	Диаметр проволоки (мм)	Рабочий ток (А)	Расход газа (л/мин)			Диаметр сопла (мм)
0,5	I	1	1,5	1,0	30~50	8~10	6~8	14~16	10
1,0		1	2,0	1,0~2,0	40~60	8~10	6~8	14~16	10
1,5		1	2,0	1,0~2,0	60~80	10~12	8~10	14~16	10~12
2,0		1	2,0~3,0	1,0~2,0	80~110	12~14	10~12	16~20	12~14
2,5		1	2,0~3,0	2,0	110~120	12~14	10~12	16~20	12~14
3,0	Y	1~2	3,0	2,0~3,0	120~140	12~14	10~12	16~20	14~18
4,0		2	3,0~4,0	2,0~3,0	130~150	14~16	12~14	20~25	18~20
5,0		2~3	4,0	3,0	130~150	14~16	12~14	20~25	18~20
6,0		2~3	4,0	3,0~4,0	140~180	14~16	12~14	25~28	18~20
7,0		2~3	4,0	3,0~4,0	140~180	14~16	12~14	25~28	20~22
8,0		3~4	4,0	3,0~4,0	140~180	14~16	12~14	25~28	20~22
10	W	4~6	4,0	3,0~4,0	160~200	14~16	12~14	25~28	20~22
20		12	4,0	4,0	200~240	12~14	10~12	20	18
22		12	4,0	4,0~5,0	230~250	15~18	18~20	18~20	20
25		15~16	4,0	3,0~4,0	200~220	16~18	20~26	26~30	22
30		17~18	4,0	3,0~4,0	200~220	16~18	20~26	26~30	22

**Таблица 9. Настройки аппарата для пульсной сварки листов из нержавеющей стали
(ориентировочно)**

Толщина плиты (мм)	Сила тока (А)		Время (сек)		Частота импульса (Гц)	Скорость сварки (см/мин)
	Импульсная	Базовая	Импульса	Базовое		
0,3	20~22	5~8	0,06~0,08	0,06	8	50~60
0,5	55~60	10	0,08	0,06	7	55~60
0,8	85	10	0,12	0,08	5	80~100

**Таблица 10. Настройки аппарата для TIG-сварки листов из алюминия и его сплавов
(ориентировочно)**

Толщина плиты (мм)	Форма разделки	Кол-во слоев сварки	Диаметр вольфрама. электрода (мм)	Диаметр проволоки (мм)	Прогрев (°C)	Рабочий ток (А)	Объем подачи газа (л/мин)	Диаметр сопла (мм)
1,5	I	1/0	2	1,6~2,0	-	50~80	7~9	8
2		1/0	2~3	2~2,5	-	50~80	8~12	8~12
3	Y	1/0	3	2~3	-	15~180	8~12	8
4		1~2/1	4	3	-	180~200	10~15	8~12
5		1~2/1	4	3~4	-	180~240	10~15	8~12
8		2/1	5	4~5	100	260~320	16~20	10~12
10		3~4/1~2	5	4~5	100~150	280~340	16~20	14~16
12		3~4/1~2	5~6	4~5	150~200	300~360	18~22	14~16
16		4~5/1~2	6	5~6	200~220	340~380	20~24	16~20
20		4~5/1~2	6	5~6	200~260	360~400	25~30	20~22
16~20	W	2~3/2~3	6	5~6	200~260	300~380	25~30	16~20
22~25		2~3/2~3	6~7	5~6	200~260	360~400	30~35	20~22

Таблица 11. Советы по сварке различных металлов

Углеродистые и низколегированные стали	
1.	Т.к. при сварке трудно избежать образования пор (из-за недостаточного раскисления металла), следует снизить долю основного металла в наплавленном металле шва.
2.	Сварку обычно ведут на постоянном токе прямой полярности.
3.	Напряжение на дуге должно быть минимально возможным, что соответствует короткой дугой.
Высоколегированные (нержавеющие) и жаропрочные стали и сплавы	
1.	Защитный газ необходимо предварительно просушить или добавить к нему 2-5% кислорода. Это обеспечит плотность шва.
2.	Нужно поддерживать самую короткую дугу и добиваться получения шва с низким коэффициентом формы (отношения ширины шва к его толщине). Иначе в металле шва и околошовной зоны появятся горячие (кристаллизационные) трещины.

3. После сварки металл должен как можно быстрее остыть. Для этого используют медные, охлажденные водой, подкладки; промежуточное остывание слоев; охлаждение швов водой. Это повысит коррозионную стойкость сварного соединения.
4. Сварку обычно ведут на постоянном токе прямой полярности.
5. Необходимо минимизировать количество погонной энергии, вводимой в основной металл. Достигается соблюдением следующих условий: короткая сварочная дуга, отсутствие поперечных колебаний грелки, максимально допустимая скорость сварки непрерывно и повторного нагрева одного и того же участка, минимально возможные токовые режимы.

Алюминий и его сплавы

1. Т.к. температура плавления окисной пленки значительно выше, чем алюминия, и она расплавляется позже, необходимо строго соблюдать техники сварки алюминия.
2. Высокая теплопроводность алюминия требует увеличения сварочного тока в 1,2-1,5 раза по сравнению, например, со сваркой стали.
3. Т.к. образуются значительные остаточные деформации, необходимо применять специальные меры и приспособления.
4. Учтите, что окисная пленка не растворяется в жидком алюминии. Это мешает формированию шва и служит причиной появления в нем металлических дефектов.
5. При нагреве алюминия и его сплавов нет явных признаков их перехода в жидкое состояние. Требуется высокая квалификация сварщика для определения.
6. Напряжение холостого хода источника должно быть повышенным.
7. Чтобы снизить вероятность окисления металла шва, нужно выдерживать минимальные размеры сварочной ванны.

Медь и ее сплавы

1. Высокая теплопроводность меди (в 6 раз больше, чем у железа) требует применять сварочную дугу с увеличенной тепловой мощностью и симметричным отводом тепла из зоны сварки. Рекомендуемые типы сварных соединений – стыковые и схожие с ними по характеру теплоотвода.
2. Большая жидкотекучесть меди (в 2-2,5 раз выше, чем у стали) осложняет сварку вертикальных и потолочных швов. Она возможна только при минимальных размерах сварочной ванны и коротком времени пребывания тепла в жидком состоянии. При сварке стыковых соединений в нижнем положении с гарантированным проплавлением во избежание прожогов необходимо применять подкладки из графита, сухого асбеста, флюсовых подушек и т.п.
3. Активная способность поглощать при расплавлении газы (кислород и водород), приводящая к пористости шва и горячим трещинам, требует надежной защиты металла шва и сварочных материалов от загрязнений вредными примесями.
4. Из-за склонности меди к окислению с образованием тугоплавких окислов необходимо применять присадочный материал с раскислителями, главные из которых фосфор, кремний и марганец.
5. Большой коэффициент линейного расширения меди (в 1,5 раз выше, чем у стали) влечет за собой значительные деформации и напряжения, образование горячих трещин. Устранить их можно за счет предварительного подогрева конструкций: из меди до 250-300 С, из бронзы до 500-600 С.

Общее

Таблица 12. Зависимость пиковой мощности генератора от диаметра электрода

Диаметр электрода (мм)	Пиковая мощность генератора (кВт)
2	2,5
3	3,5
4	4,5
5	5,5

Таблица 13. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему при несчастном случае

Название несчастного случая	Способ оказания первой медицинской помощи
Термические ожоги	Ожог без нарушения целостности ожоговых пузырей: • Промывайте поврежденный участок под холодной водой в течение 10-15 минут. • Приложите к поврежденному участку холод (например, лед) на 20-30 минут. Ожог с нарушением целостности ожоговых пузырей: • Поврежденный участок прикрыть сухой чистой тканью. • Приложите к поврежденному участку холод (например, лед). Внимание: запрещается промывать водой при нарушении целостности ожоговых пузырей
Ранение глаз или век	• Накрыть глаз чистой салфеткой или платком. • Зафиксировать салфетку повязкой и прикрыть этой же повязкой второй глаз для прекращения движения глазных яблок. Внимание: запрещается промывать рану. Обработать 1% спиртовым раствором бриллиантового зеленого (зеленка)
Переломы костей конечностей	• Зафиксировать конечность с помощью складных шин. • При открытых переломах сначала наложить повязку и только затем – шину.
Ранение конечности	• Накрыть рану чистой салфеткой. • Перевязать салфетку или приклеить лейкопластырем. Внимание: промывать рану водой или спиртовым раствором запрещается

Примечание: знание способов оказания первой помощи поможет вам или другому пострадавшему человеку в начальный момент несчастного случая, что облегчит ваше (или другого пострадавшего человека) выздоровление в будущем. Пожалуйста, внимательно изучите эту таблицу.

Таблица 14. Дефекты сварных швов

Наименование	Описание	Причина	Способы предупреждения и устранения
Кратеры	Усадочная раковина в конце валика сварного шва, не заваренная до или во время выполнения последующих проходов. Является очагом развития трещин.	Обрыв дуги. Неправильное выполнение конечного участка шва.	Перед сваркой: Отсутствуют. Во время сварки: Заварить кратер одним из следующих приемом. Повторным зажиганием дуги и заполнением кратера жидким металлом. Возвратно-поступательным движением электрода. Способ устранения: Повторно заварить кратер.
Поры	Несплошность, образованная газами, задержанными в расплавленном металле.	Быстрое охлаждение шва. Загрязнение кромок маслом, ржавчиной и т.п.	Перед сваркой: Электроды не должны иметь окисленную поверхность стержня. Тщательно защищать кромки от ржавчины и грязи. Прокаливать покрытые электроды, согласно паспортным режимам для каждого типа и марки. Во время сварки: Вести сварку преимущественно в нижнем положении. Использовать режимы сварки с минимальной температурой сварочной ванны. Перемешивать сварочную ванну. Выполнять швы с увеличенной шириной сварочной ванны. Способ устранения: Дефектный участок вырубает или вычищают и вновь заваривают.
Включения шлака	Шлак, попавший в металл сварного шва.	Грязь на кромках. Малый сварочный ток. Большая скорость сварки.	Перед сваркой: Использовать электроды, обеспечивающие высокую жидкотекучесть металла сварочной ванны. Не использовать электроды с тонким и особо тонким покрытиями. Применять электроды с покрытиями, обеспечивающие низкую вязкость и хорошую смачиваемость. Во время сварки: Перемешивать жидкий металл сварочной ванны. Формировать шов минимальной ширины. Использовать режимы сварки, при которых время существования сварочной ванны минимально. Способ устранения:

			Дефектный участок удалить шлифовальным инструментом или заварить.
Несплавления	Отсутствие соединения между металлом сварного шва и основным металлом или между отдельными валиками сварного шва. Является концентратором напряжения, вызывающим развитие трещин.	Плохая зачистка кромок. Большая длина дуги. Недостаточный сварочный ток. Большая скорость сварки.	Перед сваркой: Качественно готовить стык под сварку с соблюдением его геометрических размеров. Зачищать выпуклые валики при многопроходной сварке. Тщательно очищать свариваемые поверхности от ржавчины и оксидов. Во время сварки: Строго соблюдать режимы сварки. Способ устранения: Если несплавление доступно для повторной заварки, то корень шва в месте дефекта вычищают и заваривают повторно.
Наплыв	Избыток наплавленного металла сварного шва, натекающий на поверхность основного металла, но не сплавленный с ним.	Большой сварочный ток. Неправильный наклон электрода. Излишне длинная дуга.	Перед сваркой: Выбрать оптимальный режим сварки. Строго соблюдать требования технологического процесса. Использовать соответствующие сварочные материалы. Во время сварки: Корректировать режим сварки в зависимости от схемы формирования шва. Вести сварку строго по середине разделки кромок. Способ устранения: Чрезмерную выпуклость удалить шлифовальным инструментом.
Непровар	Несплошность по всей длине шва или на его отдельном участке, возникающая из-за неспособности расплавленного металла проникнуть внутрь соединения. Является концентратором напряжения, вызывающим развитие трещин.	Малый угол скоса вертикальных кромок. Малый зазор между ними. Загрязнение кромок. Недостаточный сварочный ток. Завышенная скорость сварки.	Перед сваркой: Правильно выбрать вид разделки кромок. Собрать кромки с соблюдением их геометрических размеров. Использовать кантователи для удобного расположения шва. Во время сварки: Строго соблюдать режимы сварки, в частности, по сварочному току. Вести сварку на короткой дуге. Вести сварку в «нижнем» положении или в положении в «лодочку». Способ устранения: Если несплавление доступно для повторной заварки, то корень шва в месте дефекта вычищают и заваривают повторно.
Прожоги	Вытекание металла сварочной ванны, в результате чего образуется сквозное отверстие в сварочном шве.	Большой ток при малой скорости сварки. Большой зазор между	Перед сваркой: Использовать специальные подкладки. Оптимизировать режим сварки по скорости и мощности источника нагрева. Применять кантователи, вращатели для выбора пространственного положения,

	Нарушает сплошность сварного шва.	кромками. Под свариваемый шов плохо поджата флюсовая подушка или медная подкладка.	исключающего прожог Во время сварки: Применять импульсно-дуговые режимы сварки. Вести дуговую сварку «вперед» углом, а газовую «левым» способом. Строго соблюдать постоянство зазора в стыке. Способ устранения: Недостающий металл поверхности наплавить дополнительно. Натек удалить шлифовальным инструментом.
Неравномерная форма шва	Отклонение формы наружных поверхностей сварного шва или геометрии соединения от установленного значения.	Неустойчивый режим сварки. Неточное направление электрода.	Перед сваркой: Выбрать источник питания с оптимальной вольтамперной характеристикой. При химической неоднородности основного металла использовать инверторный источник питания. Исключить влияние колебаний напряжения питающей сети. Во время сварки: Поддерживать стабильность параметров режима сварки. Вести сварку на короткой дуге. Способ устранения: Дефектный участок удалить шлифовальным инструментом и заварить повторно облицовочным швом.
Трещины	Несплошность, вызванная местным разрушением шва и его охлаждением, либо действием нагрузок. Является концентратором напряжения и очагом разрушения.	Резкое охлаждение конструкции. Высокое напряжение в жестко закрепленных конструкциях. Повышенное содержание серы или фосфора.	Перед сваркой: Правильно выбрать основной металл и сварочные материалы. Выбрать оптимальный режим. Использовать приспособления для снижения напряжений, возникающие при сварке. Во время сварки: Применять технику сварки, обеспечивающую оптимальный термический цикл и геометрию сварочной ванны. По возможности обеспечить измельчение зерен материала сварочной ванны в период ее кристаллизации. Способ устранения: Место образования трещины удалить облицовочным инструментом. Образовавшуюся полость заварить.

Мы постоянно улучшаем данное сварочное оборудование, поэтому некоторые части могут быть изменены для достижения лучшего качества, но главные функции и операции останутся без изменений. Мы надеемся на ваше понимание.

10. Гарантийный талон

Гарантийные обязательства

Внимание: гарантия действительна только на территории РФ.

Гарантия предусматривает бесплатную замену или ремонт деталей и узлов изделия, в которых обнаружен производственный дефект (заводской брак), в течение 36 месяцев*, при условии соблюдения требований по монтажу, эксплуатации и периодическому техническому обслуживанию.

Прием изделия в гарантийную мастерскую производится только при наличии всех комплектующих изделия и заполненного гарантийного талона.

Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия.

Покупателю может быть отказано в гарантийном ремонте, если:

- невозможно идентифицировать серийный номер оборудования, печать или дату продажи на гарантийном талоне;
- гарантийный талон утерян или в него были внесены дополнения, исправления.

Гарантийные обязательства не распространяются на аппараты:

- имеющие повреждения, вызванные различными внешними воздействиями (механическими), а также проникновением внутрь изделия посторонних предметов - пыли или жидкостей;
- подвергавшиеся ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной мастерской;
- использовавшиеся не по назначению;
- поврежденные в результате подключения к сети с несоответствующими номинальными параметрами, заявленными в руководстве по эксплуатации;
- имеющие неисправности, возникшие при подключении к генератору, имеющему нестабильные выходные характеристики.

Гарантийные обязательства не распространяются на детали, расходные материалы и аксессуары изделия, вышедшие из строя в процессе естественного износа.

*Полные правила гарантийного обслуживания на сайте www.barsweld.ru

Для заметок

Для заметок

Модель:	Заводской номер:
Название фирмы продавца:	Печать продавца:
Гарантийный срок:	
Дата продажи:	Подпись продавца:



IGBT
ТРАНЗИСТОРЫ



РАБОТА
ОТ 380 В



ПОЛНЫЙ
КОМПЛЕКТ

IP
21S

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ
- ✓ ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ
- ✓ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ✓ АС/DC ТОК СВАРКИ
- ✓ ИМПУЛЬСНАЯ СВАРКА
- ✓ 10 ПРОГРАММ ПАМЯТИ

БАРСВЕЛД
BARSWELD.RU



ИГРУШКИ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН