

INSTRUCTION MANUAL
MANUALE D'ISTRUZIONE
MANUEL D'INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUCTIEHANDLEIDING
INSTRUKTIONSMANUAL
OHJEKIRJA
BRUKERVEILEDNING
BRUKSANVISNING
EFXEIPIΔIO ΧΡΗΣΗΣ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO
PRIRUČNIK ZA UPOTREBU
INSTRUKCJŲ KNYGELĖ
KASUTUSJUHEND
ROKASGRĀMATA
РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ

GB I F D E P NL DK SF N S GR RU H RO PL CZ SK SI HR/SCG LT EE LV BG



Spot welders

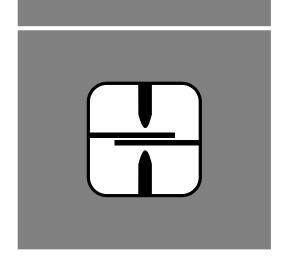

Puntatrici ▶ Postes de soudage par points ▶ Punktschweißmaschinen Soldadoras por puntos ▶ Aparelhos para soldar por pontos Puntlasmachines Punktsvejsemaskinens ▶ Pistehitsauskoneet ▶ Punktsveisemaskiner Häftsvetsar **▶** Πόντες Точечные контактные сварочные машины Ponthegesztő Aparat de sudură în puncte Spawarka punktowa Bodovačka Bodovačka Točkalnik Stroj za točkasto varenje Taškinio suvirinimo aparatas Punktkeevitusmasin Punktmetināšanas aparāts Апарат за точково заваряване - 1 -

GB EXPLANATION OF DANGER, MANDATORY AND PROHIBITION SIGNS.

I LEGENDA SEGNALI DI PERICOLO, D'OBBLIGO E DIVIETO.

F LEGENDE SIGNAUX DE DANGER, D'OBLIGATION ET D'INTERDICTION.

D LEGENDE DER GEFAHREN, GEBOTS- UND VERBOTSZEICHEN.

E LEYENDA SENALES DE PELIGRO, DE OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN.

P LEGENDA DOS SINAIS DE PERIGÓ, OBRIGAÇÃO E PROIBIDO.

NL LEGENDE SIGNALEN VAN GEVAAR, VERPLICHTING EN VERBOD.

DK OVERSIGT OVER FARE, PLIGT OG FORBUDSSIGNALER.

VAROITUS, VELVOITUS, JA KIELTOMERKIT.

S SIGNALERINGSTEKST FOR FARE, POPPLIKTELSER OG FORBUDT.

S BILDTEXT SYMBOLER FÖR FARA, PÅBUD OCH FÖRBUD.

AEZANTA ΣΗΜΑΤΏΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΟΡΕΥΣΗΣ.

ΠΕΓΕΗДΑ СИМВОЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЯЗАННОСТИ И ЗАПРЕТА.

H A VESZELY, KÖTELEZETTSEG ÉS TILTÁS JELZESEINEK FELIRATAI.

RO LEGENDĂ INDICATOARE DE AVERTIZARE A PERICOLELOR, DE

OBLIGARE SI DE INTERZICERE.
PL OBJAŚNIENIA ZNAKOW OSTRZEGAWCZYCH, NAKAZU I ZAKAZU.
CZ VYSVETLIVKY K SIGNALUM NEBEZPEĆE, PŘÍKAZŮM, A ZÁKAZŮM.
SK VYSVETLIVKY K SIGNALOM NEBEZPEČENSTVA, PRÍKAZŮM A ZÁKAZŮM.
SI LEGENDA SIGNALOV ZA NEVARNOST, ZA PREDPISANO IN
PREPOVEDANO.
HR/SCG LEGENDA OZNAKA OPASNOSTI, OBAVEZA I ZABRANA.
LT PAVOJAUS, PRIVALOMŲJŲ IR DRAUDZIAMŲJŲ ŽENKLŲ
PAAIŠKINIMAS.
EE OHUD, KOHUSTUSED JA KEELUD.
LV BISTAMIBU, PIENĀKUMU UN AIZLIEGUMA ZĪMJU PASKAIDROJUMI.
BG ЛЕГЕНДА НА ЗНАЦИТЕ ЗА ОПАСНОСТ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ЗА
ЗАБРАНА.



DANGER OF ELECTRIC SHOCK - PERICOLO SHOCK ELETTRICO - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - STROMSCHLAGGEFAHR - PELIGRO DESCARGA ELÉCTRICA - PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO - GEVAAR ELEKTROSHOCK - FARE FOR ELEKTRISK STØT - SÄHKÖISKUN VAARA - FARE FOR ELEKTRISK STØT - FARA FÖR ELEKTRISK STÖT - KINAYNOZ HAEKTPOINAHEIAZ - ONACHOCT DOPAMEHING 3/JEKTPUHECKUM TOKOM - ARAMÜTÉS VESZÉLYE - PERICOL DE LECTROCUTARE - NIEBEZPIECZENSTWO SZOKU ELEKTRYCZNEGO - NEBEZPECÍ ZÁSAHU ELEKTRICKYM PRODOM - NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA - OPASNOST STRUJNOG UDARA - ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS - ELEKTRIČNEGA UDARA - OPASNOST STRUJNOG UDARA - ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS - ELEKTRIČNEGA UDARA - OPASNOST



DANGER OF WELDING FUMES - PERICOLO FUMI DI SALDATURA - DANGER FUMÉES DE SOUDAGE - GEFAHR DER ENTWICKLUNG VON RAUCHGASEN BEIM SCHWEISSEN - PELIGRO HUMOS DE SOLDADURA - PERIGO DE FUMAÇAS DE SOLDAGEM - GEVAAR LASROOK - FARE P.G.A. SVEJSEDAMPE - HITSAUSSAVUJEN VAARA - FARE FOR SVEISEREMYK - FARA FÖR RÖK FRÁN 8 SVETSNING - KINAYNOZ KATINQN YYFKOANHEME - ONACHOCTE JISHMOB CBAPKK - HEGESZTÉS KÖYETKEZTET BEN KELET KEZETT FÜST VUSZELYE - PERICOL DE GAZE DE SUDURÂ - NIEBEZPIECZENSTWO OPAROW SPAWALNICZYCH - NEBEZPECÎ SVAROVACÎCH DYMÛ - NEBEZPECÊNSTVO VYPAROV ZO ZVÂRANIA - NEVARNOST VARILNEGA DIMA-OPASNOST OD DIMA PRILIKOM VARENJA - SUVIRINIMO DÜMÜ PAVOJUS - KEEVITAMISEL SUITSU OHT - METINAŠANAS IZTVAIKOJUMU BISTAMÎBA - ONACHOCT OT NYWEKA NPA



DANGER OF EXPLOSION - PERICOLO ESPLOSIONE - RISQUE D'EXPLOSION - EXPLOSIONSGEFAHR - PELIGRO EXPLOSIÓN - PERIGO DE EXPLOSÃO - GEVAAR ONTPLOFFING - SPRÆNGFARE - RÂJÁHDYSVAARA - FARE FOR EKSPLOSJON - FARA FÖR EXPLOSION - KINΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ - ΟΠΑCHOCTЬ Β3PЫBA - ROBBANAS VESZĒLYE - PERICOL DE EXPLOZIE - NIEBEZPIECZENSTYWO WYBUCHU - NEVERNOST EKSPLOZIJE - OPASNOST OD EKSPLOZIJE - SPROGIMO PAVOJUS - PLAHVATUSOHT - SPRĀDZIENBISTAMĪBA - ΟΠΑCHOCT OT ΕΚCΠΙΠΟЗИЯ.



WEARING PROTECTIVE CLOTHING IS COMPULSORY - OBBLIGO INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI - PORT DES VÊTEMENTS DE PROTECTION OBLIGATOIRE - DAS TRAGEN VON SCHUTZKLEIDUNG IST PFLICHT - OBLIGACIÓN DE LLEVAR ROPA DE PROTECCIÓN - OBRIGATORIO O USO DE VESTUÁRIO DE PROTECÃO - VERPLICHT BESCHERMENDE KLEDIJ TE DRAGEN - PLIGT TIL AT ANVENDE BESKYTITELSESTØJ - SUDJAVAATETUKSEN KÄYTTÖ PAKOLLISTA - FORPLIKTELSE Å BRUKE VERNETØY - OBLIGATORISKT ATT BÄRA SKYDDSPLAGG - YITOXPEΩZH NA ΦΟΡΆΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΎΜΑΤΑ - OSF3AHHOCTЬ HAJEBATЬ 3AILINTHYIO OLEЖДУ - VEDÖRUHA HASZNÁLATA KÖTELEZÖ - FOLOSIREA IMBRĀCĀMINTEI DE PROTECTIE OBLIGATORIE - NAKAZ NOSZENIA ODZIEŻY OCHRONEJ - POVINNĒ POUŽITI OCHRĀNNÝCH PROSTŘEDKÚ - POVINNĒ POUŽITIE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKÚ - POVINNĚ POUŽITI - POVINNĚ POUŽITÍ - POVINNĚ POUŽITÍ - POVINNĚ POUŽITÍ - POVINNĚ



WEARING PROTECTIVE GLOVES IS COMPULSORY - OBBLIGO INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI - PORT DES GANTS DE PROTECTION OBLIGATOIRE - DAS TRAGEN VON SCHUTZHANDSCHUHEN IST PFLICHT - OBLIGACIÓN DE LLEVAR GUANTES DE PROTECCIÓN - OBRIGATORIO O USO DE LUVAS DE SEGURANÇA - VERPLICHT BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TE DRAGEN - PLIGT TIL AT BRUGE BESKYTTELSESHANDSKER - SUOJAKÁSINEIDEN KÄYTTÖ PAKOLLISTA - FORPLIKTELSE A BRUKE VERNEHANSKER - OBLIGATORISKT ATT BÁRA SKYDDSHANDSKAR - YHOXPEQEH NA ФОРАТЕ ПРОЕТАТЕТУТІКА TANTIA - OBFISAHHOCTЬ HAJEBATЬ SAILINTHЫЕ ПЕРЧАТКИ - VEDÓKESZTVÍ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ - FOLOSIREA MÁNUSÍLOR DE PROTECTIE OBLIGATORIE - NAKAZ NOSZENIA REKÁMIC OCHRONNYCH - POVÍNNÉ POUZÍTI OCHRANNYCH RUKAVICA - PRIVALOMA MÜVETI APSAUGINES PIOVÍNNÉ POUZÍTI OCHRANNYCH RUKAVICA - PRIVALOMA MÜVETI APSAUGINES PIRSTINES - KOHUSTUSLIK KANDA KAITSEKINDAID - PIENÁKUMS GERBT AIZSARGCIMDUS - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕНЕ НА ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ.



DANGER OF FIRE - PERICOLO INCENDIO - RISQUE D'INCENDIE - BRANDGEFAHR - PELIGRO DE INCENDIO - PERIGO DE INCÊNDIO - GEVAAR VOOR BRAND - BRANDFARE - TULIPALON VAARA - BRANNFARE - BRANDRISK - KINAYNOZ IJYPKATIAZ - ONIACHOCTI- NOWARPA - TÜZVESZÉLY - PERICOL DE INCENDIU - NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU - NEBEZPEĆI POŻARU - NEBEZPEĆENSTVO POŻIARU - NEVARNOST POŻARA - OPASNOST OD POŻARA - GAISRO PAVOJUS - TULEOHT - UGUNSGRÉKA BISTAMBIA - ONACHOCTO TIOЖAP.



DANGER OF CRUSHING UPPER LIMBS - PERICOLO SCHIACCIAMENTO ARTI SUPERIORI - RISQUE D'ÉCRASEMENT DES MEMBRES SUPÉRIEURS - QUETSCHGEFAHR FÜR DIE OBEREN GLIEDMASSEN -PELIGRO DE APLASTAMIENTO DE LOS MIEMBROS SUPERIORES - PERIGO DE ESMAGAMENTO DOS MEMBROS SUPERIORES - GEVAAR VOOR VERPLETTING BOVENSTE LEDEMATEN - FARE FOR FASTKLEMNING AF DE ØVRE LEMMER - YLÄRAAJOJEN PURISTUMISVAARA - FARE FOR A KLEMME ARMENE - RISK FÖR KLÄMNING AV DE ÖVRE EXTREMITETERNA - KINAYNO∑ ΣΥΝΟΛΙΨΉΣ ΑΝΩ ΜΕΛΏΝ - ΟΠΑCHOCTЬ PAЗДАВЛИВАНИЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ - FELSO VEGTAGOK OSSZENVOMAŞANAK VESZELYE - PERICOL DE STRIVIRE A MEMBRELOR SUPERIOARE - NIEBEZPELEZENSTWO ZGNIECENIA KONCZYN GORNYCH - NEBEZPEC PRITLACENI HORNÍCH KONCETIN - NEBEZPEC ENSTVO PRITLACENIA HORNÝCH KONCATÍN - NEVARNOST ZMEČKANIN ZGORNJÍH UDOV - OPASNOST OD GNJEČENJA GORNJÍH UDOVA - VIRSÚTINIJ GALÚNIÚJ SUSPAUDÍMO PAVOJUS - ÚLAJÁSEMETE MULJUDASAAMISE OHT - AUGSEJO EKSTREMITÁŠU SASPIEŠANAS BISTAMÍBA - OПACHOCT OT ПРЕМАЗВАНЕ НА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ.



DANGER OF BURNS - PERICOLO DI USTIONI - RISQUE DE BRÛLURES - VERBRENNUNGSGEFAHR - PELIGRO DE QUEMADURAS - PERIGO DE QUEIMADURAS - GEVAAR VOOR BRANDWONDEN - FARE FOR FORBRÆNDINGER - PALOVAMMOJEN VAARA - FARE FOR FORBRENNINGER - RISK FÖR BRÄNNSKADA - KINΔYNO∑ ETKAYMATΩN - OTIACHOCTЬ OXOFOB - ÉGÉSI SERÜLÉS VESZÉLYE - PERICOL DE ARSURI - INLEBEZPIECE VESTWO OPAZEÑ - NEBEZPECÊ POPÁLENIN - NEBEZPECÊ ENSTVO OPAZEÑ - NEBEZPECÊ DOPÁLENIN - NEBEZPIECE NETVO POPÁLENIN - OPASNOST OD OPEKLINA - NUSIDEGINIMO PAVOJUS - PÕLETUSHAAVADE SAAMISE OHT - APDEGUMU GÜŠANAS BĪSTAMĪBA - OTIACHOCT OT ИЗГАРЯНИЯ.



DANGER OF STRONG MAGNETIC FIELD - PERICOLO CAMPI MAGNETICI INTENSI - DANGER CHAMPS MAGNÉTIQUES INTENSES - GEFAHR STARKER MAGNETFELDER - PELIGRO CAMPOS MAGNÉTICOS INTENSOS - PERIGO DE CAMPOS MAGNÉTICOS INTENSOS - GEVAAR INTENSE MAGNETISCHE VELDEN - FARE STÆRKE MAGNETISKE FELTER - VOIMAKKAIDEN MAGNEETTIKENTITEN VAARA - FARE FOR INTENSIVE MAGNETISKE FELT - RISK FÖR INTENSIVA MAGNETFALT - KINΔYNOS ENTONOM HAEKTPOMACHTIKKN ΠΕΔΙΩΝ - ΟΠΑCHOCTЬ ИНТЕНСИВНЫХ ΜΑΓНИТНЫХ ΠΟЛЕЙ - INTENZIV MAGNESES MEZÖK VESZELYE - PERICOL CAMPURI MAGNETICE INTENSE - NIEBEZPIECZENSTWO SILNYCH POL MAGNETYCZNYCH - NEBEZPEĆI INTENSE - NIEBEZPIECZENSTWO SILNYCH POL - NEBEZPEĆI INTENSE - NIEBEZPIECZENSTWO SILNYCH POL - NEBEZPEĆI INTENSIVNICH MAGNETICKYCH POLI - NEBEZPEĆENSTVO INTENZIVNYCH MAGNETICKYCH POLI - NEVARNOST MOĆNIH MAGNETINIH POLJ - OPASNOST OD INTENZIVNIH ELEKTROMAGNETSKIH POLJA - INTENSYVAUS MAGNETINIO LAUKO PAVOJUS - OHT - TUGEVAD MAGNETVĀLJAD - SPĒCĪGĀ MAGNĒTISKĀ LAUKA BĪSTAMĪBA - OПACHOCT OT СИЛНИ МАГНИТНИ ПОЛЕТА.



DANGER OF NON-IONISING RADIATION - PERICOLO RADIAZIONI NON IONIZZANTI - DANGER RADIATIONS NON IONISANTES - GEFAHR NICHT IONISIERENDER STRAHLUNGEN - PELIGRO RADIACIONES NO IONIZANTES - PERIGO DE RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES - GEVAAR NIET IONISERENDE STRALEN - FARE FOR IKKE-IONISERENDE STRALER - IONISOINATIOMAN SĂTEILTY VAARA - FARE FOR UJONISERE STRALINIG - FARA FÖR ICKE JONISERANDE - KINAYNOZ MH IONIZONTON AKTINOBODION - ONACHOCTЬ HE MOHIZIAPPIQUIEN PAZIMALIMI - NEM INOGEN SUGARZÁS VESZELYE - PERICOL DE RADIAȚII NEIONIZANTE - ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM NIEJONIZUJACYM - NEBEZPECI NEIONIZUJICHO ZARENDE NEIONIZUJICHO ZARIADENIA - NEVARNOST NEJONIZIRAJUCH ZRAKA - NEJONIZUOTO SPINDULIAVIMO PAVOJUS - MITTEIONISERITUDKIIRGUSTE OHT - NEJONIZEJOŜA IZSTAROJUMA BISTAMIBA - ONACTHOCT OT HE MOHIZIMPAHO OBITS-UBAHE.



GENERAL HAZARD - PERICOLO GENERICO - DANGER GÉNÉRIQUE - GEFAHR ALLGEMEINER ART - PELIGRO GENÉRICO - PERIGO GERAL - ALGEMEEN GEVAAR - ALMEN FARE - YLEINEN VAARA - GENERISK FARE STRÁLNING - ALLMÁN FARA - ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΟБЩΑЯ ΟΠΑCHOCTЬ - ÁLTALÁNOS VESZÉLY - PERICOL GENERAL - OGOLNE NIEBEZPIECZENSTWO - VŠEOBECNÉ NEBEZPEČÍ -VŠEOBECNÉ NEBEZPEČÉNSTVO - SPLOŠNA NEVARNOST - OPĆA OPASNOST - BENDRAS PAVOJUS - ÜLDINE OHT - VISPĀRĪGA BĪSTAMĪBA - ОБЩИ ОПАСТНОСТИ.



WARNING: MOVING PARTS - ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO - ATTENTION ORGANES EN MOUVEMENT - VORSICHT BEWEGUNGSELEMENTE - ATENCIÓN ÓRGANOS EN MOVIMIENTO - CUIDADO ÓRGÃOS EM MOVIMENTO - OPGELET ORGANEN IN BEWEGING - PAS PÁ DELE I BEVÆGELSE - VARO LIIKKUVIA OSIA - ADVARSEL: BEVEGELIGE DELER-VARNING FÓR ORGAN I RÖRELSE - IPPOΣΟΧΗ ΟΡΓΆΝΑ ΣΕ ΚΙΝΉΣΗ - ΒΗΜΜΑΗΜΕ, ЧΑСТИ В ДВИЖЕНИИ - VIGYĀZAT: GĒPAĻKATRĒSZEK MOZGĀSBAN VANNAK - ATENŢIE PIESE ÎN MIŞCARE - UWAGĀS. RUCHOME CZEŚCI MASZYNY. - POZOR NA POHYBUJICI - POZOR NA POHYBUJICI SOUČĀSTI - POZOR NA POHYBUJICI SOUČĀ



EYE PROTECTIONS MUST BE WORN - OBBLIGO DI INDOSSARE OCCHIALI PROTETTIVI - PORT DES LUNETTES DE PROTECTION OBLIGATOIRE - DAS TRAGEN EINER SCHUTZBRILLE IST PFLICHT - OBLIGACIÓN DE USAR GAFAS DE PROTECCIÓN - OBRIGAÇÃO DE VESTIR ÓCULOS DE PROTECÇÃO - VERPLICHT DRAGEN VAN BESCHERMENDE BRIL - PLIGT TINIA TA ANVENDE BEŞKYTTELSESBRILLER - SUJALASIEN KÄYTTÖ PAKÓLISTA - DET ER OBLIGATORISK Á HA PÅ SEG VERNEBRILLEN - OBLIGATORISKT ATT TÜRLA SKYDDSGLASÓGON - YΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΕΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ - ΟБЯЗАННОСТЬ НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ - VEDÓSZEMÜVEG VISELETE KÖTELEZÓ - ESTE OBLIGATORIE PURTAREA OCHELARILOR DE PROTECTIE - NAKAZ NOSZENIA OKULLAROW OCHRONNYCH - POVINNOST POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH BRYLI - POVINNOST POUŽÍVÁNÍA OCHRANNÝCH OKULJAROV - OBVEZNA UPOTREBO ZAŠÍTNÍH OČÁL - OBAVEZNA UPOTREBA ZAŠÍTNÍH OČÁLA - PRIVALOMA DIRBTÍ SU APSAUGINIAIS AKINIAIS - KOHUSTUS KANDA KAITSEPRILLE - PIENÁKUMS VILKT AIZSARGBRILLES - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НОСЯТ ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА.



WEARING EAR PROTECTORS IS COMPULSORY - OBBLIGO PROTEZIONE DELL'UDITO - PROTECTION DE L'OUÏE OBLIGATOIRE - DAS TRAGEN VON GEHÖRSCHUTZ IST PFLICHT - OBLIGACIÓN DE PROTECCIÓN DEL OÍDO - OBRIGATÓRIO PROTEGER O OUVIDO - VERPLICHTE OORBESCHERMING - PLIGT TIL AT ANVENDE HØREVÆRN - KUULOSUOJUS - PAKOLLINEN - FORPLIKTELSE À BRUKE HØRSELVÆRN - OBLIGATORISKT ATT SKYDDA HÖRSELN - YNOXPEQEN HIDOZTAZIAZ AKOHZ - OBSJAHHOCTЬ 3ALIWITATE CITYX - HALLASVEDELEM KÖTELEZÖ - PROTECTIA AUZULUI OBLIGATORIE - NAKAZ OCHRONY SŁUCHU - POVINNOST OCHRANY SŁUCHU - POVINNA OCHRANA SLUCHU - OBVEZNA UPORABA GLUŠNIKOY - OBAVEZNA ZAŠTTA SLUCHU - PROVINALOMOS APSAUGOS PRIEMONĖS KLAUSOS ORGANAMS - KOHUSTUS KANDA KUULMISKAITSEVAHENDEID - PIENĀKUMS AIZSARGĀT DZIRDES ORGĀNUS - 3AДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НОСЯТ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 3A СЛУХА.



NO ENTRY FOR UNAUTHORISED PERSONNEL - DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE - ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES - UNBEFUGTEN PERSONEN IST DER ZUTRITT VERBOTEN - PROHIBIDO EL ACCESO A PERSONAS NO AUTORIZADAS - PROIBIÇÃO DE ACESSO ÁS PESSOAS NÃO AUTORIZADAS - TOEGANGSVERBOD VOOR NIET GEAUTORISEERDE PERSONEN - ADGANG FORBUDT FOR UVEDKOMMENDE - PÂĂSŸ KIELLETTY ASIATTOMILTA - PERSONER SOM IKKÉ ER AUTORISERTE MÁ IKKÉ HAADGANG TILA PPARATEN - TILLTRÂDE FÖRENDET FÖR ICKÉ AUKTORISERADE PERSONER - ANATOPEYPH I PPOSBAZH ΣΕ ΜΗ ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ - 3ΑΠΡΕΤ ДІЛЯ ДОСТУПА ПОСТОРОННИХ ЛИЦ - FEL NEM JOGOSÍTOTT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA TILOS A BELÉPÉS - ACCESUL PERSOANELOR NEAUTORIZATE ESTE INTERZIS - ZYKAZ DOSTĘPU OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM - DOSTOP PREPOVEDAN NEPOOBLASĆENIM OSEBAM - ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANYM OSOBÁM - ZABRANA PRISTUPA NEOVLAŠTENIM OSOBAMA - PAŠALINIAMS IEITI DRAUDŽIAMA - SELLEKS VOLITAMATA ISIKUTEL ON TÖÖALAS VIIBIMINE KEELATUD - NEPIEDEROŠĀM PERSONĀM IEEJA AIZLIEGTA - 3AБРАНЕНЕ ДОСТЪПЪТ НА НЕУПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА.



WEARERS OF VITAL ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES ARE NOT ALLOWED TO USE THE SPOT-WELDER - VIETATO L'USO DELLA PUNTATRICE AI PORTATORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE VITALI - UTILISATION INTERDITE DU POSTE DE SOUDAGE PAR POINTS AUX PORTEURS D'APPAREILS MÉDICAUX ÉLECTRONIQUES - TRÄGERN VON ELEKTRISCHEN ODER ELEKTRONISCHEN LEBENSERHALTENDEN GERÄTEN IST DER UMGANG MIT DER PUNKTSCHWEIßMASCHINE VERBOTEN - PROHIBIDO EL USO DE LA SOLDADORA POR PUNTOS A LOS PORTADORES DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VITALES - PROIBIDO O USO DO APARELHO PARA SOLDAR POR PONTOS AOS PORTADORES DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS VITALS - HET GEBRUIK VAN DE PUNTLASMACHINE IS VERBODEN AAN DE DRAGERS VAN VITALE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR - DET ER FORBUDT FOR PERSONER, DER ANVENDER L'USVIGTIGT ELEKTRISK OG ELEKTRONISKA APPARATUR, AT BENYTTE PUNKTSVEJSEMASKINEN - PISTEHITSAUSLALITTEEN KÄYTTÖ KIELLETTY HENKILÖILTÄ, JOTKA KÄYTTÄVÄT ELINTOIMINTOJEN KANNALTA TÄRKEITÄ SÄHKÖ- JA ELEKTRONICHITETIA - BRUK AV PUNKTSEVSIEREN ER IKKE TILLATT FOR PERSONER MED LIVSVIKTIGE ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE APPARATER - FÖRBJUDET FÖR PERSONER SOM BÄR LIVSUPPEHÄLLANDE ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA APPARATER ATT ANVÄNDA HÄFTSVETSEN - AITATOPEYSE TYPETY THE THE TIONTAZ E ATOMA TOY ФЕРОҮN HAEKTPIKEZ KAI HAEKTPONIKEZ EYYEKYEZ ZOTIKHE SHMAZIAZ - UCTIONISOBBAHIE TOYEYHDÖK KOHTAKTHOÙ CBAPOHHOÙ MAIUHIBI SAITPEILJAETCR JIOJAM, UMEIOLIUM HEOBXOJAMBIE JUR ЖИЗНИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ - TILOS A PONTHEGESZTÖ HASZNÁLATA AZON SZEMÉLYEK SZÁMÁRA, AKIK SZERVEZETÉBE ÉLETFENNTARTÓ ELEKTRONOS VAGY ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉK VAN BEÜLTETYE - SE INTERZICE FOLOSIREA APPARATULUI DE SUDURĂ ÎN PUNCTE DE CĂTRE PERSOANELE PURTĂTOARE DE APPARATE ELECTRICES ELECTRICOS E ELECTRONICE VITALE - ZAKAZ DOUŽYWANIA SPAWARKI OSOBOM STOSUJĄCYM URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE IELEKTRONICZNE WSPOMAGAJĄCE FUNKCJE ŻYCIOWE - ZÁKAZ POUŽITÍ STROJE NOSITELÚM ELEKTRICKÝCHA ELEKTRONICKÝCH ZAŘIZENÍ - ZÁKAZ POUŽIVANIA BODOVACKY OSOBÁM SO ČIVOTNE DŮLEŽITÝCH ZAŘIZENÍ - ZÁKAZ POUŽIVAN



PEOPLE WITH METAL PROSTHESES ARE NOT ALLOWED TO USE THE SPOT-WELDER - VIETATO L'USO DELLA PUNTATRICE AI PORTATORI DI PROTESI METALLICHE - UTILISATION INTERDITE DU POSTE DE SOUDAGE PAR POINTS AUX PORTEURS DE PROTHÈSES MÉTALLIQUES - TRÂGERN VON METALLPROTHESEN IST DER UMGANG MIT DER PUNKTSCHWEISSMASCHINE VERBOTEN - PROHIBIDO EL USO DE LA SOLDADORA POR PUNTOS A LOS PORTADORES DE PRÓTESIS METÁLICAS - PROIBIDO O USO DO APARELHO PARA SOLDAR POR PONTOS AOS PORTADORES DE PRÓTESES METÁLICAS - HET GEBRUIK VAN DE PUNTLASMCHINE IS VERBODEN AAN DE DRAGERS VAN METALEN PROTHESEN - DET ER FORBUDT FOR PERSONER MED METALPROTESER AT BENYTTE PUNKTSVEJSEMASKINEN - PISTEHITSAUSLAITTEEN KÄYTTÖ KIELLETTY METALLIPROTEESIEN KANTAJILTA - BRUK AV PUNKTESVEISEREN EIKKE TILLATT FOR PERSONER MED METALLPROTESER - FÖRBJUDET FÖR PERSONER SOM BÄR METALLPROTES ATT ANVÄNDA HÄFTSVETSEN - ANALOPEYSTAI H XPHENTHE TIONTAE ZE ATOMA TIOV DEPOYN METAANIKES TIPOZOHIKEZ - NCTIOJASJOBAHME TOYEHHOЙ KOHTAKTHOЙ CBAPOHHOЙ MALIMHЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЛЮДЯМ, ИМЕЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТЕЗЫ - TILOS A PONTHEGESZTŐ HASZNÁLATA FÉMPROTÉZIST VISELŐ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA - SE INTERZICE FOLOSIREA APARATULUI DE SUDURĂ ÎN PUNCTE DE CÂTRE PERSOANELE PURTĂTOARE DE PROTEZE METALICE - ZAKAZ UŻYWANIA SPAWARKI OSOBOM STOSUJACYM PROTEZ - VEKAZ POUŽITIA BODOVAČKY OSOBÁM S KOVOVÝMI PROTÉZ AMI PREPOVEDANA UPORABA TOČKALNIKA ZA NOSILCE KOVINSKIH PROTEZ - ZABRANJENA UPOTREBA STROJA ZA TOČKASTO VARENJE OSOBAMA KOJE NOSE METALNE PROTEZE - SU TAŠKINIO SUVIRINIMO APARATU DRAUDŽIAMA DIRBTI ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS METALINIUS PROTEZUS - PUNKTKEEVITUSMASINAT EI TOHI KASUTADA ISIKUD, KES KASUTAVAD METALLPROTESES - CILVĒKIEM AR METALNE PROTĒZĒM IR AIZLIEGTS IZMANTOT PUNKTMETINĀŠANAS APARĀTU - 3A5PAHEHA E VTIOTPEGATA HA ATAPATA 3A TOYKOBO SABAPĀBAHĒBA HA HOCUTEJIH HA METAJIHU IPOTESIM.



DO NOT WEAR OR CARRY METAL OBJECTS, WATCHES OR MAGNETISED CARDS - VIETATO INDOSSARE OGGETTI METALLICI, OROLOGI E SCHEDE MAGNETICHE - INTERDICTION DE PORTER DES OBJETS MÉTALLIQUES, MONTRES ET CARTES MAGNÉTIQUES - DAS TRAGEN VON METALLOBJEKTEN, UHREN UND MAGNETKARTEN IST VERBOTEN - PROHIBIDO LLEVAR OBJETOS METÁLICOS, RELOJES, Y TARJETAS MAGNÉTICAS - PROHIBIDO VESTIR OBJECTOS METÁLICOS, RELÓGIOS E FICHAS MAGNÉTICAS - HET IS VERBODEN METALEN VOORWERPEN, UURWERKEN EN MAGNETISCHE FICHES TE DRAGEN - FORBUD MOD AT BÆRE METALGENSTANDE, URE OG MAGNETISKE KORT - METALLISTEN ESINEIDEN, KELLOJEN JA MAGNEETTIKORTTIEN MUKANA PITÄMINEN KIELLETTY - FORBUDT Å HA PÅ SEG METALLFORMÅL, KLOKKER OG MAGNETISKE KORT - FÖRBJUDET ATT BÄRA METALLFÖREMÅL, KLOCKOR OCH MAGNETKORT - ANAFOPYETAI NA ØPPATE METAANIKA ANTIKEIMENA, PONOTIA KAI MATNHTIKES INAKETES - SAPIPEULABETCH HOCHTS METAANIKY ES MÉGNESES KÁRTYÁK MAGUKNÁL TARTÁSA - ESTE INTERZISÁ PURTAREA OBIECTELOR METALICE, A CEASURILOR ŞI A CARTELELOR MAGNETICE - ZAKAZ NOSZENIA PRZEDMIOTÓW METALOWYCH, ZEGARKÓW I KART MAGNETYCZNYCH - ZÁKAZ NOŠENÍ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ, HODINEK A MAGNETICKÝCH KARET - ZÁKAZ NOSZENIA KOVOVÝCH PREDMETOV, HODINIEK A MAGNETICKÝCH KARIET - PREPOVEDANO NOŠENJE KOVINSKIH PREDMETOV, UR IN MAGNETIKIH KARTÍC - ZABRANJENO NOŠENJE METALNIH PREDMETA, SATOVA I MAGNETIKHÝCH CARDIT JE METALLINŲ DAIKTŲ, LAIKRODŽIŲ AR MAGNETINIH KARTIC - ZABRANJENO NOŠENJE METALNIH PREDMETA, SATOVA I MAGNETIKHĆI POVA - DRAUDŽIAMA PRIE SAVĘS TURĖ TI METALINIŲ DAIKTŲ, LAIKRODŽIŲ AR MAGNETINIK PACTELIŲ - KEELATUD ON KANDA METALLESEMEID, KELLASID JA MAGENTKAARTE - IR AIZGETS VILKT METĀLA PRIEKŠMETUS, PULKSTEŅUS UN ŅEMT LĪDZI MAGNĒTISKĀS KARTES - SAБРAHEHO E HOCEHETO HA METAJHU ПРЕДМЕТИ, ЧАСОВНИЦИ И МАГНИТНИ СХЕМИ.



NOT TO BE USED BY UNAUTHORISED PERSONNEL - VIETATO L'USO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE - UTILISATION INTERDITE AU PERSONNEL NON AUTORISÉ - DER GEBRAUCH DURCH UNBEFUGTE PERSONEN IST VERBOTEN - PROHIBIDO EL USO A PERSONAS NO AUTORIZADAS - PROIBIDO O USO ÀS PESSOAS NÃO AUTORIZADAS - HET GEBRUIK IS VERBODEN AAN NIET GEAUTORISEERDE PERSONEN - DET ER FORBUDT FOR UVEDKOMMENDE AT ANVENDE MASKINEN - KÄYTTÖ KIELLETTY VALTUUTTAMATTOMILTA HENKILÖILTÄ - BRUK ER IKKE TILLATT FOR UAUTORISERTE PERSONER - FÖRBJUDET FÖR ICKE AUKTORISERADE PERSONER ATT ANVÄNDA APPRAATEN - AITATOPEYYE XPHÄHE EE MHE HIITETPAMENA ATOMA - VICHOJIDSJOBAHNE 3AIPPEIJAETCЯ ЛЮДЯМ, HE NMEHOLIJUM PA3PEIJLEHNIЯ - TILOS A HASZNÁLATA A FEL NEM JOGOSÍTOTT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA - FOLOSIREA DE CÄTRE PERSONABLE NEAUTORIZATE ESTE INTERZISÄ - ZAKAZ UŻYWANIA OSOBOM NIEAUTORYZOWANYM - ZÁKAZ POUŽITÍ NEPOVOLANÝM OSOBÁM - NEPOOBLAŠĆENIM OSEBAM UPORABA PREPOVEDANA - ZABRANJENA UPOTREBA NEOVLAŠTENIM OSOBAMA - PAŠALINIAMS NAUDOTIS DRAUDŽIAMA - SELLEKS VOLITAMATA ISIKUTEL ON SEADME KASUTAMINE KEELATUD - NEPILNVAROTĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTS IZMANTOT APARĀTU- 3AEPAHEHO E NOJ3BAHETO OT HEYITSJIHOMOUJEHN JINIJA.



Symbol indicating separation of electrical and electronic appliances for refuse collection. The user is not allowed to dispose of these appliances as solid, mixed urban refuse, and must do it through authorised refuse collection centres. - Simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente ha l'obbligo di non smaltire questa apparecchiatura come rifiuto municipale solido misto, ma di rivolgersi ai centri di raccolta autorizzati. - Symbole indiquant la collecte différenciée des appareils électriques et électroniques. L'utilisateur ne peut éliminer ces appareils avec les déchets ménagers solides mixtes, mais doit s'adresser à un centre de collecte autorisé. - Symbol für die getrennte Erfassung elektrischer und elektronischer Geräte. Der Benutzer hat pflichtgemäß dafür zu sorgen, daß dieses Gerät nicht mit dem gemischt erfaßten festen Siedlungsabfall entsorgt wird. Stattdessen muß er eine der autorisierten Entsorgungsstellen einschalten. - Símbolo que indica la recogida por separado de los aparatos eléctricos y electrónicos. El usuario tiene la obligación de no eliminar este aparato como desecho urbano sólido mixto, sino de dirigirse a los centros de recogida autorizados. - Símbolo que indica a reunião separada das aparelhagens eléctricas e electrónicas. O utente tem a obrigação de não eliminar esta aparelhagem como lixo municipal sólido misto, mas deve procurar os centros de recolha autorizados. - Symbool dat wijst op de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische toestellen. De gebruiker is verplicht deze toestellen niet te lozen als gemengde vaste stadsafval, maar moet zich wenden tot de geautoriseerde ophaalcentra. - Symbol, der står for særlig indsamling af elektriske og elektroniske apparater. Brugeren har pligt til ikke at bortskaffe dette apparat som blandet, fast byaffald; der skal rettes henvendelse til et autoriseret indsamlingscenter. - Symboli, joka ilmoittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillisen keräyksen. Käyttäjän velvollisuus on kääntyä valtuutettujen keräyspisteiden puoleen eikä välittää laitetta kunnallisena sekajätteenä. - Symbol som angir separat sortering av elektriske og elektroniske apparater. Brukeren må oppfylle forpliktelsen å ikke kaste bort dette apparatet sammen med vanlige hjemmeavfallet, uten henvende seg til autoriserte oppsamlingssentraler. - Symbol som indikerar separat sopsortering av elektriska och elektroniska apparater. Användaren får inte sortera denna anordning tillsammans med blandat fast hushållsavfall, utan måste vända sig till en auktoriserad insamlingsstation. - Σύμβολο που δείχνει τη διαφοροποιημένη συλλογή των ηλεκτρικών κια ηλεκτρονικών συσκευών. Ο χρήστης υποχρεούται να μην διοχετεύει αυτή τη συσκευή σαν μικτό στερεό αστικό απόβλητο, αλλά να απευθύνεται σε εγκεκριμένα κέντρα συλλογής. - Символ, указывающий на раздельный сбор электрического и электронного оборудования. Пользователь не имеет права выбрасывать данное оборудование в качестве смешанного твердого бытового отхода, а обязан обращаться в специализированные центры сбора отходов. - Jelölés, mely az elektromos és elektronikus felszerelések szelektív hulladékgyűjtését jelzi. A felhasználó köteles ezt a felszerelést nem a városi törmelékhulladékkal együttesen gyűjteni, hanem erre engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő központhoz fordulni. - Simbol ce indică depozitarea separată a aparatelor electrice și electronice. Utilizatorul este obligat să nu depoziteze acest aparat împreună cu deșeurile solide mixte ci să-l predea într-un centru de depozitare a deșeurilor autorizat. -Symbol, który oznacza sortowanie odpadów aparatury elektrycznej i elektronicznej. Zabrania się likwidowania aparatury jako mieszanych odpadów miejskich stałych, obowiązkiem użytkownika jest skierowanie się do autoryzowanych ośrodków gromadzących odpady. - Symbol označující separovaný sběr elektrických a elektronických zařízení. Uživatel je povinen nezlikvidovat toto zařízení jako pevný smíšený komunální odpad, ale obrátit se s ním na autorizované sběrny. - Symbol označujúci separovaný zber elektrických a elektronických zariadení. Užívateľ nesmie likvidovať toto zariadenie ako pevný zmiešaný komunálny odpad, ale je povinný doručiť ho do autorizovaný zberní. - Simbol, ki označuje ločeno zbiranje električnih in elektronskih aparatov. Uporabnik tega aparata ne sme zavreči kot navaden gospodinjski trden odpadek, ampak se mora obrniti na pooblaščene centre za zbiranje. - Simbol koji označava posebno sakupljanje električnih i elektronskih aparata. Korisnik ne smije odložiti ovaj aparat kao običan kruti otpad, već se mora obratiti ovlaštenim centrima za sakupljanje. - Simbolis, nurodantis atskirų nebenaudojamų elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimą. Vartotojas negali išmesti šių prietaisų kaip mišrių kietųjų komunalinių atliekų, bet privalo kreiptis į specializuotus atliekų surinkimo centrus. - Sümbol, mis tähistab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist. Kasutaja kohustuseks on pöörduda volitatud kogumiskeskuste poole ja mitte käsitleda seda aparaati kui munitsipaalne segajääde. - Simbols, kas norāda uz to, ka utilizācija ir jāveic atsevišķi no citām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm. Lietotāja pienākums ir neizmest šo aparatūru municipālajā cieto atkritumu izgāztuvē, bet nogādāt to pilnvarotajā atkritumu savākšanas centrā. - Символ, който означава разделно събиране на електрическата и електронна апаратура. Ползвателят се задължава да не изхвърля тази апаратура като смесен твърд отпадък в контейнерите за смет, поставени от общината, а трябва да се обърне към специализираните за това центрове.

INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE	GB
ATTENZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE	0
INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIENpag. 13 ATTENTION! AVANT TOUTE UTILISATION DU POSTE DE SOUDAGE, LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTRUCTIONS!	9
BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNGs. 17 ACHTUNG! VOR GEBRAUCH DER SCHWEISSMASCHINE LESEN SIE BITTE SORGFÄLTIG DIE BETRIEBSANLEITUNG!	O
INSTRUCCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO	(
INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO	P
INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUDpag. 29 OPGELET! VOORDAT MEN DE LASMACHINE GEBRUIKT MOET MEN AANDACHTIG DE INSTRUCTIEHANDLEIDING LEZEN!	
BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING	OK)
HUOM! ENNEN HITSAUSKONEEN KÄYTTÖÄ LUE HUOLELLISESTI KÄYTTÖOHJEKIRJA!	§
INSTRUKSER FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD	0
INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL	9
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	' GB
МНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ	RU
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSI SZABÁLYOKoldal 57 figyelem: a hegesztőgép használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást!	•
INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINERE	RO
INSTRUKCJE OBSŁUGI I KONSERWACJIstr. 65 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM SPAWANIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!	a
NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ	©
NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU	SK
NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJEstr. 77 POZOR: PRED UPORABO VARILNE NAPRAVE POZORNO PREBERITE PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO!	S
DE LIPOTREBU I SERVISIRANJE	
EKSPLOATAVIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS	•
KASUTUSJUHENDID JA HOOLDUS	(1)
IZMANTOŠANAS UN TEHNISKĀS APKOPES ROKASGRĀMATAIpp. 93 UZMANĪBU: PIRMS METINĀŠANAS APARĀTA IZMANTOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ROKASGRĀMATU!	
№ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА	BG

РУССКИЙ

1.	ОБЩАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ (СОПРОТИВЛЕНИЕМ)	53
2.	ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	54 54 54
3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 3.1 ТАБЛИЧКА ДАННЫХ 3.2 ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	54 54 54
4.	ОПИСАНИЕ ТОЧЕЧНОЙ КОНТАКТНОЙ СВАРОЧНОЙ МАШИНЫ	54

	OIP
5. YCTAHOBKA	55
5.1 ОСНАЩЕНИЕ	
5.2 ПОРЯДОК ПОДЪЕМА	55
5.3 РАСПОЛОЖЕНИЕ	55
5.4 СОЕДИНЕНИЕ С СЕТЬЮ	
5.4.1 Предупреждения	55
5.4.2 Вилка и розетка	55
5.5 СОЕДИНЕНИЕ РУЧНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ И ПИСТОЛЕТА	
"STUDDER" С КАБЕЛЕМ MACCЫ	55
6. СВАРКА (Точечная сварка)	55
6.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ	55
6.2 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ (при точечной сварке)	55
6.3 ПОРЯДОК СВАРКИ	
7. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	56
7.1 ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	56
7.1 ПИПОВОЕ ТЕХОВОЛУЖИВАНИЕ	
7.2 BITET BITCHOOL TEXOBOSTS ACCIDENT FOR	00



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ (СОПРОТИВЛЕНИЕМ) ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Примечание: Далее по тексту будет использоваться термин "точечная комплетите со распира матимиз" контактная сварочная машина

ОБЩАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ (СОПРОТИВЛЕНИЕМ)

Оператор должен быть ознакомлен с безопасным использованием точечной контактной сварочной машины и проинформирован о рисках, связанных с выполнением контактной сварки, с соответствующими мерами защиты и аварийными процедурами.



- Выполнить электрическое соединение, в соответствие с действующими
- нормами и правилами техники безопасности. Точечная контактная сварочная машина должна соединяться только с системой питания с нулевым проводником, соединенным с заземлением.
- Проверить, что розетка питания правильно соединена с защитным заземлением.
- использовать кабели с поврежденной изоляцией или с ослабленными соединениями.
- Не использовать точечную контактную сварочную машину во влажных или сырых помещениях, под дождем.
- Соединение кабелей сварки и любое плановое техобслуживание на кронштейнах и/или электродах должны выполняться при выключенной точечной контактной сварочной машине, отсоединенной от сети питания.

Тот же порядок должен выполняться для подсоединения к водопроводной сети или к блоку охлаждения с закрытым контуром (точечные контактные сварочные машины с водным охлаждением) и в любом случае, для операций по ремонту (внеплановое техобслуживание).







- Не проводить сварочных работ на контейнерах, емкостях или трубах, которые содержали или содержат жидкие или газообразные горючие
- проводить сварочных работ на материалах, чистка которых проводилась хлоросодержащими растворителями или поблизости от **указанных веществ.**
- Не проводить сварку на резервуарах под давлением
- Убирать с рабочего места все горючие материалы (например, дерево, бумагу, тряпки и т.д.). Обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места или пользоваться
- специальными вытяжками для удаления дыма, образующегося в процессе сварки рядом с электродами; необходимо регулярно оценивать степень воздействия дымов, в зависимости от их состава, концентрации и продолжительности воздействия.









- Всегда защищать глаза специальными защитными очками.
- Обязательно надевать специальную защитную одежду и перчатки, подходящие для выполнения контактной сварки.
- если вследствие выполнения особенно интенсивной определяется ежедневный уровень воздействия на персонал (LEPd), равный или превышающий 85db(A), является обязательным ношение индивидуальных защитных средств.

















тока точечной сварки приводит к возникновению электромагнитных полей (ЕМF), находящихся рядом с контуром точечной

Электромагнитные поля могут отрицательно влиять на некоторые

медицинские аппараты (например, водитель сердечного ритма,

медицинские аппараты (например, водитель сердечного ритма, респираторы, металлические протезы и т. д.). Необходимо принять соответствующие защитные меры в отношении людей, имеющих указанные аппараты. Например, следует запретить доступ в зону работы аппарата точечной сварки. Этот аппарат точечной сварки удовлетворяет техническим стандартам изделия для использования исключительно в промышленной среде в профессиональных целях. Не гарантируется соответствие основным пределам, касающимся воздействия на человека электромагнитных полей в бытовых условиях в бытовых условиях.

Оператор должен использовать следующие процедуры так, чтобы сократить воздействие электромагнитных полей:

- Прикрепить вместе как можно ближе два кабеля точечной сварки (если они имеются).
- Держать голову и туловище как можно дальше от контура точечной сварки.
- Никогда не наматывать кабели точечной сварки (если имеются) вокруг тепа.
- Не вести точечную сварку, если ваше тело находится внутри сварочного контура точечной сварки. Держать оба кабеля с одной и той же стороны
- Соединить обратный кабель тока точечной сварки (если имеется) с деталью, на которой идет точечная сварка, как можно ближе к выполняемому соединению.
- Не вести точечную сварку рядом со сварочным аппаратом, сидя на нем или опираясь на сварочный аппарат точечной сварки (минимальное асстояние: 50 см)
- расстояние. эо смј. Не оставлять ферримагнитные предметы рядом с контуром точечной
- Минимальное расстояние:
- d= 3cм, f= 50cм (РИС. F);
- d= 3см, f= 50см (РИС. G); -d=30см (РИС. H);
- d= 20см (РИС. I) Studder.



Оборудование класса А:

Этот аппарат точечной сварки удовлетворяет техническому стандарту изделия для использования исключительно в промышленной среде в профессиональных целях. Не гарантируется соответствие требованиям электромагнитной совместимости в бытовых помещениях и в помещениях. прямо соединенных с электросетью низкого напряжения, подающей питание в бытовые помещения



остаточные риски







РИСК РАЗДАВЛИВАНИЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Порядок работы точечной контактной сварочной машины и варианты форм и размеров обрабатываемой детали не позволяют осуществить встроенную защиту от опасности раздавливания верхних конечностей:

- пальцев, кистей, предплечий.
 Риск может быть уменьшен, путем принятия соответствующих мер:
 Оператор должен быть ознакомлен с безопасным использованием точечной контактной сварочной машины, применительно к данному
- виду оборудования. Должна быть проведена оценка риска для каждого типа выполняемой должна обіть проведена оценка риска для каждого типа выполялемом работы; необходимо предоставить оборудование и экраны, могущие поддерживать и направлять деталь (за исключением случаев использования переносной точечной контактной сварочной машины). Во всех случаях, когда это позволяет форма детали, отрегулировать
- расстояние электродов, чтобы не превышались 6 мм хода расстояние электродов, чтооы не превышались от плада.
 Воспрепятствовать одновременной работе нескольких человек с одной точечной контактной сварочной машиной.
 Запрещается вход посторонних в рабочую зону.
- Не оставлять без надзора точечную контактную сварочную машину: в этом случае является обязательным отсоединить ее от сети питания.
- РИСК ОЖОГОВ

Некоторые части точечной контактной сварочной машины (электроды кронштейны и прилегающие участки) могут достигать температуры свыше 65°С: необходимо носить специальную защитную одежду.

- РИСК ОПРОКИДЫВАНИЯ И ПАДЕНИЯ
 - Разместить точечную контактную сварочную машину на горизонтальной поверхности с соответствующей грузоподъемностью; прикрепить к опорной поверхности точечную контактную сварочную машину (когда это предусмотрено в разделе "УСТАНОВКА" данного

руководства). В противном случае, при наклонном или шатающемся поле, переносных опорных поверхностях, существует опрокидывания.

опромидывиям. Запрещается подъем точечной контактной сварочной машины, за исключением случаев, конкретно предусмотренных в разделе "УСТАНОВКА" этого руководства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Опасно использовать точечную контактную сварочную машину для любого вида обработки, отличающегося от предусмотренного (контактная точечная сварка).



Защиты и подвижные части корпуса точечной контактной сварочной машины должны находиться в нужном положении, до соединения с сетью

нитапья... ВНИМАНИЕ! Любая ручная операция на подвижных доступных частях

операция на подвижных доступных частях точечной контактной сварочной машины, например:
- Замена или техобслуживание электродов
- Регулирование положения кронштейнов или электродов
ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ И ОТСОЕДИНЕННОЙ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ ТОЧЕЧНОЙ КОНТАКТНОЙ СВАРОЧНОЙ МАШИНЕ).

2. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Переносная сварочная установка с сопротивлением ("аппарат контактной точечной сварки") с цифровым управлением на основе микропроцессора. В настоящем руководстве рассматриваются две модели установки, в зависимости от максимального выходного тока: 3 КА или 2.5 КА (смотри табличку

данных). Оборудование позволяет выполнять многочисленные виды конкретных типов обработки для автомобильного сектора или областей с аналогичными видами обработки (горячая обработка листа, точечная контактная сварка, и т. д.)

2.1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель 3 КА:

- Автоматический выбор параметров сварки;
- Быстрые розетки для соединения кабелей сварки; Автоматическое распознавание вставленного инструмента:



- : Пистолет "Studder" используется во всех операциях сварки, выбираемых кнопкой (3).
- Зажим с ручным приводом. Обратная контактная сварка листов, доступ к которым имеется с обеих сторон.
- :Пистолет Air puller пневматического действия. Используется для исправления вмятин на корпусах автомобилей.
- Ограничение сверхтока линии включения (контроль соѕф включения).

- **Модель 2.5 КА:** Пистолет "Studder" постоянно соединен с оборудованием;
- Выбор из пяти различных видов контактной сварки; Регулирование разных уровней энергии контактной сварки;
- Ограничение сверхтока линии включения (контроль соѕф включения).

2.2 СЕРИЙНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - Модель 3 КА:

- Пистолет studder.Кабель с зажимом массы.
- Экстрактор. Различные электроды.
- Ящик расходных материалов.

Модель 2.5 КА:

- Пистолет studder.
- Кабель с зажимом массы.
- Экстрактор с ударной массой. Электрод для звездчатых шайб.
- Звездчатые шайбы.

Подробная информация приведена в обновленном каталоге.

2.3 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ТРЕБОВАНИЮ

- Модель 3 КА:
- Клещи с ручным приводом с парой кабелей.
 Пара кронштейнов и электродов с разной длиной и/или формой для ручных клещей (см. перечень запчастей). Клещи в форме "С" с ручным приводом с кабелями.
- Тележка.

Модель 2.5 КА:

- щик расходных материалов.

Подробная информация приведена в обновленном каталоге.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3.1 ТАБЛИЧКА ДАННЫХ (РИС. А)
Основные данные, относящиеся к использованию и эксплуатационным характеристикам точечной контактной сварочной машины обобщены на табличке данных, со следующими значениями.

- 1- Количество фаз и частота линии питания. 2- Напряжение питания.
- гапряжение питания.
 Номинальная мощность сети с соотношением прерывистости 50 %.
 Δευτερεύον ρεύμα σε μόνιμο καθεστώς (100%).
 Максимальное напряжение на электродах без работы.
 Максимальный ток с электродами при коротком замыкании.

- 7- Символы, относящиеся к безопасности, чье значение приведено в главе 1 "Общая безопасность для сварки электросопротивлением".
 8- Вторичный ток при постоянном режиме (100 %).

Примечание: На приведенной для примера табличке указаны приблизительные значения символов и цифр; точные величины технических параметров Вашей точечной контактной сварочной машины должны быть взяты с таблички самой

точечной контактной сварочной машины

3.2 ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Общие характеристики

- (*)Напряжение и частота питания:

400 B ~ 1 фаза-50/60 Гц или 230 B ~ 1 фаза-50/60 Гц

- Класс зашиты корпуса:

 $(^\star)$ Сварочный аппарат контактной сварки может поставляться с напряжением питания 400 В или 230 В; необходимо проверить правильную величину, указанную на табличке данных.

Модель 3 КА

Ввод Макс. мощность контактной сварки. (S max): Номинальная мощность при 50% (Sn): 16.2 KBA 4 KBA Замедленные предохранители сети: 16 A (400B) / 25 A (230B)

Вывод - Вторичное холостое напряжение (U_0 max): 5.4 B Макс. ток контактной сварки (I₂ max):

Модель 2.5 КА

Ввод Макс. мощность контактной сварки. (S max): 15.6 KBA Номинальная мощность при 50% (Sn): Замедленные предохранители сети: 10 A (400B) / 16 A (230B)

Вывод Вторичное холостое напряжение (U₀ max): 6 B 2.5 KA Макс. ток контактной сварки (І, тах):

Масса точечной контактной сварочной машины: ТАБ. 1.

4. ОПИСАНИЕ ТОЧЕЧНОЙ КОНТАКТНОЙ СВАРОЧНОЙ МАШИНЫ

4.1 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (РИС. В1)

- 1- Кнопка времени точечной сварки 🕘 : позволяет корректировку, в сторону увеличения или уменьшения в установленных пределах, времени точечной сварки по сравнению с заранее заданным значением (по умолчанию на
- 2- Кнопка "толщины" 🕇 : позволяет выбор толщины свариваемого точечной
- 3- Кнопка выбора функций при помощи пистолета "studder":

Имеет значение только, используя набор "studder"

Точечная сварка: штырей, заклепок, шайб, специальных шайб при помощи подходящих электродов.

Точечная сварка винтов Ø 4 мм при помощи подходящего электрода. Ø5 ÷ 6 Ø5 ■ □

T & O W

l

Точечная сварка винтов \varnothing 5÷6 мм и заклепок \varnothing 5 мм при

помощи подходящего электрода. Точечная сварка отдельной точки, при помощи подходящего

> электрода. Отпуск металлических листов, при помощи углеродистого электрода. Осадка металлических листов, при помощи подходящего электрода.

Прерывистая точечная сварка для нанесения заплат на лист,

при помощи подходящего электрода.

Точечная контактная сварочная машина автоматически регулирует время точечной сварки, в зависимости от толщины выбранного листа.

4- Сигнальные диоды выбора используемого инструмента:

: Пистолет "studder" используется при всех процедурах, выбираемых кнопкой (3).

 Держатель с ручным приводом. Точечная сварка с наложением металлических листов, доступ к которым имеется с обеих сторон.

: Пистолет Air puller с пневматическим приводом. Используется для отпуска вмятин на кузовах автомобилей.

Сигнальный диод "точечная контактная сварочная машина в

действие".

Сигнальный диод тепловой защиты. Сигнализирует блокировку точечной сварочной машины из-за перегрева на выходных штангах, кабелях сварки, используемом инструменте, восстановление автоматическое после возвращения температуры в допустимые пределы.

: Сигнальные диоды напряжения сети:

Низкое напряжение сети (точечная контактная сварочная машина не получает достаточного питания).

Нормальное напряжение сети (точечная контактная сварочная машина получает необходимое питание).

: Высокое напряжение сети (точечная контактная сварочная машина получает избыточное питание).

🛆 внимание: При аномальных условиях питания, сигнальные диоды сверхнапряжения и недостаточного напряжения загораются, и звучит звуковой перемежающийся сигнал; рекомендуется выключить точечную сварочную машину, чтобы избежать ее повреждения.

4.2 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (РИС. В2)1- Кнопка выбора функций контактной сварки Позволяет производить выбор различных функций контактной сварки.

2- Светодиод функций контактной сварки:

ມ묘호소 : Контактная сварка: штыри, заклепки, шайбы, специальные шайбы привариваются подходящими электродами.

: Контактная сварка винтов Ø 4 мм специальным электродом.

: Контактная сварка винтов Ø 5 мм специальным электродом.

: Исправление листов при помощи угольных электродов.

: Исправление листов при помощи специального электрода.

3- Кнопки для регулирования энергии контактной сварки: В каждой функции контактной сварки можно изменять значение энергии

контактной сварки, подаваемой оборудованием, нажимая на данные кнопки.

4- Дисплей:

l

Ø5


Показать заданный уровень энергии в ограниченном интервале нарастающих или убывающих уровней со следующим значением: увеличению / уменьшению цифры соответствует больший / меньший уровень энергии. Показывает различные сигналы тревоги (A1, A2, A3, A4).



Светодиод сигнализации "оборудование контактной сварки работает"

Светодиод сигнализации температурной защиты (А1, А2). Показывает блокировку аппарата контактной сварки из-за слишком высокой температуры на выходных стержнях, восстановление автоматическое после возвращения

восстановление автоматическое после возвращения температуры в допустимые пределы. Дисплей (4) показывает "А1" когда срабатывает термостат при нормальном использовании, и "А2", когда термостат срабатывает в состоянии неисправности (в этом случае нужно выключить

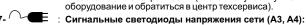

Низкое напряжение сети (контактный аппарат, получающий недостаточное питание). Дисплей (4) показывает "A4".

Нормальное напряжение сети (контактный аппарат, получающий правильное питание).

Высокое напряжение сети (контактный аппарат, получающий избыточное питание). Дисплей (4) показывает "АЗ".

ВНИМАНИЕ: В аномальных условиях питания, загорается светодиод низкого или высокого напряжения и подается чередующийся звуковой сигнал. В таком случае рекомендуется выключить сварочный аппарат контактной сварки, чтобы избежать причинения ущерба оборудованию.

5. УСТАНОВКА

riangle внимание! выполнить все операции по установке и ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ И ПНЕВМАТИЧЕСКОМУ ПОДСОЕДИНЕНИЮ С ОТКЛЮЧЕННОЙ И ОТСОЕДИНЕННОЙ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ ТОЧЕЧНОЙ

КОНТАКТНОЙ СВАРОЧНОЙ МАШИНЫ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАПОМ

5.1 ОСНАЩЕНИЕ

Распаковать точечную сварочную машину, выполнить монтаж отдельных частей, находящихся в упаковке.

5.2 ПОРЯДОК ПОДЪЕМА ВНИМАНИЕ: Все точечные сварочные машины, описанные в настоящем руководстве, не имеют устройств подъема.

5.3 РАСПОЛОЖЕНИЕ

Под зону установки следует отвести достаточно просторную площадь, не имеющую препятствий, обеспечивающую доступ к панели управления, к главному выключателю и к рабочей зоне в условиях полной безопасности. Проверить, что отсутствуют препятствия рядом с отверстиями входа или выхода

воздуха охлаждения, и проверить, что не могут засасываться проводящая пыль, коррозивный пар, влага и т. д.

Установить точечную контактную сварочную машину на плоскую поверхность из однородного и плотного материала, способную выдерживать вес (смотри "технические данные"), чтобы избежать опасных смещений или опрокидываний.

5.4 СОЕДИНЕНИЕ С СЕТЬЮ

5.4.1 Предупреждения

Перед тем, как выполнять какие-либо электрические соединения, проверить, что данные, указанные на табличке точечной контактной сварочной машины, соответствуют напряжению и частоте сети, имеющейся в месте установки.

Точечная сварочная машина должна соединяться только с системой питания с нейтральным проводником, подсоединенным к заземлению.

Для обеспечения защиты от непрямого контакта использовать дифференциальные выключатели типа:

- Тип А () для однофазных машин;

- Тип В (———) для трехфазных машин.

Чтобы обеспечить соответствие требованиям стандарта EN 61000-3-11 (Flicker (пульсация напряжения)), сварочный аппарат рекомендуется подсоединять только к таким точкам сети питания, импеданс которых ниже Zmax = 0,362 Ом. Сварочный аппарат точечной сварки не соответствует требованиям стандарта

IEC/EN 61000-3-12

Если аппарат соединяется с общественной сетью электропитания, монтажник или пользователь обязан проверить возможность соединения аппарата точечной сварки (если требуется, проконсультироваться с компанией, управляющей распределительной сетью).

Соединить с кабелем питания стандартную вилку (3Р+Т (полюса + земля): приМЕ ЖФАЗНОМ400 Всоединении используются только 2 полюса; 2Р+Т (полюса + земл я): ОДНОФАЗНОЕ 230 В соединение) соответствующей мощности и подготовить розетку сети, защищенную предохранителями или автоматическим термомагнитным выключателем; специальный терминал заземления должен

термомагнитным выключателем; специальный терминал заземления должен быть соединен с проводником заземления (желто-зеленым) линии питания. Мощность и характеристика срабатывания предохранителей и термомагнитного выключателя приведены в параграфе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ"Б ТАБ. 1. Если устанавливается несколько точечных контактных сварочных машины, следует распределить питание циклично между тремя фазами, так, чтобы создать уравновешенную нагрузку; пример: точечная контактная сварочная машина 1: питание L1-L2; точечная контактная сварочная машина 3: питание L2-L3; точечная контактная сварочная машина 3: питание L3-L1.

точечная контактная сварочная машина 3: питание L3-L1.

⚠ ВНИМАНИЕ! Несоблюдение приведенных выше правил делает систему

безопасности, предоставленную производителем, недейственной (класс I) с вытекающим из этого серьезным риском для людей (например, электрошок) и предметов (например, пожар).

5.5 СОЕДИНЕНИЕ РУЧНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ И ПИСТОЛЕТА "STUDDER" С КАБЕЛЕМ МАССЫ (только для модели 3 КА - РИС. С) - Вставить вилки DINSE в соответствующие гнезда.

- Вставить соединитель кабеля управления в соответствующее гнездо

6. СВАРКА (Точечная сварка) 6.1 предварительные операции

Перед выполнением любой операции точечной сварки необходимо выполнить ряд проверок и регулирований, проводимых с главным выключателем в положении " **O** ":

Проверить, что электрическое соединение выполнено правильно, в соответствие спредшествующими инструкциями.

- соответствие с предшествующими инструкциями.

 Только для модели 3 КА:

 Используя ручной зажим (опция), следует учитывать, что регулирование силы, оказываемой электродами на этапе контактной сварки, достигается поворотом рифленой гайки (Рис. D); закрутить в направлении по часовой стрелке (направо) для увеличения силы, пропорционально увеличению толщины металлических листов, выбирая такое регулирование, которое позволит закрытие держателя (и соответствующее приведение в действие микровыключателя), производя очень ограниченное усилие.

 Поместить между электродами прокладку с толщиной давной толшине
- Поместить между электродами прокладку с толщиной, равной толщине металлических листов; проверить, что кронштейны, сведенные вручную, остаются параллельными и электроды располагаются по оси (концы
- совпадают).
 Выполнить регулирование, если требуется, ослабив винты блокировки кронштейнов, которые можно поворачивать или перемещать в обоих направлениях вдоль оси; по окончанию регулирования тщательно закрутить блокировочные винты.

6.2 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ (при точечной сварке)

Параметры, влияющие на определение диаметра (сечения) и механической прочности точки, следующие:
- усилие, оказываемое электродами;

- ток точечной сварки:
- время точечной сварки.

При отсутствии конкретного опыта работы следует выполнить несколько пробных сварок, используя лист такого же качества и толщины, что и обрабатываемый

Считается, что сварка точки проведена правильно в том случае, если при испытании на разрыв происходит выход наружу ядра точки сварки из одного из

Модель 3 КА (Рис. В-1):

Параметры тока и времени сварки регулируются автоматически, выбирая толщину свариваемого листа, при помощи кнопки (2). Аппарат точечной сварки автоматически калибрует оптимальное время точечной сварки. Можно регулировать время сварки точки относительно стандартного значения (ПО регулировать время сварки точки относительно стандартного эта эта уМОЛЧАНИЮ), в заранее определенных пределах, воздействуя на кнопку (1).

Например при низком напряжении питания (светодиод (\bigcirc) горит) может быть необходимо немного увеличить время контактной точечной сварки, в противном

случае горит светодиод (\bigodot). Эта возможность всегда доступна для пользователя, для удовлетворения особых требований работы.

Модель 2.5 КА (Рис. В-2):

Параметры тока и времени контактной точечной сварки задаются автоматически, выбирая требуемую функцию контактной сварки, при помощи кнопки (1). Можно регулировать энергию контактной точечной сварки точки относительно стандартного значения (ПО УМОЛЧАНИЮ), в заранее определенных пределах, воздействуя на кнопки "+" и "-" (3).

6.3 ПОРЯДОК СВАРКИ

● ПИСТОЛЕТ "STUDDER" **Т**

ВНИМАНИЕ!

- Для фиксации или демонтажа принадлежностей с оправки пистолета следует использовать два фиксированных шестигранных ключа, чтобы помешать оправке вращаться.
- В случае проведения работ на дверях или кузовах, обязательно соединить полосу заземления на этих частях, чтобы воспрепятствовать прохождению тока через шарниры, и рядом с зоной, на которой проводится контактная
- сварка (длинные пути прохождения тока снижают прочность точки). Время точечной сварки автоматическое, и зависит от выбранной процедуры точечной сварки "studder".

Соединение кабеля массы:

- Очистить участок листа как можно ближе к точке, над которой необходимо работать, площадью, соответствующей контактной поверхности полосы заземления.
- ваземления.

 b1) Прикрепить медный прут к поверхности листа, используя ШАРНИРНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ (модель для сварки).

 В качестве альтернативы пункту b1 (сложности в практическом применении) использовать другой способ:

b2) Припаять шайбу к поверхности заранее подготовленного листа; пропустить шайбу через отверстие медного прута и заблокировать при помощи специального зажима в комплекте.

Точечная сварка шайбы для фиксации зажима заземления к Монтировать в оправку пистолета специальный электрод (ПОЗ. 9, РИС. Е) и вставить шайбу (ПОЗ. 13, РИС. Е). Поместить шайбу на выбранный участок. Привести в контакт на том же участке

терминал массы; нажать кнопку горелки, включив сварку шайбы, на которой следует выполнить фиксацию, как описано ранее.

Соединение кабеля массы (при помощи массы, на которой проводится

- контактная сварка):
 а) Очистить участок листа, как можно ближе к тому месту, где предстоит работать, с площадью, равной поверхности контакта шестигранника
- b) Соединить зажим заземления (резьбовой электрод для массы и соответствующий резьбовой шестигранник) с петлевым терминалом
- кабеля массы, заблокировав его шайбами и гайками в комплекте. Монтировать на оправку пистолета стержень, несущий электрод и соответствующий электрод; свести в контакт на очищенном листе, как электрод массы, так и электрод пистолета, и выполнить точечную сварку.
- d) Наклонить и повернуть стержень, для отсоединения электрода точечной сварки; вручную прикрутить шестигранник массы с легким приложением усилия, для обеспечения правильного контакта листа.

Точечная сварка винтов, шайб, гвоздей, заклепок

Оснастить пистолет подходящим электродом, вставить свариваемый элемент и поместить на лист в требуемую точку; нажать кнопку пистолета: отпустить кнопку только после того, как пройдет заданное время (выключение зеленого

Точечная сварка металлических листов только с одной стороны 😃 (только для модели 3 КА)

Монтировать на оправку пистолета предусмотренный электрод (ПОЗ. 6, РИС. E), нажимая на поверхность точечной сварки. Нажать на кнопку пистолета, отпустить кнопку только после того, как прошло заданное время (выключение

сигнального диода — В.). ВНИМАНИЕ! Максимальная свариваемая толщина листа, только с одной стороны 1+1 мм. Эта точечная сварка недопустима на несущих структурах

Для получения правильных результатов при точечной сварке металлических листов необходимо принять следующие основополагающие меры предосторожности:

- Безупречное соединение массы.
 Две части точечной сварки должны быть полностью очищены от красок, масел, консистентной смазки. Две части точечной сварки должны быть в контакте друг с другом, без
- междужелезного пространства, при необходимости, придавить детали при помощи инструмента, не используя пистолет. Слишком сильное давление дает плохие результаты. Толщина большей детали не должна превышать 1 мм.

- Наконечник электрода должен иметь диаметр, равный 2.5 мм.
 Затянуть хорошо гайку, блокирующую электрод, проверить, что соединители кабелей сварки блокированы.
 Когда выполняется сварка, поместить электрод, оказывая легкое давление
- 7- когда выполняется сварка, поместить электрод, оказывая легкое давление (3+4 кг). Нажать кнопку и дать пройти необходимое для точечной сварки время, после этого убрать пистолет.
 8- Никогда не удаляться более, чем на 30 см от точки крепления массы.
 9- Соединить массу с нижним листом.

Точечная сварка и одновременно натяжение специальных шайб 🍳

Точечная сварка и одновременно натяжение специальных шайб Зата функция выполняется, монтируя и закручивая до конца оправку (ПОЗ. 4, РИС. Е) на корпусе экстрактора (ПОЗ. 1, РИС. Е), Прикрепить и закрутить до конца другой терминал экстрактора на пистолете (РИС. Е). Вставить специальную шайбу (ПОЗ. 14, РИС. Е) в оправку (ПОЗ. 4, РИС. Е), блокируя специальным винтом (РИС. Е). Припаять в требуемой зоне, регулируя точечную контактную сварочную машину, также, как и для точечной сварки шайб, и начать натяжение. По окончанию, повернуть экстрактор на 90° для отсоединения шайбы, которая может быть припарна в новое положение

может быть припаяна в новое положение.

Нагрев и выпрямление металлических листов ДД Плительность операций выбирается вручную, с учетом того, что она определяется временем нажатия на кнопку пистолета. Интенсивность тока у модели 3 КА регулируется автоматически, в зависимости от выбранной толщины листа, а у модели 2.5 КА можно регулировать интенсивность кнопками "+" и "." панели (Рис. В-2). Установить угольный электрод (ПОЗ.12, РИС. Е) в стержень пистолета, заблокировав его при помощи зажимного кольца. Дотронуться угольным наконечником до очищенной предварительно зоны и нажать на кнопку пистолета. Действовать снаружи по направлению внутрь, выполняя круговые движения для того, чтобы нагреть лист, который станет более жестким и вернется в первоначальное положение.

Чтобы избежать избыточного отпуска листа, следует обрабатывать небольшие участки и сразу же после операции проводить по обработанному участку влажной тканью.

Прерывистая точечная сварка (наложение «заплаты» 👱 только для

эта функция подходит для точечной сварки маленьких прямоугольников листа, для того, чтобы закрывать отверстия, образовавшиеся вследствие

формирования ржавчины или по другим причинам. Установить специальный электрод (ПОЗ. 5, РИС. Е) на оправку, тщательно затянуть зажимное кольцо. Очистить необходимый участок и проверить, что кусок листа, на котором выполняется сварка, чистый и не имеет следов масла

Установить кусок и поместить на него электрод, нажать на кнопку пистолета, держа кнопку постоянно нажатой, продвигаться вперед ритмично, следуя интервалам работы/отдыха, данным точечной контактной сварочной машиной.

машинои.

ПРИМ.: время работы и пауза регулируются автоматически, самой точечной контактной сварочной машиной, в зависимости от толщины выбранных металлических листов. Во время работы оказывать легкое давление (3+4 Kr), действовать, следуя идеальной линии, расположенной на 2+3 мм края новой свариваемой детали.

Для получения хороших результатов:

- для получения хороших результатов.

 1- Не удаляться более, чем на 30 см от точки крепления массы.

 2- Использовать металлические листы закрытия с максимальной толщиной 0,8 мм; лучше, если сталь нержавеющая.

 3- Движение вперед должно быть ритмичным, с частотой, задаваемой точечной контактной сварочной машиной. Продвигаться вперед в момент паузы, останавливаться в момент точечной сварки.

Использование экстрактора в комплекте (ПОЗ. 1, РИС. Е)

Зацепление и тяга шайб
Эта функция выполняется, устанавливая и закручивая оправку (ПОЗ. 3, РИС. Е) на корпусе электрода (ПОЗ. 1, РИС. Е). Зацепить шайбу (ПОЗ. 13, РИС. Е), припаянную, как описано ранее, и начинать тягу. По окончанию, повернуть экстрактор на 90° для отсоединения шайбы.

Зацепление и тяга штырей
Эта функция выполняется, устанавливая и закручивая оправку (ПОЗ. 2, РИС. Е) на корпусе электрода (ПОЗ. 1, РИС. Е). Дать войти штырю (ПОЗ. 15-16, РИС. Е), припаянному, как описано ранее, в оправку (ПОЗ. 1, РИС. Е), Держа терминал натянутым по направлению к экстрактору (ПОЗ. 2, РИС. Е). После завершения введения отпустить оправку и начинать тягу. По окончании потянуть оправку по направлению к молотку, чтобы вынуть штырь.

Точечная сварка и тяга листов

Установить в пистолет тягу со створкой и электродом, и затем поместить его на лист в нужной точке. Нажать на кнопку пистолета: отпустить кнопку по

истечении заданного времени (ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД ВЫКЛЮЧАЕТСЯ) и начинать тягу.
После завершения операции наклонить и повернуть стержень для отсоединения электрода контактной сварки, который можно использовать повторно.

7. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

🗥 ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ, ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ТОЧЕЧНАЯ КОНТАКТНАЯ СВАРОЧНАЯ МАШИНА ВЫКЛЮЧЕНА И ОТСОЕДИНЕНА ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.

7.1 ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПЛАНОВОМУ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ОПЕРАТОРОМ.

- адаптация/восстановление диаметра и профиля наконечника электрода;
- контроль выравнивания электродов;
- контроль эффективности кабелей и пистолета.

7.2 ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИИ ПО ВНЕПЛАНОВОМУ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛОМ.

🗥 ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК СНИМАТЬ ПАНЕЛИ ТОЧЕЧНОЙ КОНТАКТНОЙ СВАРОЧНОЙ МАШИНЫ И ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ЕЕ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ, УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ТОЧЕЧНАЯ КОНТАКТНАЯ СВАРОЧНАЯ МАШИНА ВЫКЛЮЧЕНА И ОТСОЕДИНЕНА ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.

Проверки, выполняемые под напряжением внутри точечной контактной проверки, выполняемые под напряжением внутри точечнои контактнои сварочной машины могут привести к серьезному поражению электрическим током, вследствие прямого контакта с частями под напряжением и/или ранениям, вследствие контакта с частями в движении. Периодически проверять внутреннюю часть аппарата контактной сварки, в зависимости от условий использования и окружающей среды. Удалять пыль и частицы металла, откладывающиеся на трансформаторе, тиристорном модуле, клеммнике питания и т. д., направляя на них струю сухого сжатого воздуха (макс. 5 бар.)

Избегать направлять струю сжатого воздуха на электронные платы; произвести их очистку при помощи очень мягкой щетки или подходящих растворителей. Одновременно:

- Проверить, что кабелепроводка не имеет повреждений в изоляции или ослабленных заржавевших соединений.


ослаоленных заржавевших соединения вторичного контура трансформатора (если имеется) хорошо закручены и на них нет следов окисления или перегрева. В СЛУЧАЕ ПЛОХОЙ РАБОТЫ, ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫПОЛНЯТЬ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ИЛИ ОБРАЩАТЬСЯ К ВАШЕМУ ЦЕНТРУ ТЕХПОМОЩИ, ПРОВЕРИТЬ, ЧТО:


При закрытом главном выключателе точечной контактной сварочной машины (гдз. "1") загрыцов родут, в том случае, если он не горут, пефект


- три закрытом главном выключателе гочечной контактной сварочной машины (поз. " | ") зеленый светодиод горит; в том случае, если он не горит, дефект относится к линии питания (кабели, вилка и розетка, предохранители, избыточное падение напряжения, ит. д.).

 Что не включился желтый сигнальный диод (срабатывание тепловой защиты);
- подождать выключения сигнального диода для повторной активации точечной контактной сварочной машины; следует снизить соотношение прерывистости
- рабочего цикла.
 Элементы, составляющие вторичный контур (плавки держателей кронштейнов кронштейнов держателей электродов) не потеряли работоспособность, из-за ослабленных винтов или ржавчины.
- Параметры сварки подходят для выполняемой работы.
 После выполнения техобслуживания или ремонта подсоедините обратно после выполнения техоослуживания или ремонта подсоединете обратно соединения и кабели так, как они были подсоединены изначально, следя за тем, чтобы они не соприкасались с подвижными частями или частями, температура которых может значительно повыситься. Закрепите все провода стяжками, вернув их в первоначальный вид, следя за тем, чтобы соединения первичной обмотки высокого напряжения были бы должным образом отделены от соединений вторичной обмотки низкого напряжения.

Для закрытия металлоконструкции установите обратно все гайки и винты.

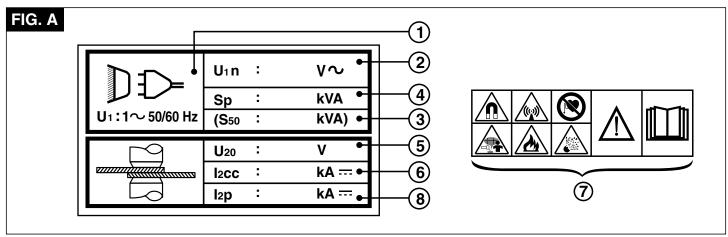


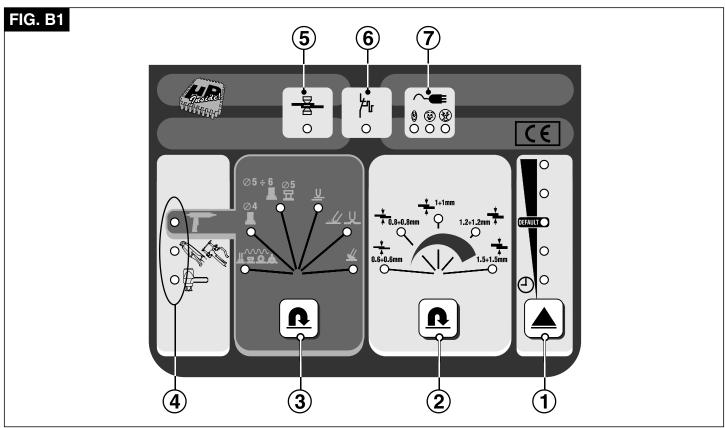


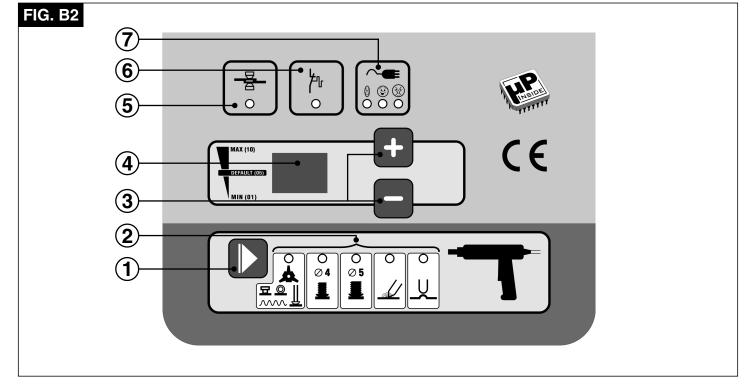



TAB.1

	-]=>		W	(8)
I ₂ max	230V	400V	230V	400V	mm²	Kg
2.5kA	T16A	T10A	16A	16A	95	22
3 kA	T25A	T16A	32A	16A	120	19.5

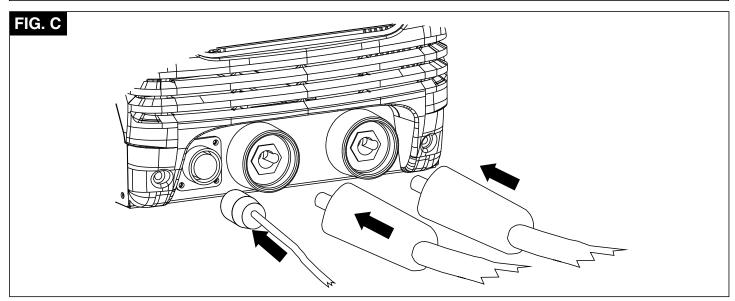

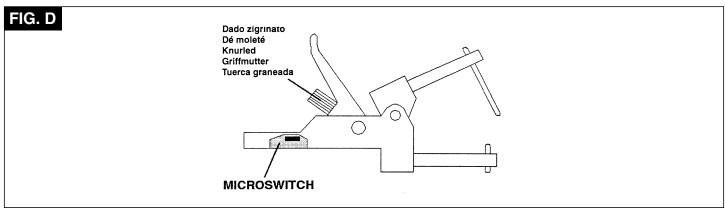

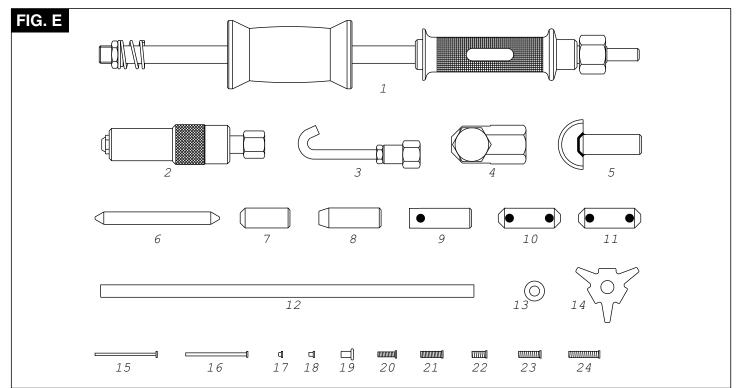

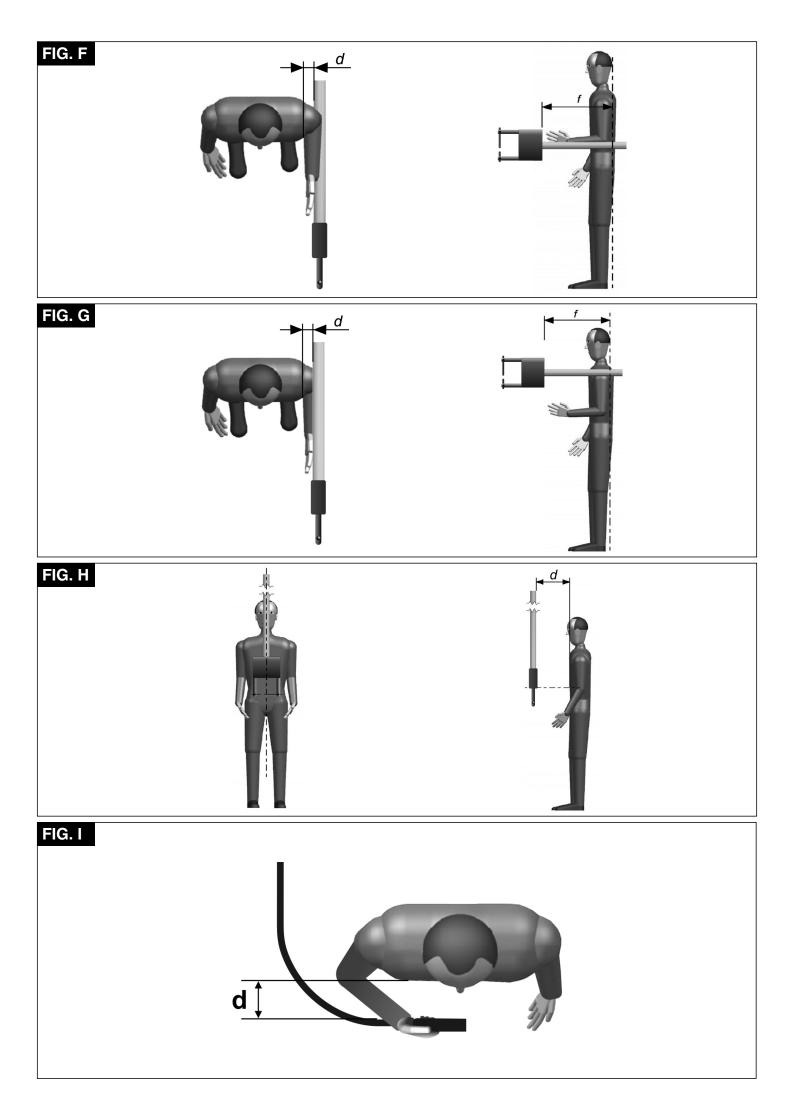

(GB) GUARANTEE

(GB) GUARANTEE

The manufacturer guarantees proper operation of the machines and undertakes to replace free of charge any parts should they be damaged due to poor quality of materials or manufacturing defects within 12 months of the date of commissioning of the machine, when proven by certification. Returned machines, also under guarantee, should be dispatched CARRIAGE PAID and will be returned CARRIAGE FORWARD. This with the exception of, as decreed, machines considered as consumer goods according to European directive 1999/44/EC, only when sold in member states of the EU. The guarantee certificate is only valid when accompanied by an official receipt or delivery note. Problems arising from improper use, tampering or negligence are excluded from the guarantee. Furthermore, the manufacturer declines any liability for all direct or indirect damages.

(1) GARANZIA

La ditta costruttrice si rende garante del buon funzionamento delle macchine e si impegna ad effettuare gratuitamente la sostituzione dei pezzi che si deteriorassero per cattiva qualità di materiale e per difetti di costruzione entro 12 mesi dalla data di messa in funzione della macchina, comprovata sul certificato. Le macchine rese, anche se in garanzia, dovranno essere spedite in PORTO FRANCO e verranno restituite in PORTO ASSEGNATO. Fanno eccezione, a quanto stabilito, le macchine che rientrano come beni di consumo secondo la direttiva europea 1999/44/CE, solo se vendute negli stati membri della EU. Il certificato di garanzia ha validità solo se accompagnato da scontrino fiscale o bolla di consugna.

(F) GARANTIE

Le fabricant garantit le fonctionnement correct des machines et s'engage à remplacer gratuitement les composants endommagés à la suite d'une mauvaise qualité de matériel ou d'un défaut de fabrication durant une période de 12 mois à compter de la mise en service de la machine attestée par le certificat. Les machines rendues, même sous garantie, doivent être expédiées en PORT FRANC et seront renvoyées en PORT Foncer et la mise en service de inconvénients dus à une utilisation incorrecte, une manipulation ou une négligence sont exclus de la garantie. La société décline en outre toute responsabilité pour tous les dommages

directs ou indirects.

(D) GEWÄHRLEISTUNG

Der Hersteller übernimmt die Gewährleistung für den einwandfreien Betrieb der Maschinen und verpflichtet sich, solche Teile kostenlos zu ersetzen, die aufgrund schlechter Materialqualität und von Herstellungsfehlern innerhalb von 12 Monaten ab der Inbetriebnahme schadhaft werden. Als Nachweis der Inbetriebnahme gilt der Garantieschein. Werden Maschinen zurückgesendet, muß dies - auch im Rahmen der Gewährleistung - FRACHTREI geschehen. Sie werden anschließend per FRACHTNACHNACHNAME wieder zurückgesendet. Von den Regelungen ausgenommen sind Maschinen, die nach der Europäischen Richtlinie 1999/44/EG unter die Verbrauchsgüter fallen, und nur dann, wenn sie in einem Mitgliedstaat der EU verkauft worden sind. Der Garantieschein ist nur gültig, wenn ihm der Kassenbon oder der Lieferschein beiliegt. Unsere Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden aufgrund fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung oder aufgrund von Fremdeinwirkung. Außerdem wird jede Haftung für direkte und indirekte Schäden ausgeneschlossen

(E) GARANTÍA

La empresa fabricante garantiza el buen funcionamiento de las máquinas y se compromete a efectuar gratuitamente la sustitución de las piezas que se deterioren por mala calidad del material y por defectos de fabricación en los 12 meses posteriores a la fecha de puesta en funcionamiento de la máquina, comprobada en el certificado. Las máquinas entregadas, incluso en garantía, deberán ser enviadas a PORTE PAGADO y se devolverán a PORTE DEBIDO. Son excepción, según cuanto establecido, las máquinas que se consideran bienes de consumo según la directiva europea 1999/44/CE sólo si han sido vendidas en los estados miembros de la UE. El certificado de garantía tiene validez sólo si setá acompañado de resguardo fiscal o albarán de entrega. Los problemas derivados de una mala utilización, modificación o negligencia están excluidos de la garantía. Además, se declina cualquier responsabilidad por todos los daños directos e indirectos.

(P) GARANTIA
A empresa fabricante torna-se garante do bom funcionamento das máquinas e compromete-se a efectuar gratuitamente a substituição das peças que porventura se deteriorarem

(P) GARANTIA

A empresa fabricante torna-se garante do bom funcionamento das máquinas e compromete-se a efectuar gratuitamente a substituição das peças que porventura se deteriorarem devido à má qualidade de material e por defeitos de tabricação no prazo de 12 meses da data de entrada da máquina em funcionamento, comprovada no certificado. As máquinas que são consideradas como bens de consumo segundo a directiva europeia 1999/44/CE, somente se vendidas nos estados-membros da EU. O certificado de garantia tem validade somente se acompanhado pela nota fiscal ou conhecimento de entrega. Os inconvenientes de viitização imprópria, adulteração ou descuido, são excluidos da garantia. Para além disso, o fabricante exime-se de qualquer responsabilidade para todos os danos directos e indirectos.

(NL) GARANTIE

De fabrikant is garant voor de goede werking van de machines en verplicht er zich toe gratis de vervanging uit te voeren van de stukken die afsiliten omwille van de slechte kwaliteit van ten tradatal en omwille van fabricagefouten, binnen de 12 maanden vanar de datum van in beitifistelling van de machine, bevestigd op het cértificaat. De geretourneerde machines, ook al zijn ze in garantie, moeten PORTVRIJ verzonden worden en zullen op KOSTEN BESTEMMELING teruggestuurd worden. Hierop maken een uitzondering de machines die valen onder de verbruiksantikelen overenkomstig de Europese richtliin, 1999/44/EG, alleen iden ze verkocht zijn in de lidstaten van de EU. Het garantiecertificaat is alleen geldigi indien het vergezeld is van de fiscale reçu of van het ontvangstbewijs. De inconveniênten te wijten aan een slecht gebruik, schendingen of nalatigheid zijn uitgesloten uit de garantie. Bovendien wijst men alle verantwoordelijkheid af voor alle rechtstreekse en onnerchtstreekse sekade.

(DK) GARANTI

Producenten stiller garanti for, at maskinerne fungerer ordentligt, og forpligter sigt livederlagsfrit ut udskiffet de dele, der måtte fremvise defekter på grund af ringe materialekvalitet eller fabrikationsfeji i lobet af d

CS) GARANTI

Tillverkaren garanterar att maskinerna fungerar bra och åtar sig att kostnadsfritt byta ut delar som går sönder p.g.a. dålig materialkvalitet och defekter inom 12 månader efter idriftsättningen av maskinen, som ska styrkas av intyg. De maskiner som lämnas tillbaka, även om de täcks av garantin, måste skickas FRAKTFRITT, och kommer att skickas tillbaka på MOTTAGARENS BEKOSTNAD. Ett undantag från detta utgörs av de maskiner som räknas som konsumtionsvaror enligt EU-direktiv 1999/44/EG, och då enbart om de har sålts till något av EU:s medlemsländer. Garantisedeln är bara giltig tillsammans med kvitto eller leveranssedel. Problem som beror på felaktig användning, åverkan eller vårdslöshet täcks inte av garantin. Tillverkaren frånsäger sig även allt ansvar för direkt och indirekt skada.

(GR) EΓΓΥΗΣΗ

Η κατασκευαστική εταιρία εγγυάται την καλή λειτουργία των μηχανών και δεσιρεύεται να εκτελέσει δωρεάν την αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς τους εξαιτίας κακής ποιότητας υλικού ή ελαττωμάτων κατασκευής, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία θέσης σε λειτουργίας του μηχανήματα στου μηχανήματα πόυ αποτολούν κατασκευής, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία θα επιστρέφονται με έξοδα ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. Εξαιρούνται από τα οριζόμενα τα μηχανήματα που αποτελούν κατασκλωτικά αγαθά σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 1999/44/EC μόνο αν πωλούνται σε κράτη μέλη της ΕΕ. Το πιστοποιητικό εγγύησης ισχύει μόνο αν συνοδεύεται από επίσημη απόδειξη πληρωμής ή αποδείξη πληρωμής ή απόδειξη πληρομής ή αποδείξη πληρομής ή απόδειξη πληρωμής ή απόδειξη πληρομής ή απόδειξη πλ

Аπορρίπτεται, επίσης, κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη άμεση ή έμμεση.

(RU) ГАРАНТИЯ

Компания-производитель гарантирует хорошую работу машинного оборудования и обязуется бесплатно произвести замену частей, имеющих неисправности, явившиеся следствием плохого качества материала или дефектов производства, в течении 12 месяцев с даты пуска в эксплуатацию машинного оборудования, проставленной на сертификате. Возвращенное оборудование, даже находящееся под действием гарантии, должно быть направлено на условиях ПОРТО ФРАНКО и будет возвращено в УКАЗАННОЕ МЕСТО. Из оговоренного выше исключается машинное оборудование, считающееся товарами потребления, в соответствии с европейской директивой 1999/44/ЕС, только в том случае, если они были проданы в государствах, входящих в ЕС. Гарантийный сертификат считается действительным только при условии, что к нему прилагается товарный чек или товаросопроводительная накладная. Неисправности, возникшие из-за неправильного использования, порчи или небрежного обращения, не покрываются действием гарантии. Дополнительно производитель снимает с себя любую ответственность за какой-либо прямой или непрямой ущерб.

(H) JÓTALLÁS

A gyártó cég jótállást vállal a gépek rendeltetésszerű üzemeléséért illetve vállalja az alkatrészek ingyenes kicserélését ha azok az alapanyag rossz minőségéből valamint gyártási hibából erednek a gép üzembe helyezésének a bizonylat szerint igazolható napjától számított 12 hónapon belül. A cserélendő alkatrészeket még a jótállás kereteben is BERMENTESEN kell visszaküldeni, amelyek UTÓVETTEL lesznek a vevőhőz kiszálálfuxa. Kívételt képeznek e szabály alól azon gépek, melyek az Európai Unió 199/44/ЕС irányelve szerint meghatározott fogyasztási cikknek minősülnek, s az EU tagországaiban kerültek értékesítésre. A jótállás tolelésszerű használátból, megrongálásból illetve nem megfelelő gondossággal való kezelésből eredő rendellenességek a jótállást kizárják. Kízárt továbbá bárminemű felelőssegválalalás minden közevteln és közvetett kárért.

(RO) GARANTIE

Fabricantul garantează buna funcționare a aparatelor produse și se angajează la înlocuirea gratuifă a pieselor care s-ar putea deteriora din cauza calității scadente a materialului sau din cauza defecelor de construcție în max. 12 luni de la data punerii în funcțiune a aparatului, dovedită cu certificatul de garanție. Aparatele restituite, chiari dacă sunt în garanție, se vor expedia FĂRĂ PLATĀ și se vor restitui CU PLATĀ LA PRIMIRE. Fac excepție, conform normelor, aparatele care se categorisesc ca și bunuri de consum, conform directivei europene 1999/44/EC, numai dacă acestea sunt vândute în statele membre din ÜE. Certificatul de garanție este valabil numai dacă este însoțit de bonul fiscal sau de fișa de livrare. Nefuncționarea cauzată de o utilizare improprie, manipulare inadecvată sau neglijență este exclusă din dreptul la garanție. În plus fabricantul își declină orice responsabilitate față de trate daugele provocațe direct și indirect.

Producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany części, które zepsują się w wyniku złej jakości materiału lub wad fabrycznych w ciągu 12 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia, poświadczonej na gwarancji. Urządzenia przesłane do Producenta, również w okresie gwarancji, należy wysłać na warunkach PORTO FRANKO, po naprawie zostaną one zwrócone na koszt odbiorcy. Zgodnie z ustaleniami wyjatkiem są te urządzenia, które są odsyłane jako dobra konsumpcyjne, zgodnie z dyrektywą europejską 1999/44/WE, wyłącznie, jeżeli zostały sprzedane w krajach członkowskich UE. Karta gwarancyjna jest ważna wyłącznie, jeżeli towarzyszy jej kwit fiskalny lub dowód dostawy. Trudności wynikające z nieprawidłowego użytkowania, naruszenia lub niedbałości o urządzenia nie są objęte gwarancją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody pośrednie i bezpośrednie.

wszelkie szkody pośrednie i bezpośrednie.

(CZ) ZÁRUKA

Výrobce ručí za správnou činnost strojů a zavazuje se provést bezplatnou výměnu dliů opotřebovaných z důvodu špatné kvality materiálu a následkem konstrukčních vad do 12 měsíců od data uvedení stroje do provozu, uvedeného na záručním listě. Vrácené stroje a to i v záruční době musí být odeslány se ZAPLACENÝM POŠTOVNÝM a budou vráceny na NAKLADY PRIJEMCE. Na základě dohody tvoří výjimku stroje spadající do spotřebního majetku ve smyslu směrnice 1999/44/ES pouze za předpokladu, že byly prodány v členských státech EU. Záruční list má platnost pouze v případě, že je předložen spolu s účtenkou nebo dodacím listem. Poruchy vyplývající z nesprávného použití, úmyslného poškození nebo chybějící pěče nespadají do záruky. Odpovědnost se dále nevztahuje na všechny přímé a nepřímě škody.

(SK) ZÁRUKA

Výrobca ručí za správnu činnosť strojov a zaväzuje sa vykonať bezplatnú výmenu díelov opotrebovaných z dôvodu zlej kvality materiálu a následkom konštrukčných vád do 12 mesiacov od dátumu uvedenia stroja do prevádzky, uvedeného na záručnom liste. Vrátené stroje a to i v podmienkach záručnej doby musia byť odoslané so ZAPLATENÝM POSTOVNÝM a budoú vrátené na NAKLADY PRIJEMCU. Na základe dohody výnimku tvoria stroje spadajúce do spotrebného majetku, v zmysle smenrice 1999/44/ES, len za predpokladu, že boli predané v členských štátoch EU. Záručný list je platný len v prípade, keď je predložený spolu s účtenkou alebo dodacím listom. Poruchy vyplývajúce z nesprávneho použítia, neoprávneného zásahu alebo nedostatočnej starostlivosti nespadajú do záruky. Zodpovednosť sa ďalej nevzťahuje na všetky priame i nepriame škody.

(SI) GARANCIJA

Proizvajalec zagotavlja pravilno delovanje strojev in se zavezuje, da bo brezplačno zamenjal dele, ki se bodo obrabili zaradi slabe kakovosti materiala in zaradi napak pri proizvodnji v roku 12 mesecev od dne začetka delovanja stroja, ki je naveden na certifikatu. Stroje, tudi če zanje še velja garancija, je treba poslati do proizvajalca na stroške stranke in bodo na stroške stranke le-tej tudi vrnjeni. Izjema so stroji, ki so del potrošnih dobrin v skladu z evropsko direktivo 1999/44/EC, le če so bili prodani v državi članici EU. Garancijsko potrdilo je veljavno le, če sta mu priložena veljaven račun ali prevzemnica. Neprijetnosti, ki izhajajo iz nepravilne uporabe, posegov ali malomarnosti, garancija ne pokriva. Poleg tega proizvajalec zavrača odgovornost za vse neposredne in posredne poškodbe.

(HR/SCG) GARANCIJA

Proizvođač garantira ispravan rad strojeva i obvezuje se izvršiti besplatno zamjenu dijelova koji su oštećeni zbog loše kvalitete materijala i zbog tvorničkih grešaka, u roku od 12 mjeseci od dana pokretanja stroja, koji je potvrđen na garantnom listu. Vraćeni strojevi, i ako su pod garancijom, moraju biti poslani bez plaćanja troškova prijevoza. Iznimka su strojevi koji se vraćaju kao potrošni materijal, u skladu sa Europskom odredbom 1999/44/EC, samo ako su prodani zemljama članicama EU-a. Garantni list vrijedi samo ako je popraćen računom ili dostavnom listom. Oštećenja nastala uslijed neispravne upotrebe, izmjena izvršenih na stroju ili nemara nisu pokriveni garancijom. Proizvođač se ujedno odriče bilo kakve odgovornosti za sve izravne i neizravne štete.

(LT) GARANTIJA

Gamintojas garantuoja nepriekaištingą įrenginio veikimą ir įsipareigoja nemokamai pakeisti gaminio dalis, susidėvėjusias as susigadinusias dėl prastos medžiagos kokybės ar dėl konstrukcijos defektų 12 mėnesių laikotarpyje nuo įrenginio paleidimo datos, kuri turi būti paliudyta pažymėjimu. Grąžinami įrenginiai, net ir galiojant garantijai, turi būti siunčiami ir bus sugrąžinti atgal PIRKĖJO lėšomis. Išimtį aukščiau aprašytai sąlygai sudaro prietaisai, kurie pagal 1999/44/EC Europos direktya gali būti laikomi pataus vartojimo prekėmis bei yra parduodami tik ES šalyse. Garantinis pažymėjimas galioja tik tuo atveju, jei yra lydimas fiskalinio čekio arba pristatymo dokumento. Į garantinig nera įtraukti nesklandumai, susiję su netinkamu prietaiso naudojimu, aplaidumu ar prasta jo priežiūra. Gamintojas taip pat atsiriboja nuo atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius.

(EE) GARANTII

Tootjafirma vastutab masinate hea funktsioneerimise eest ja kohustub asendama tasuta osad, mis riknevad halva kvaliteediga materjali ja konstruktsioonidefektide tõttu, 12 kuu jooksul alates masina käikupanemise sertifikaadil tõestatud kuupäevast. Tagasi saadetavad masinad, ka kehtiva garantiiga, tuleb saata TASUTUD POSTIMAKSUGA ja nende tagastamise SAATEKULUD ON KAUBASAAJA TASUDA. Nagu kehtestatud, teevad erandi masinad, mis kuuluvad euroopa normatiivi 1999/44/EC kohaselt tarbekauba kategooriasse ja ainult siis, kui müüdud ÜE liikmesriikides. Garantiisertifikaat kehtib ainult koos ostu- või kättetoimetamiskviitungiga. Garantii ei hõlma riknemisi, mis on põhjustatud seadme väärast käsitsemisest, modifitseerimisest või hoolimatust kasutamisest. Peale selle ei vastuta firma kõigi otseste või kaudsete kahjude eest.

(LV) GARANTIJA

Ražotājs garantē mašīnu labu darbspēju un apņemas bez maksas nomainīt detaļas, kuras nodilst materiāla sliktas kvalitātes dēļ vai ražošanas defektu dēļ 12 mēnešu laikā kopš sertifikātā norādītā mašīnas ekspluatācijas sākuma datuma. Atpakaļ nosūtāmas mašīnas, pat to garantijas laikā, ir jānosūta saskaņā ar FRANKO-OSTA noteikumiem un ražotājs tās atgriezīs uz NORĀDĪTO OSTU. Minētie nosacījumi neattiecas uz mašīnām, kuras saskaņā ar Eiropas direktīvu 1999/44/EC tiek uzskatītas par patēriņa preci, bet tikai gadījumā, ja tās tiek pārdotas ES dalībvalstīs. Garantijas sertifikāts ir spēkā tikai kopā ar kases čeku vai pavadzīmi. Garantija neattiecās uz gadījumiem, kad bojājumi ir radušies nepareizās izmantošanas, noteikumu neievērošanas vai nolaidības dēļ. Turklāt, šajā gadījumā ražotājs noņem jebkādu atbildību par tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem.

(BG) ГАРАНЦИЯ

Фирмата производител гарантира за доброто функциониране на машините и се задължава да извърши безплатно подмяната на части, които са се повредили, заради некачествен материал или производствени дефекти, до 12 месеца от датата на пускане в действие на машината, доказана с гаранционна карта. Върнатите машини, дори и в гаранция, трябва да бъдат изпратени със ЗАПЛАТЕН ПРЕВОЗ и ще бъдат върнати с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ. С изключение на машините, които се считат за движимо имущество за постоянно ползване, както е установено от европейската директива 1999/44/Ес, само ако машините са продавани в страни членки на Европейския съюз. Гаранционната карта е валидна, само ако е придружена от фискален бон или разписка за доставка. Нередностите, произтичащи от лоша употреба или небрежност, са изключени от гаранцията. Освен това се отклонява всякаква отговорност за директни или индиректни щети.

GB I F D E P NL DK	CERTIFICATO DI GARANZIA CERTIFICAT DE GARANTIE GARANTIEKARTE CERTIFICADO DE GARANTIA CERTIFICADO DE GARANTIA GARANTIEBEWIJS		SF N S GR RU H RO PL	TAKUUTODIST GARANTIBEVI GARANTISEDI IIIETOIIOIHTIK FAPAHTUЙHЫ GARANCIALE CERTIFICAT D CERTYFIKAT	S EL Ο ΕΓΓΥΗΣΗΣ Й СЕРТИФИКАТ VÉL E GARANŢIE	CZ SK SI HR/SCG LT EE LV BG	ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÝ LIST ZÁRUČNÝ LIST CERTIFICAT GARANCIJE GARANTNI LIST GARANTINIS PAŽYMĖJIMAS GARANTIISERTIFIKAAT GARANTIJAS SERTIFIKĀTS ГАРАНЦИОННА КАРТА
)./ МОNT/МОД ./ АРІӨМ/ È./ Č./	/ŰRLAP/MUDEL / МОДЕЛ / /HOMEP:	Št/ Br.		E Fecha de compra - P D SF Ostopäivämäärä N Ini RU Дата продажи - H V CZ Datum zakoupení - Si	ata de compra nkjøpsdato - S ásárlás kelte - (Dátum zakúp	F Date d'achat - D Kauftdatum - NL Datum van aankoop - DK Købsdato Inkôpsdatum - GR Ημερομηνία αγοράς. RO Data achiziţiei - PL Data zakupu penia - SI Datum nakupa - HR/SCG Datum kupnje Pirkšanas datums - BG ДАТА НА ΠΟΚУΠΚΑΤΑ
I D F R D H E V P R NL V DK F SF J	Sales company Ditta rivenditrice levendeur dändler fendedor Revendedor ferkoper orhandler älleenmyyjä orhandler	(Name and Signature) (Timbro e Firma) (Chachet et Signature) (Stempel und Unterschrift) (Nombre y sello) (Carimbo e Assinatura) (Stempel en naam) (stempel og underskrift) (Leima ja Allekirjoitus) (Stempel og underskrift)	RU H RO PL CZ SK SI HR/SCG LT EE	Firma odsprzedająca Prodejce Predajca Prodajno podjetje	(ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ) (Pecsét és Aláírás) (Ştampila şi semnátura) (Pieczęć i Podpis) (Razítko a podpis) (Pečiatka a podpis) (Žig in podpis) (Pečat i potpis) (Antspaudas ir Parašas) (Tempel ja allkiri)		

The product is in compliance with: Il prodotto è conforme a: Le produit est conforme aux Die maschine entspricht: Het produkt overeenkomstig de El producto es conforme as:

Återförsäljare

Κατάστημα πώλησης

O produto è conforme as: At produktet er i overensstemmelse med: Että laite mallia on yhdenmukainen direktiivissä:

LVD 2006/95/EC + Amdt.

(Stämpel och Underskrift)

(Σφραγίδα και υπογραφή)

At produktet er i overensstemmelse med: Att produkten är i överensstämmelse med: Το προϊόνείναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τη: Заявляется, что изделие соответствует: A termék megfelel a következőknek: Produsul este conform cu:

(Zîmogs un paraksts) (Подпис и Печат)

Produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw:

Výrobok je v súlade so: Výrobek je ve shodě se:

L۷

BG

Izplātītājs

ПРОДАВАЧ

Proizvod je v skladu z: Proizvod ie u skladu sa: Produktas atitinka: Toode on kooskõlas: Izstrādājums atbilst: Продуктът отговаря на:

RoHS 2011/65/EU + Amdt.

(GB) DIRECTIVES - (I) DIRECTIVE - (F) DIRECTIVES - (D) RICHTLINIEN - (E) DIRECTIVAS - (P) DIRECTIVAS - (NL) RICHTLIJNEN - (DK) DIREKTIVER -(SF) DÍREKTIIVIT - (N) DÍREKTIVE - (S) DÍREKTIV - (GR) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - (RU) ДИРЕКТИВЫ - (H) IRÁNYELVEK - (RO) DÍRECTIVE - (PL) DYREKTYWY -(CŹ) SMĚRNICE - (SK) SMERNICE - (SI) DIREKTIVE - (HŔ/SCG) DIREKTIVE- (LT) DIREKTYVOS - (EÉ) DIREKTIVID - (LV) DIREKTĪVAS - (BĠ) ДИРЕКТИВИ

EMC 2004/108/EC + Amdt.

- 104 -