

MotorGuide®



Pinpoint® Gateway Setup Instructions


Connecting the Pinpoint® Gateway

Compatible Lowrance® fishfinder / chartplotter

Check Lowrance.com for model information

Compatible MotorGuide® trolling motor with PinpointGPS

Check Motorguide.com for model information

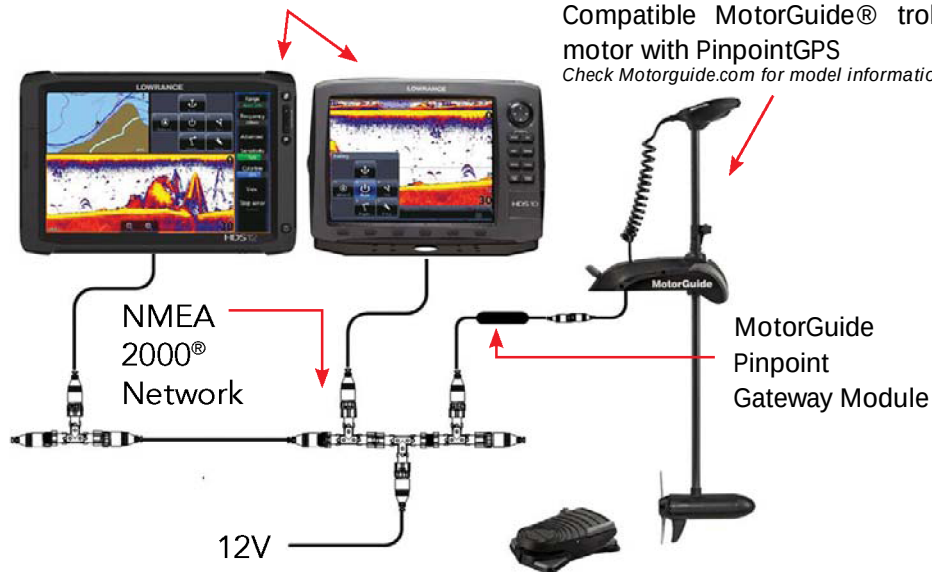

Note: A NMEA 2000 Network is required for connectivity.

If your vessel does not have this network, a NMEA starter kit is required. (MotorGuide #8M0092086 or equivalent.)

Xi5 Motor Upgrade Process

Это может быть необходимо для клиентов с MotorGuide® Xi5 троллингового двигателя для обновления программного обеспечения двигателя, прежде чем он совместим с интерфейсом Lowrance® SmartSteer.

Чтобы обновить двигатель, следуйте приведенным ниже инструкциям и отображаемым на дисплее HDS.


1. Обновите HDS блок (и) до версии программного обеспечения 3.5.
Примечание: Ваш двигатель не будет обновляться, если не все HDS элемент (ы) имеют программное обеспечение 3,5 см Lowrance.com для деталей.
2. После обновления, выключите HDS блока (ов) и сеть NMEA 2000®.
3. Подключите комплект Pinpoint® Gateway Kit к Xi5 троллингового двигателя и сети NMEA 2000.
4. Включите питание Xi5 тралового лова.
 - *Убедитесь, что двигатель находится в нижнем положении (развернут)*
 - *Убедитесь, что двигатель имеет активное позиционирование GPS (синий GPS лампочка горит на двигателе)*
5. Включите питание сети NMEA 2000.
6. Включите питание по меньшей мере одного сетевого HDS блока.

Xi5 Motor Upgrade Process

ON-SCREEN

HDS подскажет вам, что обновление троллинг двигателя требуется.

ВАЖНО: Перебои в процессе обновления может привести к повреждению двигателя. Не пытайтесь остановить обновление, если оно началась.

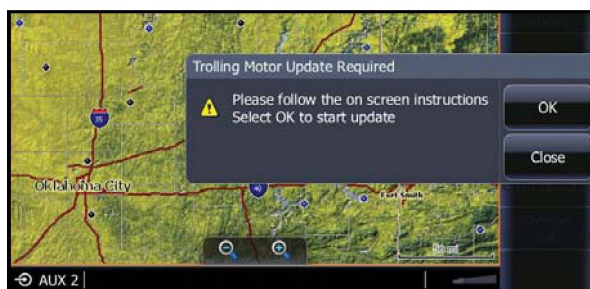

1. Нажмите OK, чтобы начать обновление.

Note: Вы не будете иметь контроль Xi5 двигателя, пока двигатель обновляется.


- Если вы нажмете Закрывать, обновление двигателя будет отложено до следующего включения питания на вашем устройстве HDS.

Xi5 Motor Upgrade Process

ON-SCREEN

2. Вам будет предложено отключить питание от троллингового двигателя в течение 5 секунд, а затем снова включить питание. Это будет инициировать обновление двигателя.

Внимание: Только отключить питание от троллингового двигателя, а не от HDS блока, выполняющего обновление или сети NMEA 2000®. Цикл питания (вкл / выкл) троллинговым двигателем, что начинается обновление. HDS и сети NMEA 2000 необходимо оставаться включенным, чтобы начать загрузку программного обеспечения, когда двигатель включается.

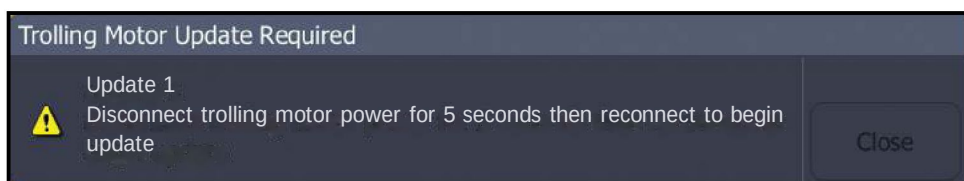


Xi5 Motor Upgrade Process

ON-SCREEN

3. После того, как двигатель был отключен затем вновь включен, обновление будет выполняться. Вам будет предложено с "Update 1 In Progress", указывая, что первый пакет программного обеспечения загружается в двигатель..

- Пожалуйста, следуйте инструкциям на экране и отключите питание от троллингового двигателя **только тогда**, когда будет предложено сделать это.
- Не выключайте устройство HDS или сети NMEA 2000® в процессе обновления.

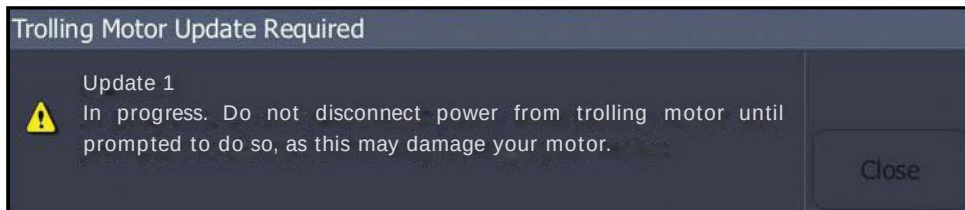


В процессе. Не отключайте питание от тралового лова, пока не будет предложено сделать это, так как это может привести к повреждению

Xi5 Motor Upgrade Process

ON-SCREEN

4. Как только Update 1 будет завершено, Вам будет выведено "Update 2 In Progress", указывающее, что второй пакет программного обеспечения загружается в двигатель.
- Пожалуйста, следуйте инструкциям на экране и отключите питание от троллингового двигателя **только тогда**, когда будет предложено сделать это.
 - Не выключайте устройство HDS или сети NMEA 2000® в процессе обновления.

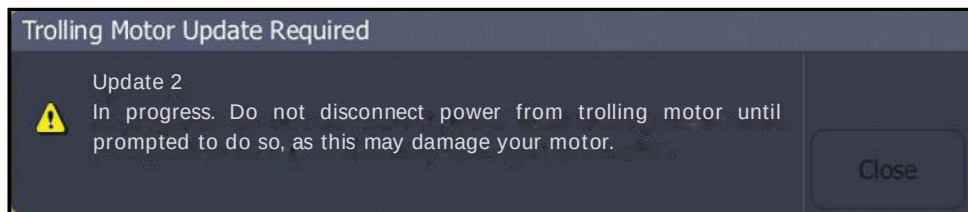


Xi5 Motor Upgrade Process

ON-SCREEN

5. Как только Update 2 будет завершена, вам будет предложено отключить питание от троллингового двигателя в течение 5 секунд, а затем снова включить питание.

- Пожалуйста, следуйте инструкциям на экране и отключите питание от троллингового двигателя **только тогда**, когда будет предложено сделать это.
- Не выключайте устройство HDS или сети NMEA 2000® в процессе обновления.

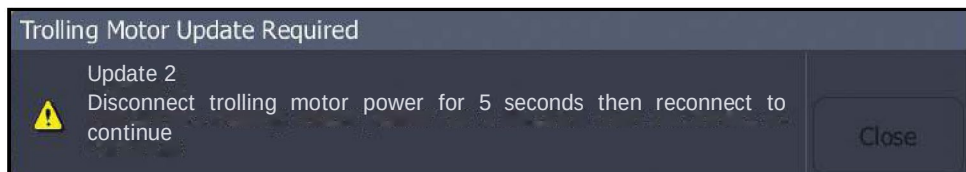

6. После того, как выключения / включения цикл завершен, вам будет предложено с " Trolling Motor Update is completed. " Нажмите ОК, чтобы продолжить установку.



Xi5 Motor Upgrade Process

ON-SCREEN

7. Как только двигатель обновлен, необходимо **выключить** HDS, сеть NMEA 2000®, и троллингового двигателя Xi5.
8. Включите все компоненты. Теперь вы должны увидеть управления двигателем (Autopilot) в системе управления (клавиша включения) и меню настроек.



ВАЖНО: Вы не будете иметь контроль двигателя Xi5 из HDS до тех пор, пока двигатель не будет развернут и позиционирован GPS.


Устранение неисправностей

on - screen

Если троллинг управления двигателем не видны в системе управления меню, попробуйте одно из следующего:


A) Включить функции автопилота вручную:

- Select System > Advanced > Features
- Ensure Autopilot box is checked

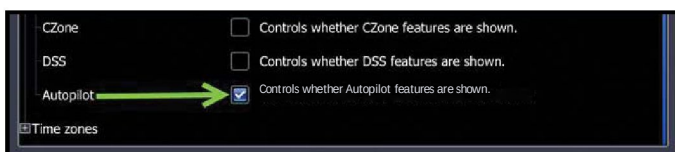

B) Восстановить значения по умолчанию

- Select System > Restore Defaults

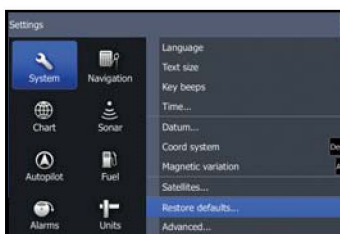

Troubleshooting

MotorGuide

For questions or concerns about your MotorGuide® trolling motor, Pinpoint® GPS, or Pinpoint Gateway:

Phone:

MotorGuide Consumer Affairs United States: 920-929-5040

Online:

www.mercurymarine.com/en/us/contact/outboard-customer-assistance

LOWRANCE

For questions or concerns about the Lowrance® fishfinder / chartplotter:

Phone:

Lowrance Customer Service United States: 800-628-4487

Online:

www.lowrance.com/en-us/Contact-Us



Keep your trolling motor up to date.

For future software updates visit:
www.motorguide.com/support/software_updates