

Инструкция по установке драйвера переходника BTE-1K1,1K1M.


OKHO 1.

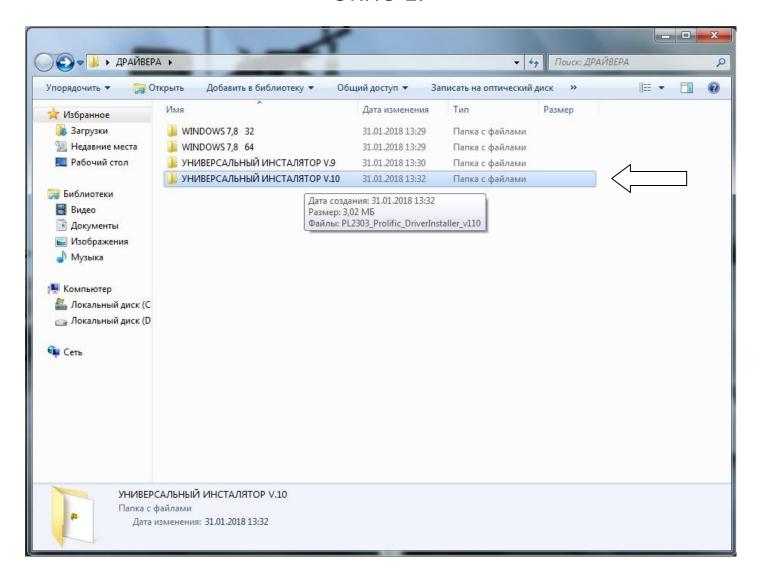


OKHO 2.

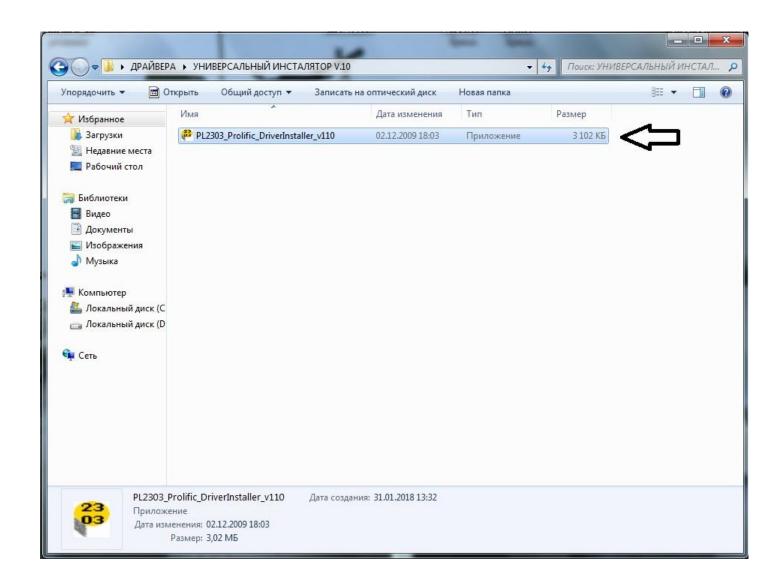

ОКНО 3.

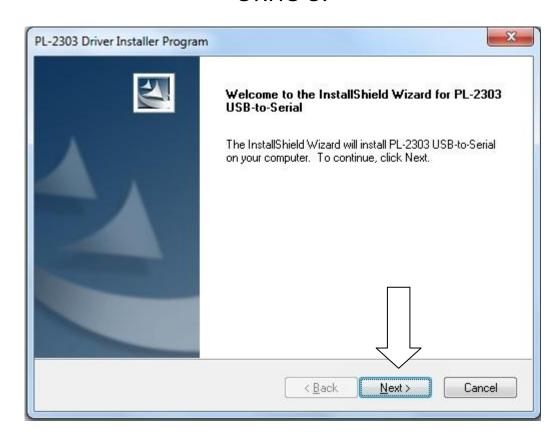


ОКНО ЗАГРУЗКИ 4.

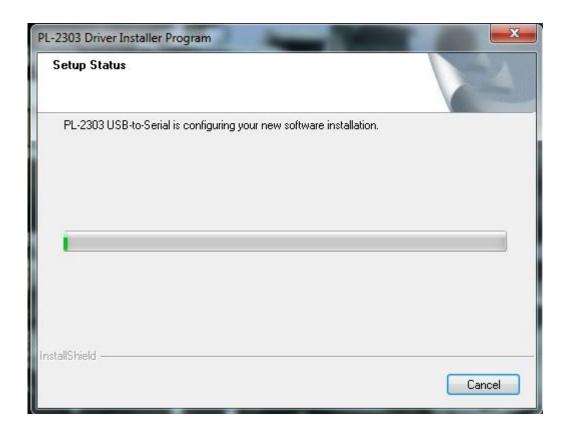


ОЖИДАЙТЕ ОКНО 5.


OKHO 5.

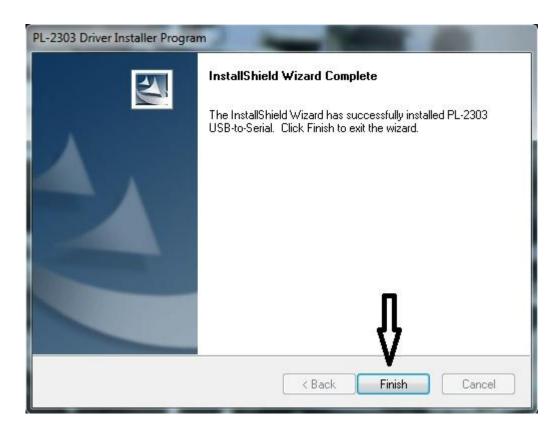

Произведите подключение переходника к компьютеру через USB порт.

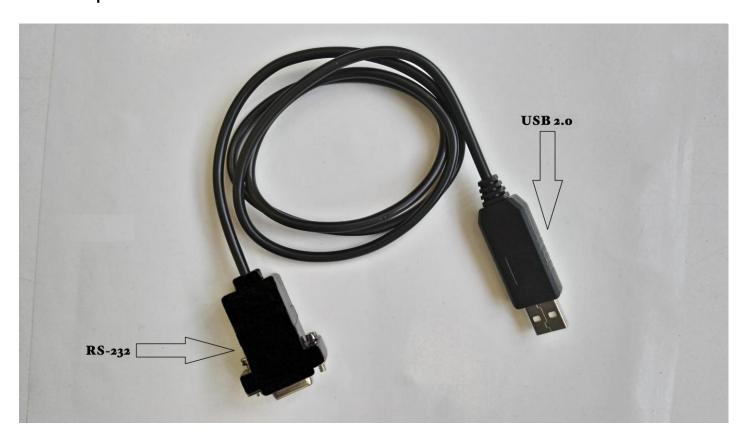


На мониторе возле часов появится информация об успешной установке драйвера.

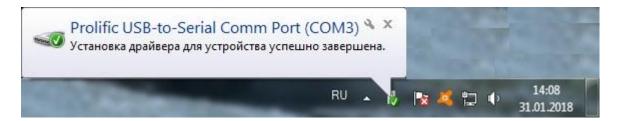

Обратите внимание, какой СОМ порт присвоен устройству, На картинке он №3.

В программе к вычислителю необходимо выбрать порт который был присвоен переходнику.

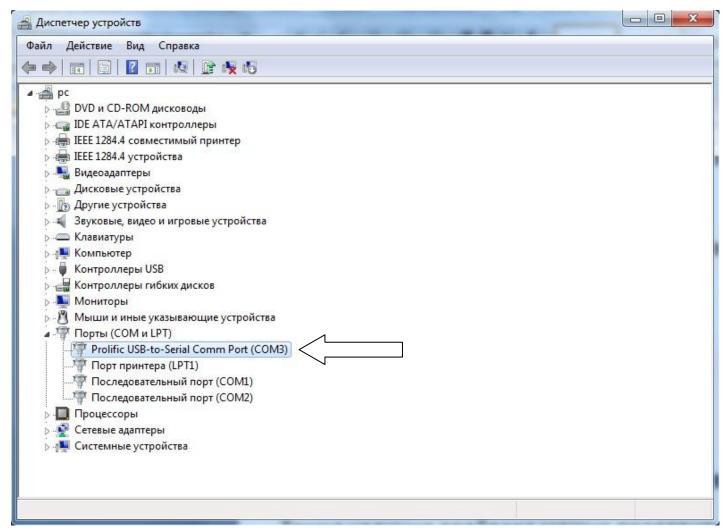

На этом установка драйвера окончена.

По вопросам установки драйверов просьба писать на электронную почту. info@teploamper.ru