



MEASUREMENT FOUNDATION

# Operating manual

## Laser distance meter

Model: COSMO 120 Video



Congratulations on the purchase of laser distance meter ADA COSMO 120 Video!



Permitted use

- Measuring distances
- Computing functions, e.g. areas, volumes, subtractions, trapezoid, Pythagorean calculation, measurements with the tilt sensor.

**The safety regulations and instructions along with the operating manual should be read carefully before initial operation. The person responsible for the instrument must ensure that equipment is used in accordance with the instructions. This person is also accountable for the deployment of personnel and for their training and for the safety of the equipment when in use.**

## SAFETY INSTRUCTION

### Prohibited use

Please follow up instructions given in operating manual.

Do not use instrument in explosive environment (filling station, gas equipment, chemical production and so on).

Do not remove warning labels or safety instructions.

Do not open instrument housing, do not change it's construction or modification.

Do not stare at beam. Laser beam can lead to eye injury (even from greater distances).

Do not aim laser beam at persons or animals.

Opening of the equipment by using tools (screwdrivers, etc.), as far as not specifically permitted for certain cases.

Inadequate safety precautions at the surveying site (e.g. when measuring on the roads, construction sites and so on).

Use the instrument in the places where it could be dangerous: on the air transport, near manufacturers, production facilities, in the places where the work of laser distance meter can lead to the harmful effects on people or animals.

## START UP

### Keypad


1. ON/Measuring
2. Digital Camera Button
3. Addition
4. Area/Volume
5. Reference/Time
6. Angle/Stake out function
7. Clear/OFF
8. Indirect measurements
9. Substraction
10. Trapezoid
11. Menu/Equal Button



## Display

The graphics screen of the measurement window is split into different areas. The selected measuring function is shown at the left top part. The measurement field contains the previous measurement results. There are 5 rows on the display.

1. Current measurement function
2. Indicator of laser point
3. Indicator of selected reference point
4. Digital level
5. Indicator of Bluetooth
6. Battery power
7. Previous measurement
8. Result of previous measurement
9. Current measurement function and result

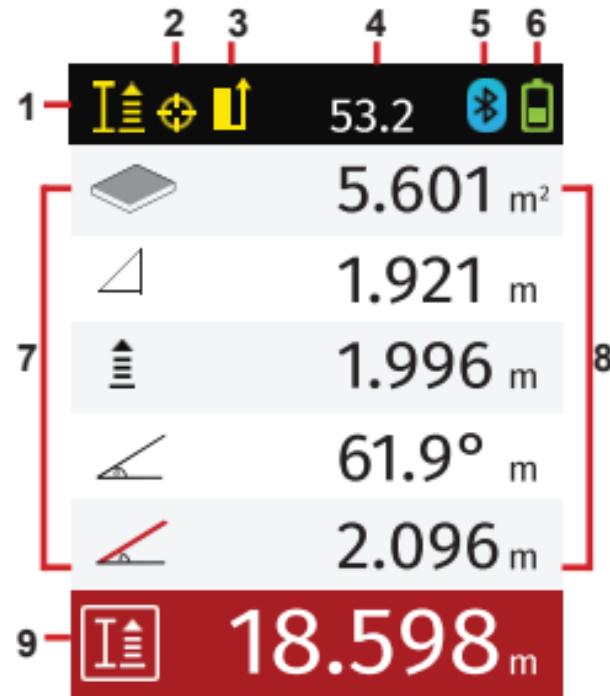

1. Current measurement function
2. Results of successive measurements
3. Additional calculations
4. Main result

1		53.2	 
2		5.601	$\text{m}^2$
2		1.921	$\text{m}$
2		1.996	$\text{m}$
3		61.9°	$\text{m}$
3		2.096	$\text{m}$
4		4.797	$\text{m}$

## Display in Digital Camera mode (2x zoom)

Built-in digital camera shows the target directly on the display. The instrument takes measurements with the help of crosshairs, even if the laser dot is not visible (in bright illumination).

2x magnification. When the digital camera is used for close targets (<10m) the laser dot may not coincide with the image in the center of the display. In this case you should rely on the actual laser dot for targeting the object.

## Inserting / Replacing Batteries

Remove the battery compartment lid.

Insert new batteries. Pay attention to the polarity.

Close the battery compartment.



The batteries should be replaced, when the battery voltage is too low.

Batteries should be removed if the device will not be used for a long time (danger of corrosion).

### **Use of rechargeable batteries**

Remove the battery compartment lid. Replace it with the rechargeable batteries that are built into the battery cover (is supplied with the tool). If the battery is low, charge it by the connection of the power cable. Power connector is placed under the rubber cap on the battery cover with the rechargeable batteries. For charging use the device with the following output data: 5V 0.5A.

**NOTE! Do not leave the device unattended when charging the battery.**

### **End-piece**


Fold out the end-piece ( $180^\circ$ ) to measure from the edge of the end-piece. Press button (5) to choose the edge of the end-piece as a reference point. The selected measurement reference point is displayed on the

LCD display.

Push the end-piece by 90° to measure from the corner or the edge of the object. T

## ADJUSTMENT FUNCTIONS

1. Current measurement (distance)
2. Brightness of the display
3. Offset of reference point
4. Digital level
5. Sound alarm
6. Unit of measurement (corner)
7. Continuous laser
8. Factory reset
9. Bluetooth

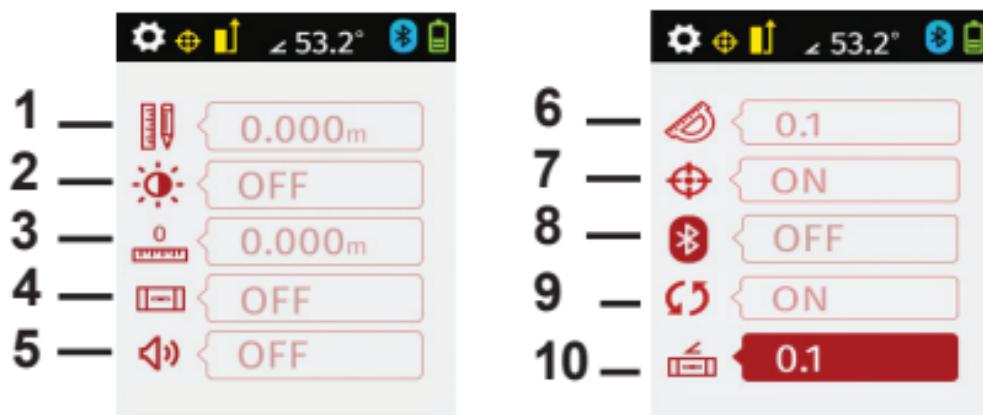

## 10. Calibration of tilt sensor

Press and hold button  to enter into the menu. Press buttons  or  to change the settings of submenu. Press and hold menu button to confirm settings.

Press button  to exit from the menu without saving.

**Setting the unit for distance measurements**

Select in the menu article 1. MEASUREMENT UNIT (DISTANCE) to change the measurement units.  
Change units by pressing buttons  or .

0.000 m	0.000 m <sup>2</sup>	0.000 m <sup>3</sup>
0.00 m	0.000 m <sup>2</sup>	0.000 m <sup>3</sup>
0.00 ft	0.00 ft <sup>2</sup>	0.00 ft <sup>3</sup>

0'00" 1/32	0.00 ft <sup>2</sup>	0.00 ft <sup>3</sup>
0.0 in	0.00 ft <sup>2</sup>	0.00 ft <sup>3</sup>
0 1/32 in	0.00 ft <sup>2</sup>	0.00 ft <sup>3</sup>

## Setting the unit for tilt measurements

Select in the menu article 2. MEASUREMENT UNIT (CORNER) to change the measurement units.

Change units by pressing buttons **+** or **-**.

±0.0 °
0.0%

## Level

The Level (in °) in status field can be switched on or off.

## Continuous laser

You can switch the continuous laser on or off. (Laser doesn't switch off after taking a measurement).

When the laser is switched off, press button  to switch laser on. Press button  for the second time to take a measurement. Laser is switched off after taking the measurement.

## The brightness of illumination

Brightness of the display has 6 levels. Change the level of brightness by pressing button  or .

## Sound alarm

Switch sound on/off by pressing button  or .

## Offset - change the zero point

If you selected the Offset function in the menu, you can now adjust the value using buttons  or . Press the key for a long time to increase the rate of change of the values.

## Tilt sensor Calibration

You can calibrate the tilt sensor by two measurements on a level surface (e.g. on the marble floor or tabletop).

- A. Press button  to calibrate the tilt sensor.
  - B. Carry out a first measurement on a level surface. Press button  to confirm the measurement.
  - C. Rotate the device horizontally through 180°.
  - D. Press button  to finish the second measurement.
- Then the tilt sensor is calibrated.

## Bluetooth

This function is used to switch the Bluetooth ON or OFF.

## Factory reset

The instrument has a Reset function. If you select the menu function Reset and confirm, the device returns to the factory settings.

All customised settings are also lost.

### **Clear-Key**

Cancel the last action. Press button .

## **OPERATION**

### **Switch on and off**

Switch on  the instrument and laser. Pressing this button  for a long time to switch the instrument off. The instrument switches off automatically after 3 minutes of inactivity.

### **Clear**

Press button  to delete the last action. Each single measurement can be deleted and remeasured, while

making area or volume measurements.

## Reference setting

The default reference setting is from the rear of the instrument. Press button  set the reference from the edge part of the tool (default), front part of the tool, from the end-piece, from the thread that is located on the back part of the tool. The selected reference point is displayed on the display by appropriate icon.

## MEASUREMENT

### Single distance measurement

Press button  to activate the laser. When in continuous laser mode, press this button to trigger the distance measurement directly.

Press button  again to start measurement. The result is shown on the display.

## Minimum/ Maximum measurement

This function allows the user to measure the minimum or maximum distance from a fixed measuring point.

Press and hold down the button . Then slowly sweep the laser back and forth and up and down over the desired target point (e.g. into the corner of a room).

Press  to stop continuous measurement. The values for maximum and minimum distances are shown on the display. Last measured value is displayed in the low line.

## FUNCTIONS

### Addition/subtraction

The instrument can add and subtract the results of the measurement. Press button  to take the first measurement.

Press button  . Next measurement is added to the previous one.

Press button  . Next measurement is subtracted from the previous one.

Press button  . The result is displayed in the main display area.

Press button  . Last action will be cancelled.

## Area

Press button  until the symbol  is displayed.

Press button  to take the first measurement: length.

Press button  to take the second measurement: width.

The result of the measurement is displayed in the main display area.

Additional information: perimeter is displayed above the main display area.

## Volume

Press button  until the symbol  is displayed.

Press button  to take the first measurement: length.

Press button  to take the second measurement: width.

Press button  to take the third measurement: height.

The result of volume measurement is displayed in the main display area.

Additional information: area and perimeter are displayed above the main display area.

## Wall-surface measrement

The wall surface measurement is used to determine the sum of several individual surfaces with a common height.

Press button  until the symbol  is displayed.

Press button  to take the height measurement. (The height must be measured first.)

Press button  to measure the length of 1st wall.

Press button  to measure the length of 2nd wall.

Press button  to measure the length of Nth wall.

Additional information:the total surface value is shown in the summary line. The sum of all the lengths is shown above the summary line.

## Tilt measurement

Press button  to activate the tilt sensor. The symbol a  appears on the display. Depending on the setting the tilt is shown in ° or %.

Press button  to measure the inclination and the distance.

During tilt measurement, the instrument should be held without a transverse tilt (max. 10°).

## Indirect vertical distance

Press button  until the symbol  is displayed.

Press button  to measure the inclination and the distance. The summary line displays the result of the vertical distance.

Additional information: horizontal distance is displayed above the summary line. Upper lines show inclination distance and angle of inclination.

## Staking out function

This function allows to set two different distances (a and b) and mark definite measured distance.

Press button  until the symbol  is displayed.

With buttons  and  you can adjust the values to suit the desired stacking out distance. After the stacking out value is set, press button  to confirm it. Press  to cancel this setting.

After the stacking out value “a” is confirmed, value “b” is flashing on the display. The process of addition value “b” is the same as for value “a”. Press button  when the value is set.

Press button  to cancel value “b” and return to the value “a”. Press button  to start measurement.

Summary line shows the distance to the set value and the direction of the movement.

Additional information: distance from the reference point (surface) and the distance from the nearest set point to the reference point (surface).

The displayed distance decreases if the instrument is moved slowly along the stake out line. The instrument starts to beep at a distance of 0.1m from the next stake out point.

### Indirect measurement

The instrument can calculate distances by using Pythagoras' theorem. This function is helpful, if the distance to measure can not be reached directly.

Make sure you adhere to the prescribed sequence of measurement:

- All target points must be in a horizontal or vertical plane on the wall surface.
- The best results are achieved when the instrument is rotated about fixed point (e.g. with the positioning bracket fully folded out and the instrument placed on a wall or the instrument is mounted on a tripod).
- It is possible to use the minimum / maximum function. The minimum value must be used for measurements at right angles to the target; the maximum distance is used for all other measurements.

## Pythagorean calculation

### Single Pythagorean calculation 1




This function allows to measure height or width of a building.

Press button  until symbol  appears on the display.

Press button  . Aim at the upper point  and trigger the measurement. The value is adopted.

Keep the instrument as horizontal as possible.

Press button  to trigger the measurement  . Then the value is adopted. You can also press and hold down button  to trigger continuous measurement. Sweep the laser back and forth and up and down over the target point. The result is shown on the display.

Additional information: triangle area and angle between measured distances are shown above the sum-

mary line.

### Pythagorean calculation 2




Press button  until symbol  appears on the display.

Press button  to trigger the measurement. When the value is receivedm press button  to take next measurement .

The result is displayed in the summary line. Additional information: triangle area is shown above the summary line.

### Pythagorean calculation 3



This calculation is used to determine a distance  by 3 measurements.

Press button . Symbol appears on the display.

Press button  to trigger the measurement. Then the first value is received .

Press button  to trigger the measurement. Then the second value is received.

You can also press and hold down button  to trigger continuous measurement. Sweep the laser back and forth and up and down over the target point.

Press button to stop the measurement. The minimum value  is received.

Press button  to trigger the measurement. Then the third value  is received.

The result is displayed in the summary line. Additional information: triangle area and angle between first and last measured distances are shown above the summary line.

### Pythagorean calculation 4



This calculation is used to determine a height



by 3 measurements.

Press button



appears on the display.

Press button



to trigger the measurement. Then the first value



is received.

Press button



to trigger the measurement. Then the second value is received



Press button



to trigger the measurement. Then the third value



is received.

You can also press and hold down button



to trigger continuous measurement. Sweep the laser back

and forth and up and down over the target point.

Press button to stop the measurement. The minimum value is received.

The result is displayed in the summary line. Additional information: triangle area and angle between

first and second measured distances are shown above the summary line.

### Triangular area measurement

The area of a triangle can be calculated by the measurement of three sides.

Press button  . Symbol  appears on the display.

Press button  and measure the first side of the triangle .

Press button  and measure the second side of the triangle .

Press button  and measure the third side of the triangle .

The result is displayed in the summary line. Additional information: perimeter of the angle and angle between second and third measured distances are shown above the summary line.

## Trapezoid measurement

This function is used to measure length of the roof, the trapezium area and the inclination angle.

### Trapezoid measurement 1

Press button  . Symbol  appears on the display.

Press button  to take the first measurement: height .

Press button  to take the second measurement: width .

Press button  to take the third measurement: height .

The result is displayed in the summary line. Additional information: trapezoid area and inclination angle of the total distance are shown above the summary line.

## Trapezoid measurement 2

Press button  until this symbol appears on the display .

Press button  to take the first measurement: height .

Press button  to take the second measurement: distance between corner and roof .

Press button  to take the third measurement: width .

The result is displayed in the summary line. Additional information: Trapezoid area and inclination angle of the total distance are shown above the summary line.

## Trapezoid measurement 3

Press button  until this symbol appears on the display .

Press button  to take the first measurement: height .

Press button  to take the second measurement: distance between corner and roof 

The result is displayed in the summary line. Additional information: trapezoid area and inclination angle of the total distance are shown above the summary line.

### Timer

Press and hold button  to set a 5-second time delay. Use buttons  and  to set the desired time delay.

Once the key is released, the remaining seconds until measurement (e.g. 59, 58, 57...) are shown on the display. The last 5 seconds are counted down with a beep. After the last beep the measurement is taken and the value is displayed.

### MESSAGE CODES

All message codes are displayed with “Info” or Error. Last 5 seconds are accompanied by the audible signal. The tool starts measurement after the last signal.

Info	CAUSE	REMEDY
204	Calculation overflow	Repeat procedure
205	Ranging transfinite	Use in allowed ranging

Info	CAUSE	REMEDY
252	Temperature too high	Cool down instrument
253	Temperature too low	Warm up instrument
255	Receiver signal too weak	Use target plate
256	Received signal too strong	Use target plate (grey side)
206	Wrong parameter	When measuring by Pythagoras, the length of hypotenuse should greater than the other two legs. The parameter must have the same unit.
160	Over angle	Hold the instrument without any transverse tilt
156	Hardware Transverse tilt greater than 10°	Hold the instrument without any transverse tilt

**TECHNICAL DATA**

Range (use target plate to increase the range), m*	0.05 to 120
Accuracy, mm*	±1.5
Smallest unit displayed	1 mm
Distance measuring by tilt sensor	90°
Tilt sensor accuracy	±0.3°
Laser class	2
Laser type	635 nm, <1 mW

Automatic switch off	3 minutes of inactivity
Battery life, 2 x AA (lithium)	up to 20000 measurements
Dimensions, mm	137×52×28
Weight, g	150
Power supply	3 x AAA or lithium battery 3,7V
Temperature range: Storage	-25° to +70°
Operating	-10° to +50°

\* In favourable conditions (good target surface properties, room temperature).

Maximum deviation occurs under unfavorable conditions such as bright sunlight or when measuring to poorly reflecting or very rough surfaces. For distances over 80m – without using a target plate – the maximum deviation may increase to a maximum of  $\pm 10\text{mm}$ .

\*\* This is the typical value. For the limiting conditions (e.g. limiting temperature), the deviation increases a little.

## Measuring conditions

**Measuring range:** At night, at dusk and when the target is shadowed the measuring range without target plate is increased. Measurement distance can be decreased during daylight. Use a target plate to increase the measurement range during daylight or if the target has a bad reflection.

## Measuring Surfaces

Measuring errors can occur when measuring toward colorless liquids (e.g. water) or dust free glass, styro-

foam or similar semi-permeable surfaces. Aiming at high gloss surfaces deflects the laser beam and measurement errors can occur. Against non-reflective and dark surfaces the measuring time can be increased.

## Precautions

Please, handle the instrument with care.

Avoid vibrations, hits, water, effect of heat.

During transportation put the instrument into the soft bag.

**Note: the instrument should be dry!**

## Care and cleaning

Do not immerse the instrument in water. Wipe off dirt with a damp, soft cloth. Do not use aggressive cleaning agents or solutions.

## Specific reasons for erroneous measuring results

- Measurements through glass or plastic windows;
- Dirty laser emitting window;
- After instrument has been dropped or hit. Please check the accuracy;
- Large fluctuation of temperature: if instrument will be used in cold areas after it has been stored in warm areas (or the other way round) please wait some minutes before carrying out measurements;
- Against non-reflective and dark surfaces, colorless surfaces and so on.

## Electromagnetic acceptability (EMC)

It cannot be completely excluded that this instrument will disturb other instruments (e.g. navigation systems); will be disturbed by other instruments (e.g. intensive electromagnetic radiation nearby industrial facilities or radio transmitters).

## Laser classification

The instrument is a laser class 2 laser product with power < 1 mW and wavelength 635 nm. Laser is safety in ordinary conditions of usage. ADA COSMO 120 projects visible laser beam from the front part of the instrument.

The instrument is a laser class 2 laser product according to DIN IEC 60825-1:2007. It is allowed to use unit following further safety precautions (see operating manual).

## WARRANTY

This product is warranted by the manufacturer to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of two (2) years from the date of purchase.

During the warranty period, and upon proof of purchase, the product will be repaired or replaced (with the same or similar model at manufacturer's option), without charge for either parts or labour.

In case of a defect please contact the dealer where you originally purchased this product. The warranty will not apply to this product if it has been misused, abused or altered. Without limiting the foregoing, leakage of the battery, bending or dropping the unit are presumed to be defects resulting from misuse or abuse.

## EXCEPTIONS FROM RESPONSIBILITY

The user of this product is expected to follow the instructions given in operators' manual.

Although all instruments left our warehouse in perfect condition and adjustment the user is expected to carry out periodic checks of the product's accuracy and general performance.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility of results of a faulty or intentional usage or misuse including any direct, indirect, consequential damage, and loss of profits.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for consequential damage, and loss of profits by any disaster (earthquake, storm, flood ...), fire, accident, or an act of a third party and/or a usage in other than usual conditions.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for any damage, and loss of profits due to a change of data, loss of data and interruption of business etc., caused by using the product or an unusable product.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for any damage, and loss of profits caused by usage other than explained in the users' manual.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for damage caused by wrong movement or action due to connecting with other products.

## **WARRANTY DOESN'T EXTEND TO FOLLOWING CASES:**

1. If the standard or serial product number will be changed, erased, removed or will be unreadable.
2. Periodic maintenance, repair or changing parts as a result of their normal runout.
3. All adaptations and modifications with the purpose of improvement and expansion of normal sphere of product application, mentioned in the service instruction, without tentative written agreement of the expert provider.
4. Service by anyone other than an authorized service center.
5. Damage to products or parts caused by misuse, including, without limitation, misapplication or negligence of the terms of service instruction.
6. Power supply units, chargers, accessories, wearing parts.
7. Products, damaged from mishandling, faulty adjustment, maintenance with low-quality and non-standard materials, presence of any liquids and foreign objects inside the product.
8. Acts of God and/or actions of third persons.
9. In case of unwarranted repair till the end of warranty period because of damages during the operation of the product, its transportation and storing, warranty doesn't resume.



MEASUREMENT FOUNDATION

# Руководство по эксплуатации

## Лазерный дальномер

Модель: COSMO 120 Video



Поздравляем Вас с приобретением лазерного дальномера ADA COSMO 120 Video!

## Назначение инструмента

- Лазерный дальномер ADA COSMO 120 Video позволит Вам:
- измерять расстояния дистанционно,
  - вычислять функции: сложение, вычитание, площади, объема, трапеции, расстояния по теореме Пифагора, измерения с использованием датчика наклона.

**Руководство пользователя должно быть тщательно изучено перед тем, как Вы начнете измерения. Лицо, ответственное за прибор, должно удостовериться, что все пользователи лазерного дальномера следуют данному Руководству.**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА

### **Запрещается:**

Использование прибора не по инструкции и использование, выходящее за пределы разрешенных операций

Использование прибора во взрывоопасной среде (АЗС, газовое оборудование, химическое производство и т.д.)

Вывод прибора из строя и удаление с прибора предупредительных и указательных надписей

Вскрытие прибора с помощью инструментов (отверток и т.д.), изменение конструкции прибора или его модификация

Намеренное ослепление лазером третьих лиц, прямое наведение прибора на солнце

Смотреть на лазерный луч

Ненадлежащие меры безопасности на участке проведения геодезической съемки (например, при

проводении измерений на дорогах, строительных площадках и т.д.)

Использование прибора в местах, где это может быть потенциально опасно: на воздушном транспорте, вблизи производств и технологических объектов, в местах, где работа дальномера может привести к вредному воздействию на людей или животных

### **Классификация лазерного прибора**

Класс лазера 2. Мощность излучения менее 1 mW.


Длина волны лазера 635 нм.

Лазер является безопасным в нормальных условиях эксплуатации и в поддающихся прогнозированию ситуациях.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

### Клавишная панель

1. ВКЛ / Измерение
2. Кнопка включения цифровой камеры
3. Сложение
4. Площадь/Объем
5. Точка отсчета измерения/Таймер
6. Угловые измерения/Разметка отрезков
7. Удалить/Выкл
8. Косвенные измерения
9. Вычитание
10. Кнопка измерения трапеции
11. Меню/кнопка равенства

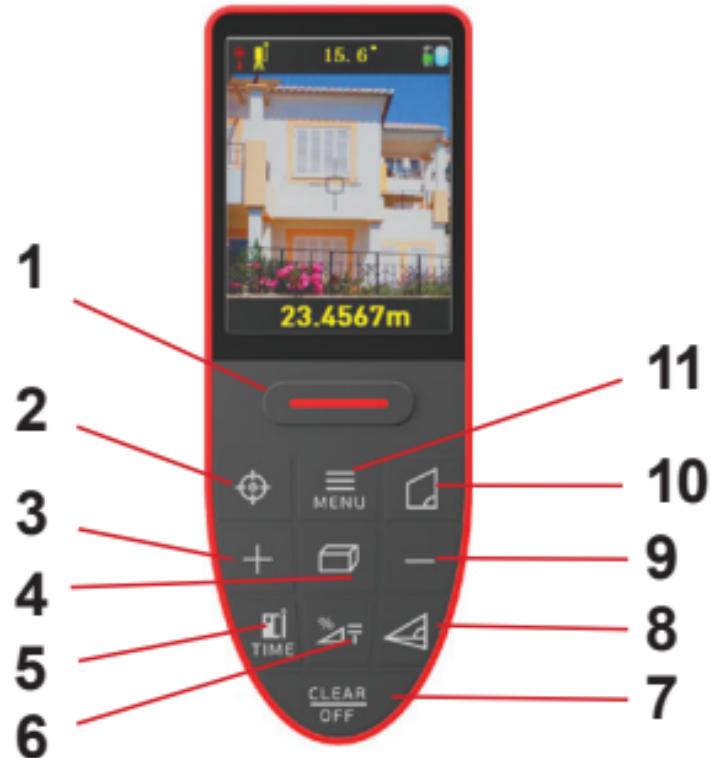

## Дисплей

Графический дисплей окна измерения разделен на несколько областей. В верхней левой части отображается выбранная функция измерения. В поле измерения содержится информация о предыдущих результатах измерения. На дисплее 5 строк:

1. Текущая функция измерения
2. Индикатор включения лазера
3. Индикатор выбранной точки отсчета
4. Цифровой уровень
5. Индикатор включения Bluetooth
6. Уровень заряда батареи
7. Предыдущее измерение
8. Результат предыдущего измерения
9. Функция текущего измерения и результат

1 -		53.2	
		5.601	m <sup>2</sup>
		1.921	m
7		1.996	m
		61.9°	m
		2.096	m
9 -		18.598	m

1. Функция текущего измерения
2. Результаты последовательных измерений
3. Дополнительные вычисления
4. Основной результат

1		53.2		
2		5.601		
3		1.921		
4		1.996		
3		61.9°		
3		2.096		
4		4.797		

## Дисплей в режиме цифровой камеры (2x zoom)

Встроенная цифровая камера отображает цель на дисплее. Прибор производит измерение до точки отображаемой в центре дисплея, даже если лазерная точка не видна (при ярком солнечном свете).

Изображение увеличено в 2х.

Ошибки параллакса возникают, если камера визира используется для близких целей, вызывая эффект, когда лазер оказывается смещенным от перекрестья визира. В этом случае следует ориентироваться на реальную лазерную точку для нацеливания на объект.



## Установка/замена элементов питания

### 1. Использование батарей.

Снимите крышку отсека для батарей.

Поместите в него новые элементы питания. Соблюдайте полярность.

Закройте отсек для батареи.

Замените батареи, если уровень заряда очень низкий.

Если прибор не будет использоваться долгое время, извлеките батареи.

### 2. Использование аккумулятора.



Снимите крышку отсека для батарей. Установите на ее место аккумулятор вмонтированный в крышку батарейного отсека из комплекта. Если уровень заряда низкий зарядите аккумулятор подключив шнур питания. Разъем для подключения находится под резиновой заглушкой на крышке батарейного отсека с аккумулятором. Для заряда используйте устройство со следующими выходными параметрами: 5В 0.5А.

**ВНИМАНИЕ!** При заряде аккумулятора не оставляйте устройства без присмотра.

**Позиционная скоба:** Если позиционная скоба развернута ( $180^\circ$ ) можно производить измерение от нижней части скобы. Для выбора нижней части скобы как точки отсчета нажмите кнопку (5). На экране прибора отображается выбранная точка отсчета измерений. При измерениях от края или угла объекта используйте скобу откинутую на  $90^\circ$ .

## ФУНКЦИИ НАСТРОЙКИ

1. Единица измерения (расстояние)
2. Яркость экрана
3. Смещение точки отсчета
4. Цифровой уровень
5. Звуковой сигнал
6. Единица измерения (угол)
7. Непрерывный лазер
8. Сброс - возврат к заводским настройкам
9. Bluetooth
10. Калибровка датчика уклона

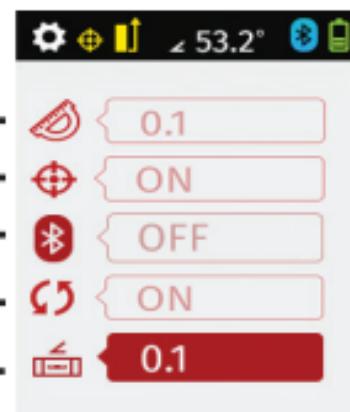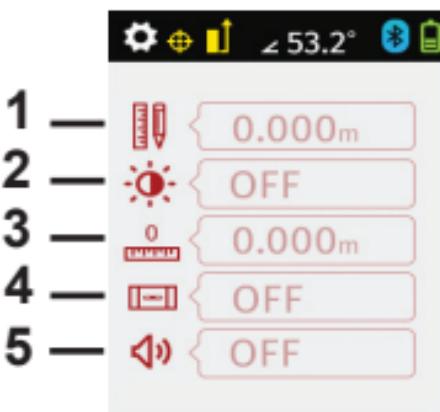

Нажмите и удерживайте кнопку  , чтобы войти в меню.

Нажмите на кнопку  или  для перемещения между под пунктами меню. Для начала измерения под пункта нажмите кнопку  .

Нажмите на кнопку  , чтобы выйти из меню без возможности сохранения.

### Установка единицы измерения для измерения расстояния

Для изменения единиц измерения длины выберете в меню пункт 1 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (РАСТОЯНИЕ). Изменяйте единицы нажатием кнопок  или  .

0.000 m	0.000 m <sup>2</sup>	0.000 m <sup>3</sup>
0.00 m	0.000 m <sup>2</sup>	0.000 m <sup>3</sup>
0.00 ft	0.00 ft <sup>2</sup>	0.00 ft <sup>3</sup>

0'00" $\frac{1}{32}$	0.00 ft <sup>2</sup>	0.00 ft <sup>3</sup>
0.0 in	0.00 ft <sup>2</sup>	0.00 ft <sup>3</sup>
0 $\frac{1}{32}$ in	0.00 ft <sup>2</sup>	0.00 ft <sup>3</sup>

## Установка единиц измерения для измерения уклона

Для изменения единиц измерения уклона выберете в меню пункт 2 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (УГОЛ). Изменяйте единицы нажатием кнопок или .

$\pm 0.0^\circ$
0.0%

## Уровень

Уровень в градусах в поле статуса измерения можно включить и выключить.

## Непрерывный лазер

Непрерывный лазер (лазерный маркер не отключается после измерения) можно отключить. Если режим непрерывного лазера выключен, тогда первое нажатие кнопки  включает лазерный маркер (точку), второе производит измерение. Лазерный маркер (точка) после измерения отключается.

## Яркость подсветки

Яркость дисплея имеет 6 уровней. Изменяйте яркость нажатием кнопок  или .

## Звуковой сигнал

Отключение/включение звука регулируется нажатием кнопок  или .

## Смещение - изменение нулевой точки отсчета.

Если вы выбрали функцию смещения в меню, вы можете настроить значение с помощью кнопок  или .

## Калибровка датчика уклона

Можно откалибровать датчик уклона с помощью двух измерений на горизонтальной поверхности (например, на мраморном полу или столешнице).

- A. Нажмите кнопку , чтобы произвести калибровку датчика уклона.
- B. Произведите первое измерение на горизонтальной поверхности. Нажмите кнопку , чтобы подтвердить измерение.
- C. Поверните прибор по горизонтали на 180 градусов.
- D. Нажмите на кнопку , чтобы закончить второе измерение.

Калибровка датчика уклона закончена. Повторите те же действия на вертикальной поверхности.

## Bluetooth

Данная функция включает и выключает функцию Bluetooth.

## Сброс – возврат к заводским установкам

Прибор имеет функцию Сброса. При выборе данной функции в меню и ее подтверждения, прибор вернется к заводским установкам.

- Все установки пользователя удаляются.

## РАБОТА С ПРИБОРОМ

### Включение и выключение

Нажмите на кнопку  , чтобы включить прибор и лазер. При длительном нажатии на кнопку  прибор выключается. Прибор отключится автоматически через 3 минуты бездействия.

## Удаление

Нажмите на кнопку  , чтобы удалить последнее действие. При измерении площади или объема, можно повторно измерить каждое единичное измерение или его удалить.

## Установка точки отсчета измерения

При включении прибор начинает измерение от нижнего края прибора.

Нажмите на кнопку  , чтобы установить точку отсчета измерения от нижней части прибора ( по умолчанию), от передней части прибора, от откидной скобы, от резьбы крепления к штативу. Выбранная точка отсчета отображается соответствующим значком на экране.

## ИЗМЕРЕНИЕ

### Единичное измерение

Нажмите на кнопку  , чтобы включить лазер (в режиме непрерывного лазера лазер включен постоянно).

Нажмите на кнопку  еще раз, чтобы начать измерение. Результат отображается на дисплее.

## Измерения минимальных/максимальных расстояний

Данная функция позволяет пользователю измерять минимальное или максимальное расстояние от заданной точки.

Нажмите и удерживайте кнопку  . Покачивайте луч лазера вправо-влево и вверх-вниз в области цели (например, в углу комнаты).

Нажмите на кнопку  еще раз, чтобы прекратить длительные измерения. Минимальное и максимальное значения расстояния отображаются на дисплее. В нижней строчке отображается последнее измеренное расстояние.

## ФУНКЦИИ

### Сложение и вычитание

Прибор может складывать и вычитать результаты измерения. Нажмите кнопку  и произведите первое измерение.

Нажмите на кнопку  . Результат предыдущего измерения добавляется к следующему.

Нажмите на кнопку  . Результат предыдущего измерения отнимается из следующего.

Нажмите на кнопку  и результат отобразится в итоговой строке

Нажмите на кнопку  и последнее действие будет отменено.

## Площадь

Нажимайте на кнопку  , пока на дисплее в нижней строке не отобразится символ  .

Нажмите на кнопку  , чтобы произвести измерение первого значения расстояния : длина.

Нажмите на кнопку  еще раз, чтобы произвести измерение второго значения расстояния: ширина.

Результат измерения площади отображается в итоговой строке.

Дополнительная информация: периметр отобразится над итоговой строкой.

## Объем

Нажмите на кнопку  , пока на дисплее не отобразится символ .

Нажмите на кнопку  , чтобы произвести измерение первого значения расстояния: длина.

Нажмите на кнопку  еще раз, чтобы произвести измерение второго значения расстояния: ширина.

Нажмите на кнопку  еще раз, чтобы произвести измерение третьего значения расстояния: высота.

Результат измерения объема отображается в итоговой строке.

Дополнительная информация: площадь и периметр отображаются над итоговой строкой.

## Измерение поверхности стен

Это измерение используется для определения суммы нескольких поверхностей, которые имеют общую высоту (например, расчет общей площади стен в помещении).

Нажмайте на кнопку  , пока на дисплее не отобразится значок  .

Нажмите на кнопку  , чтобы произвести измерение высоты (первым делом необходимо измерить высоту).

Нажмите на кнопку  , чтобы измерить длину первой стены.

Нажмите на кнопку  , чтобы измерить длину второй стены.

Нажмите на кнопку  , чтобы измерить длину N- стены.

Дополнительная информация: значение общей площади отобразится в итоговой строке. Сумма всех длин отобразится над итоговой строкой.

## Измерения уклона

Нажмите на кнопку  , чтобы войти в режим измерения уклона. На дисплее отобразится символ   $a$

В зависимости от установки единицы измерения уклона будет в градусах или процентах.

Нажмите на кнопку  , чтобы измерить наклон и расстояние.

- Для получения точных результатов измерения уклона следует избегать поперечного наклона (максимально 10°).

### Непрямое вертикальное измерение

Нажимайте на кнопку  , пока на дисплее не отобразится символ  .

Нажмите на кнопку  , чтобы измерить уклон и расстояние. В итоговой строке будет отображаться результат по вертикали.

Дополнительная информация: расстояние по горизонтали отображается над итоговой строкой, в верхних строках отображается расстояние по наклонной и угол наклона.

### Разметка отрезков

Данная функция позволяет установить 2 разных расстояния (a и b) и отмечать определенное измеренное расстояние.

Нажмите на кнопку  , пока на дисплее не появится символ .

С помощью кнопок  и  вы можете настроить значения, которые вам необходимы для отклонения от расстояния. После того, как значение введено, нажмите на кнопку  , чтобы его утвердить. Нажмите на кнопку  , чтобы отменить эту установку.

После того как расстояние “a” утверждено, на дисплее начинает мигать “b”. Чтобы добавить расстояние “b”, произведите те же действия, что и для расстояния “a”. После того, как значение введено, нажмите на кнопку

 , чтобы его утвердить. Нажмите кнопку  , чтобы отменить значение “b” и вернуться к значению “a”.

Нажмите на кнопку  , чтобы начать измерения.

В итоговой строке отображается расстояние до заданного значения и направление движения.

Дополнительная информация: расстояние до отсчетной точки (поверхности) и расстояние от ближайшей заданной точки до той точки (поверхности).

Если медленно води  прибором вдоль линии разметки отрезков, значение на дисплее в итоговой строке уменьшается. Прибор начинает подавать звуковой сигнал на расстоянии 0.1 м от следующей точки смещения.

## Косвенные измерения

Прибор может производить измерение расстояний по теореме Пифагора. Эта процедура помогает измерять расстояния в труднодоступных местах.

Придерживайтесь следующей последовательности измерений:

Все точки измерения должны быть расположены по вертикали или горизонтали на поверхности стены.

Лучшие результаты достигаются, когда прибор поворачивается вокруг неподвижной точки (нижняя часть прибора прижата к неподвижной поверхности, например к стене или прибор установлен на штатив).

Может быть использована функция для оценки и измерения минимального/максимального значения. Минимальное значение используется для произведения измерений, которые должны находиться под прямым углом к точке измерения; максимальное расстояние используется для всех других измерений.

### Расчет по теореме Пифагора

#### Расчет по теореме Пифагора 1



С помощью данной функции можно измерить высоту или ширину здания.

Нажмите на кнопку . На дисплее отобразится значок .

Нажмите на кнопку и навидитесь на верхнюю точку и произведите измерение. Значение установлено. Держите прибор в горизонтальном положении.

Нажмите на кнопку , чтобы произвести измерение . Когда значение получено, вы можете нажать и удерживать кнопку , чтобы произвести продолжительное измерение. Покачивайте луч

лазера вправо-влево и вверх-вниз в области цели. Результат измерения отобразится в итоговой строке. Дополнительная информация: площадь треугольника и угол между измеренными отрезками отобразится над итоговой строкой.

### Расчет по теореме Пифагора 2



Нажмите на кнопку  . На дисплее отобразится значок  .

Нажмите на кнопку  , чтобы произвести измерение. После того, как значение получено, нажмите на кнопку  , чтобы произвести следующее измерение  .

Результат отобразится в итоговой строке. Дополнительная информация: площадь треугольника отобразится над итоговой строкой.

### Расчет по теореме Пифагора 3



Данный расчет, например, используется для определения расстояния  тремя измерениями.

Нажмите на кнопку  . На дисплее отобразится значок .

Нажмите на кнопку  , чтобы произвести измерение. Первое значение получено .

Нажмите на кнопку  , чтобы произвести измерение. Второе значение получено. Вы можете нажать и

удерживать кнопку  , чтобы произвести продолжительное измерение. Покачивайте луч лазера вправо-влево и вверх-вниз в области цели. Нажмите на кнопку, чтобы остановить измерение. Минимальное

значение  получено.

Нажмите на кнопку  , чтобы произвести измерение. Третье значение  получено.

Результат отобразится в итоговой строке. Дополнительная информация: площадь треугольника и угол между первым и последним измеренными отрезками отобразится над итоговой строкой.

Расчет по теореме Пифагора 4 

Данный расчет, например, используется для определения высоты тремя измерениями.

Нажмите на кнопку  . На дисплее отобразится значок  .

Нажмите на кнопку  , чтобы произвести измерение. Первое значение получено  .

Нажмите на кнопку  , чтобы произвести измерение. Второе значение получено  .

Нажмите на кнопку  , чтобы произвести измерение. Третье значение  получено.

Вы можете нажать и удерживать кнопку  , чтобы произвести продолжительное измерение. Покачивайте луч лазера вправо-влево и вверх-вниз в области цели. Нажмите на кнопку, чтобы остановить измерение. Минимальное значение получено.

Результат отобразится в итоговой строке. Дополнительная информация: площадь треугольника и угол между первым и вторым измеренными отрезками отобразится над итоговой строкой.

## Измерение площади треугольника

Площадь треугольника можно рассчитать, измерив три стороны.

Нажмите на кнопку  . На дисплее отобразится значок .

Нажмите на кнопку  и измерьте первую сторону треугольника .

Нажмите на кнопку  и измерьте вторую сторону треугольника .

Нажмите на кнопку  и измерьте третью сторону треугольника .

Результат отобразится в итоговой строке. Дополнительная информация: периметр треугольника и угол между вторым и третьим измеренными отрезками отобразится над итоговой строкой.

## Измерение трапеции

Данная функция применяется для измерения длины крыши, площади трапеции и угла наклона.

## Измерение трапеции Вариант 1

Нажмите на кнопку  . На дисплее отобразится значок .

Нажмите на кнопку  , чтобы произвести первое измерение: высота .

Нажмите на кнопку  , чтобы произвести второе измерение: ширина .

Нажмите на кнопку  , чтобы произвести третье измерение: высота .

Результат отобразится в итоговой строке. Дополнительная информация: площадь трапеции и угол наклона итогового расстояния отобразится над итоговой строкой.

## Измерение трапеции Вариант 2

Нажмите на кнопку  . На дисплее отобразится значок .

Нажмите на кнопку  , чтобы произвести первое измерение: высота  .

Нажмите на кнопку  , чтобы произвести второе измерение: расстояние между углом и крышей  .

Нажмите на кнопку  , чтобы произвести третье измерение: ширина  .

Результат отобразится в итоговой строке. Дополнительная информация: площадь трапеции и угол наклона итогового расстояния отобразятся над итоговой строкой.

### Измерение трапеции Вариант 3

Нажмите на кнопку  . На дисплее отобразится значок  .

Нажмите на кнопку  , чтобы произвести первое измерение: высота  .

Нажмите на кнопку  , чтобы произвести второе измерение: расстояние между углом и крышей ,

и измерить угол наклона.

Результат отобразится в итоговой строке. Дополнительная информация: площадь трапеции и угол наклона итогового расстояния отобразятся над итоговой строкой.

### Таймер

Нажмите и удерживайте кнопку  для установки задержки в 5 сек. С помощью кнопок  и  вы можете выставить желаемое время задержки.

Как только Вы отпустите кнопку, на дисплее будет отображаться время (в сек.), оставшееся до начала измерения (например, 59, 58, 57 ....). Отсчет последних 5-ти секунд сопровождается звуковым сигналом. После того, как прозвучит последний сигнал, прибор произведет измерение.

### ПЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

Все предупреждения на дисплее отображаются с значком InFo или Error.

Info	Причина	Метод исправления ошибки
204	Ошибка вычисления	Повторите процедуру
205	Вне диапазона измерений	Выберите измеряемое расстояние в пределах диапазона измерений
252	Температура очень высокая	Дайте прибору охладиться
253	Температура очень низкая	Дайте прибору прогреться
255	Полученный сигнал слишком слабый	Используйте визирную пластину
256	Полученный сигнал слишком сильный	Используйте визирную пластину

206	Неверный параметр	Делая измерение по Пифагору убедитесь, что гипотенуза длиннее, чем 2 другие стороны. Рассчитываемый параметр должен иметь ту же самую единицу измерения.
160	Отклонение от угла измерения	Не наклоняйте прибор
156	Боковой наклон более чем на 10 градусов	Не наклоняйте прибор

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения (используйте мишень для увеличения диапазона) , м*	0,05-120
Точность, мм *	±1,5
Наименьшая используемая единица измерения, мм	1 мм
Класс лазера	2
Тип лазера	635 нм, <1 мВт
Диапазон измерения наклона	±90°
Точность датчика наклона**	±0.3°
Автоматическое отключение, сек.	через 180 с

Срок службы батареи, 2 x AA (литиевые)	До 20000 измерений
Размеры	137×52×28 мм
Вес	150 г
Температурный диапазон: хранение	-25°C - +70°C
Работа с прибором	-10°C - +50°C
Источник питания	3x AAA/1,5V или литиевый аккумулятор 3,7V

\*при благоприятных условиях работы (хорошие отражательные свойства поверхности, комнатная температура). При неблагоприятных условиях, таких как интенсивный солнечный свет, плохие отражательные свойства визирной пластины, поверхности или высокотемпературные

колебания, точность и дистанция измерения могут измениться. Для расстояний выше 80м без использования отражательной пластины максимальное отклонение может увеличиться до  $\pm 10\text{мм}$ .

\*\*Это типичное значение. Для ограниченных условий (например, для предельной температуры) отклонение ненамного увеличивается.

## Условия измерений

### Дальность измерений

В ночное время, в сумерках, либо если объект, до которого производится измерения затенен, дальность измерений может быть больше заявленной производителем. При яркой освещенности (например солнечный свет) дистанция измерения может уменьшится. Используйте

визирную пластину для того, чтобы увеличить дальность измерений при ярком освещении, или если объект до которого проводится измерение, имеет плохую отражающую поверхность.

### **Поверхности, до которых производятся измерения**

Возможны ошибки, если измерение производится до прозрачных поверхностей (вода, стекло, полупрозрачные пластики). Также возможны ошибки при измерении до глянцевых и зеркальных поверхностей.

### **Меры предосторожности**

Пожалуйста, бережно обращайтесь с прибором. Не подвергайте прибор прямому воздействию тепла, воды, ударам и вибрации. При транспортировке убирайте прибор в чехол. Прибор можно убирать в чехол только сухим!

## Уход за прибором

При загрязнении прибора протирайте его мягкой, влажной салфеткой. Не применяйте растворители и реактивы. Протирайте оптику прибора мягкой, сухой салфеткой.

## Возможные причины ошибочных результатов измерений

Загрязнено окно оптической части прибора.

Прибор уронили или ударили. В этом случае проверьте прибор в авторизованном сервисном центре.

Сильные колебания температуры: если после хранения в тепле прибор используется при низкой температуре. В этом случае подождите несколько минут, перед тем как начать работать с прибором. Измерение до зеркальных, сильно рассеивающих, поверхностей с неоднородной структурой, полупрозрачных поверхностей и т.п.

## Электромагнитная совместимость (EMC)

- не исключено, что работа прибора может повлиять на работу других устройств (например, системы навигации);
- на работу лазерного дальномера может повлиять работа других приборов (например, интенсивное электромагнитное излучение от промышленного оборудования или радиоприборов).

## Классификация лазера

ADA COSMO 120 Video излучает видимый лазерный луч из передней части. Данный прибор является лазером класса 2 в соответствии с DIN IEC 60825-1:2007 “безопасность лазерный изделий”, что позволяет использовать устройство выполняя меры предосторожности (см. инструкцию).

## ГАРАНТИЯ

Производитель предоставляет гарантию на продукцию покупателю в случае дефектов материала или качества его изготовления во время использования оборудования с соблюдением инструкции пользователя на срок до 2 лет со дня покупки.

Во время гарантийного срока, при предъявлении доказательства покупки, прибор будет починен или заменен на такую же или аналогичную модель бесплатно. Гарантийные обязательства также распространяются и на запасные части.

В случае дефекта, пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели прибор. Гарантия не распространяется на продукт, если повреждения возникли в результате деформации, неправильного использования или ненадлежащего обращения.

Все вышеизложенные безо всяких ограничений причины, а также утечка батареи, деформация прибора являются дефектами, которые возникли в результате неправильного использования или плохого обращения.

## ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Пользователю данного продукта необходимо следовать инструкциям, которые приведены в руководстве по эксплуатации. Даже, несмотря на то, что все приборы проверены производителем, пользователь должен проверять точность прибора и его работу.

Производитель или его представители не несут ответственности за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или иной ущерб, возникший в результате неправильного обращения с прибором.

Производитель или его представители не несут ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду, возникшие в результате катастроф (землетрясение, шторм, наводнение и т.д.), пожара, несчастных случаев, действия третьих лиц и/или использование прибора в необычных условиях.

Производитель или его представители не несут ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду, возникшие в результате изменения данных, потери данных и временной приостановки бизнеса и т.д., вызванных применением прибора.

Производитель или его представители не несут ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду, возникшие в результате использования прибора не по инструкции.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

- 1.Если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии;
- 2.Периодическое обслуживание и ремонт или замену запчастей в связи с их нормальным износом;
- 3.Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации, без предварительного письменного соглашения специалиста поставщика;
- 4.Самостоятельная разборка или ремонт, произведенный не уполномоченным на то сервисным центром;
- 5.Ущерб в результате неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь этим, следующее: использование изделия не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации на прибор;
- 6.На элементы питания, зарядные устройства, комплектующие, быстроизнашивающиеся и запасные части;
- 7.Изделия, поврежденные в результате небрежного отношения, неправильной регулировки, ненад-

лежащего технического обслуживания с применением некачественных и нестандартных расходных материалов, попадания жидкостей и посторонних предметов внутрь.

8. Воздействие факторов непреодолимой силы и/или действие третьих лиц;

9. В случае негарантийного ремонта прибора до окончания гарантийного срока, произошедшего по причине полученных повреждений в ходе эксплуатации, транспортировки или хранения, и не возобновляется.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия и модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

Наименование торговой организации \_\_\_\_\_ Штамп торговой организации мп.

Гарантийный срок эксплуатации приборов составляет 24 месяца со дня продажи.

В течении гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

Гарантийные обязательства действительны только по предъявлении оригинального талона, заполненного полностью и четко (наличие печати и штампа с наименованием и формой собственности продавца обязательно).

Техническое освидетельствование приборов (дисконтация) на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованной мастерской.

Производитель не несет ответственности перед клиентом за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или иной ущерб, возникшие в результате выхода из строя приобретенного оборудования.

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в частности, Федеральный закон РФ "О защите прав потребителя" и Гражданский кодекс РФ ч. II ст. 454-491.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись получателя \_\_\_\_\_